




STAYER

- ES** Manual de instrucciones original
- IT** Manuale di istruzioni originale
- GB** Original instructions manual
- FR** Manuel d'instructions original
- P** Manual de instruções original
- CZ** Návod k použití – překlad z originálu
- EA** Πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών
- SI** Navodila Za Uporabo

POTENZA TIG 170 HF GE
PROMATIG 140 HF 2T 4T
PROMATIG 170 HF 2T 4T
PROMATIG 170 HF 2T 4T DV
TIG 200 HF B P
TIG AC/DC 200 HF PULSED
TIG AC/DC 315 B HF P

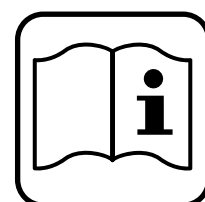

Área Empresarial Andalucía - Sector I
Calle Sierra de Cazorla nº7
C.P: 28320 Pinto (Madrid) SPAIN
helpdesk@grupostayer.com

www.grupostayer.com



ES. Declaración de Conformidad **IT.** Dichiarazione di conformità **GB.** Declaration of Conformity
DE. Konformitätserklärung **FR.** Déclaration de Conformité **P.** Declaração de conformidade
TR. Uygunluk beyanı **PL.** Deklaracja zgodności **CZ.** Prohlášení o shodě **ΕΛ.** Δήλωση Συμμόρφωσης
SI. Izjava o skladnosti

ES	Declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el producto descrito bajo "Datos técnicos" está en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 60974-1, EN 60974-10, de acuerdo con las regulaciones 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/EU.
IT	Noi dichiariamo sotto la nostra unica e sola responsabilità che questo prodotto si trova in conformità con le norme o i documenti normalizzati seguenti: EN 60974-1, EN 60974-10, secondo le normative 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/EU.
GB	I declare under our responsibility that the product described under "Technical Data" is in accordance with the following standards or standardized documents: EN 60974-1, EN 60974-10, according to regulations 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/EU.
DE	Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt: EN 60974-1, EN 60974-10, gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/EU.
FR	J e déclare sous notre responsabilité que le produit décrit sous «Caractéristiques techniques» est en conformité avec les normes ou documents normalisés suivants: EN 60974-1, EN 60974-10, conformément à la réglementation 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/EU.
P	Declaro, sob nossa responsabilidade que o produto des-crito em "Dados técnicos" está em conformidade com as seguintes normas ou documentos normativos: EN 60974-1, EN 60974-10 de acordo com os regulamentos 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/EU.
TR	Bu ürünün aşağıdaki standart ve standardizasyon belgeleri ile uyumunun doğruluğunu yegane sorumluluğumuz altında beyan ederiz. 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/EU direktiflerinin hükümleri uyarınca EN 60974-1, EN 60974-10.
PL	Oświadczamy, że produkty przedstawione w rozdziale Dane techniczne" odpowiadają wymaganiom następujących norm i dokumentów normatywnych: DYREKTYWY EUROPEJSKIE: 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/EU. NORMY ZWIĄZANE: EN 60974-1, EN 60974-10.
CZ	Prohlašujeme na svou odpovědnost, že produkt popsáný v části „Technické údaje“ odpovídá následujícím normám nebo standardním dokumentům: EN 62841-1, EN 50581, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-4-2, v souladu s nařízeními 2006/42 / ES, 2014/30 / EU, 2011/65 / EU, 2000/14 / EU.
ΕΛ	Δηλώνω υπό την ευθύνη μου ότι το προϊόν που περιγράφεται στο «Τεχνικά Στοιχεία» είναι σύμφωνο με τα παρακάτω πρότυπα ή τυποποιημένα έγγραφα: EN 60974-1, EN 60974-10, EN 61029-2-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 σύμφωνα με τους κανονισμούς 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/EU.
SI	Z našo odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek, opisan pod "Tehnični podatki", skladen z naslednjimi standardi ali standardiziranimi dokumenti: EN 60974-1, EN 60974-10 v skladu z uredbami 2006/42/CE, 2014/30/EU, 2011/65/ EU.



STAYER

Área Empresarial Andalucía - Sector 1
C/ Sierra de Cazorla, 7
28320 - Pinto (Madrid) SPAIN
Email: sales@grupostayer.com
Email: helpdesk@grupostayer.com

CE UK CA RÖHS
Ramiro de la Fuente
Director Manager
2025



2012/19/CE

(ES) Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos: Símbolo que indica la recogida diferenciada de los equipos eléctricos y electrónicos. El usuario tiene la obligación de no eliminar este equipo como residuo sólido urbano mixto (indiferenciado), sino que debe dirigirse a los centros de recogida autorizados conforme a la Directiva Europea



norma della direttiva CE/2012/19

(IT) Smaltimento apparecchiature elettriche ed elettroniche: Simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'utilizzatore ha l'obbligo di non smaltire questa apparecchiatura come rifiuto solido urbano misto (indifferenziato), ma di rivolgersi ai centri di raccolta autorizzati Conformemente alla



(EN) Electrical and electronic equipment disposal: Symbol indicating separate collection for waste of electrical and electronic equipment. When the end-user wishes to discard this product, it must not be disposed of as (unsorted) mixed municipal solid waste but sent to duly authorised collection facilities according the European Guideline 2012/19/CE



/ EG an ordnungsgemäß zugelassene Sammelstellen geschickt werden

(DE) Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte: Symbol für die getrennte Sammlung von Abfällen elektrischer und elektronischer Geräte. Wenn der Endverbraucher dieses Produkt entsorgen möchte, darf es nicht als (unsortierter) gemischter fester Siedlungsabfall entsorgt, sondern gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19



européenne 2012/19/CE

(FR) Elimination des appareils électriques et électroniques: Symbole qui indique la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. L'utilisateur a l'obligation de ne pas éliminer cet appareil comme un déchet solide urbain mixte, mais doit s'adresser à des centres de récolte autorisés conformément à la directive



2012/19 / CE

(PT) Eliminação de aparelhagens eléctricas e electrónicas. Símbolo que indica a recolha separada das aparelhagens eléctricas e electrónicas. O utilizador possui a obrigação de não eliminar esta aparelhagem como residuo sólido urbano misto (indiferenciado) e sim dirigir-se aos centros de recolha autorizados de acordo com a Diretriz Europeia



merkezleri ile temas etme yükümlülüğüne sahiptir Avrupa Yönergesi 2012/19 / CE'ye göre

(TR) Elektrikli ve elektronik cihazların imhası Elektrikli ve elektronik cihazların ayrıştırılarak atılmalarını gösteren sembol. Kullanıcı, bu cihazı, karışık (ayrıştırılmamış) katı şehir atığı olarak imha etmeme, ve yetkili toplama



wytyczną 2012/19/UE.

(PL) Usuwanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Symbol wskazujący konieczność dokonywania selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego Jest surowo wzbronione usuwanie niniejszego urządzenia wraz ze stałymi odpadami miejskimi (nieselektywna zbiórka odpadów). Użytkownik ma obowiązek zwrócić się do punktów autoryzowanych do selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Zgodnie z europejską



směrnice 2012/19 / CE

(CZ) Likvidace elektrických a elektronických zařízení: Symbol označující tříděný sběr odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Pokud si konečný uživatel přeje zlikvidovat tento produkt, nesmí být zlikvidován jako (netříděný) směsný komunální pevný odpad, ale odeslán do řádně schváleného sběrného zařízení podle evropské



εγκαταστάσεις συλλογής σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19 / CE

(EL) Απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: Σύμβολο που υποδεικνύει χωριστή συλλογή απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Όταν ο τελικός χρήστης επιθυμεί να απορρίψει αυτό το προϊόν, δεν πρέπει να απορριφθεί ως (μη ταξινομημένα) μικτά αστικά στερεά απόβλητα αλλά να σταλεί σε δεόντως εξουσιοδοτημένες



centre 2012/19/ES

(SI) Odstranjevanje električne in elektronske opreme: Simbol, ki označuje ločeno zbiranje opreme električne in elektronske. Uporabnik se zavezuje, da te opreme ne odvrže med mešane trdne komunalne odpadke. (nediferencirano), vendar ga je treba v skladu z evropsko direktivo usmeriti v pooblaščen zbirne

Fig 1: PROMATIG 140 HF 2T 4T
PROMATIG 170 HF 2T 4T

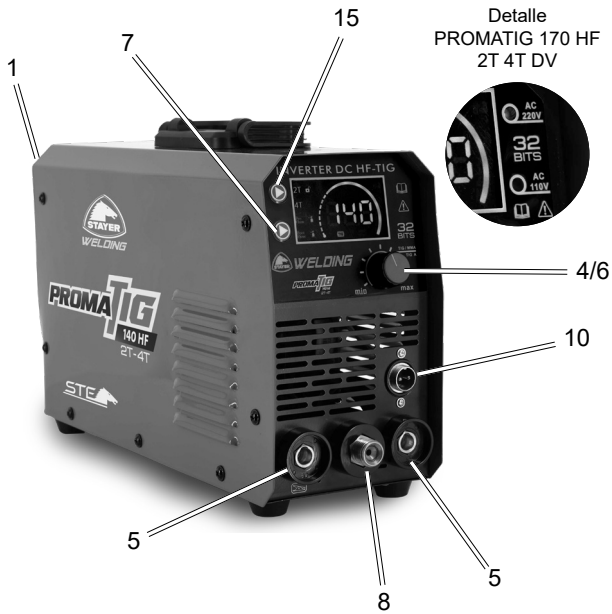


Fig 2: POTENZA TIG 170 HF GE

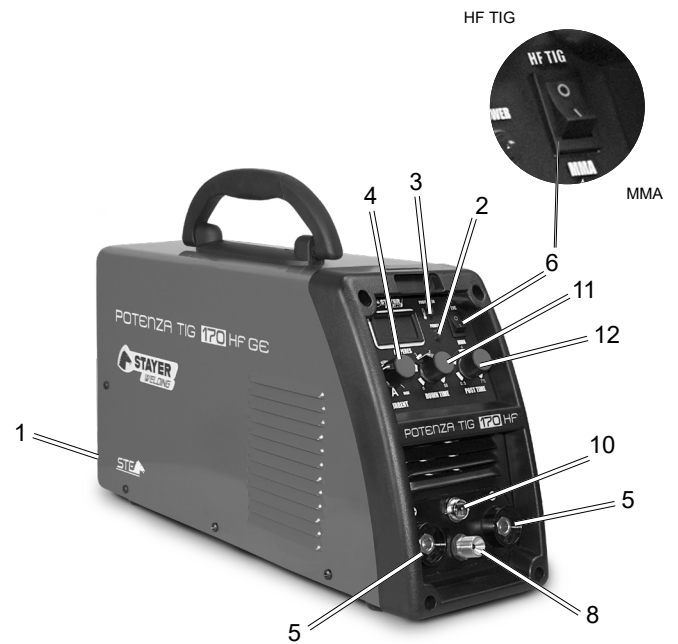


Fig 3: TIG DC 200 HF B P



Fig 4: TIG AC/DC 200 HF PULSED



Fig 5: TIG AC/DC 315 B HF P

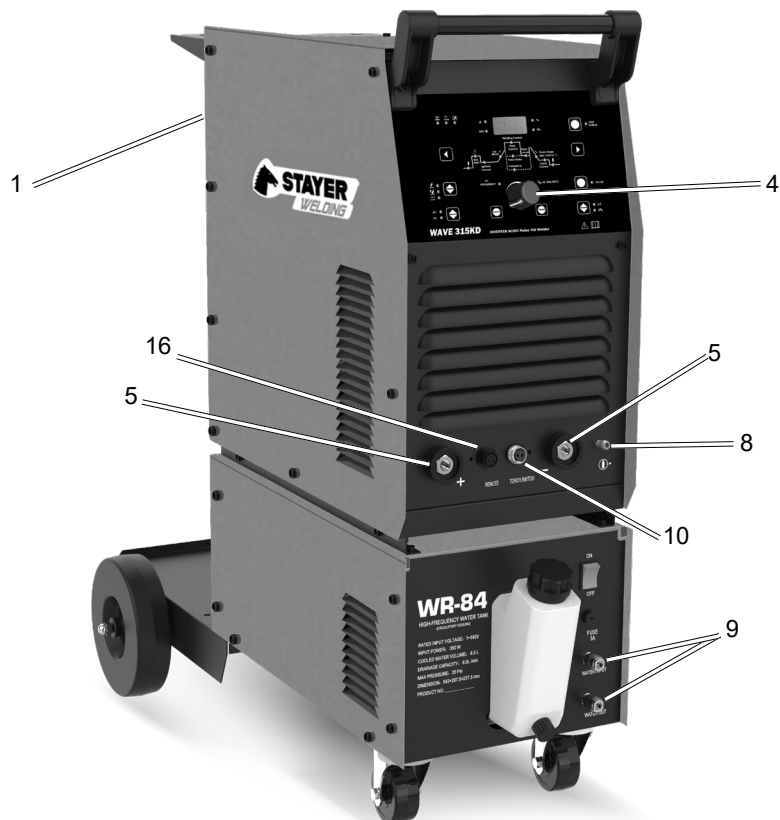


Fig 6: PANEL CONTROL PROMATIG 140 HF 2T 4T / PROMATIG 170 HF 2T 4T

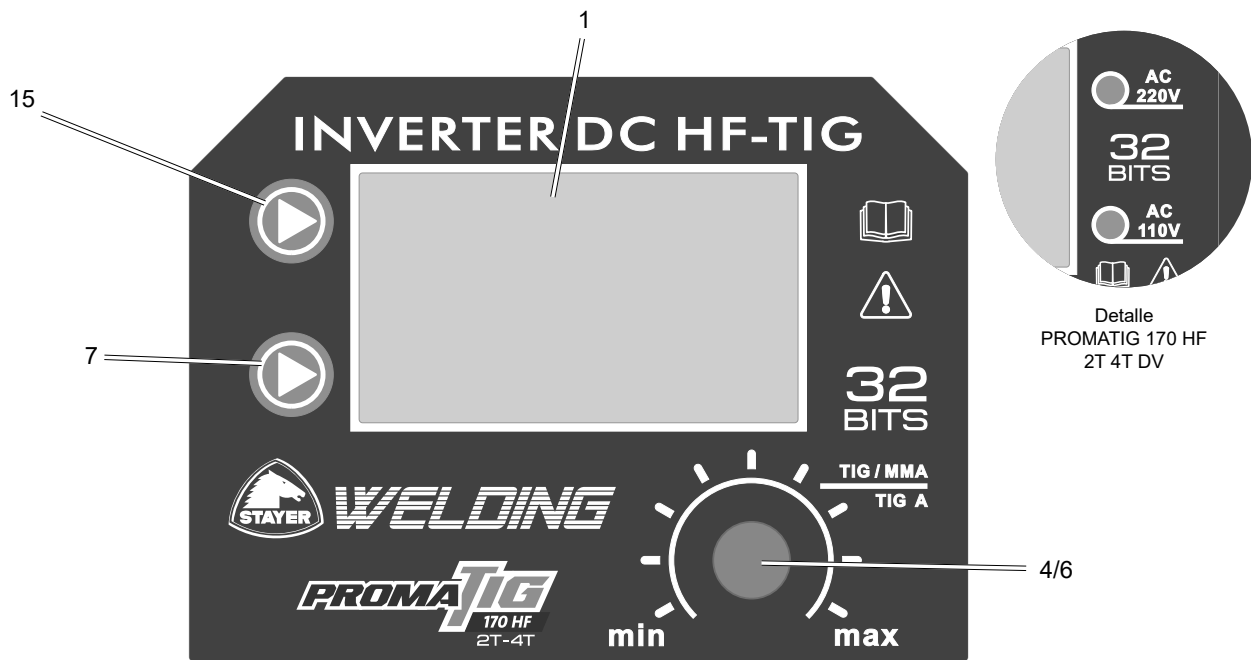


Fig 7: TIG 200 HF B P

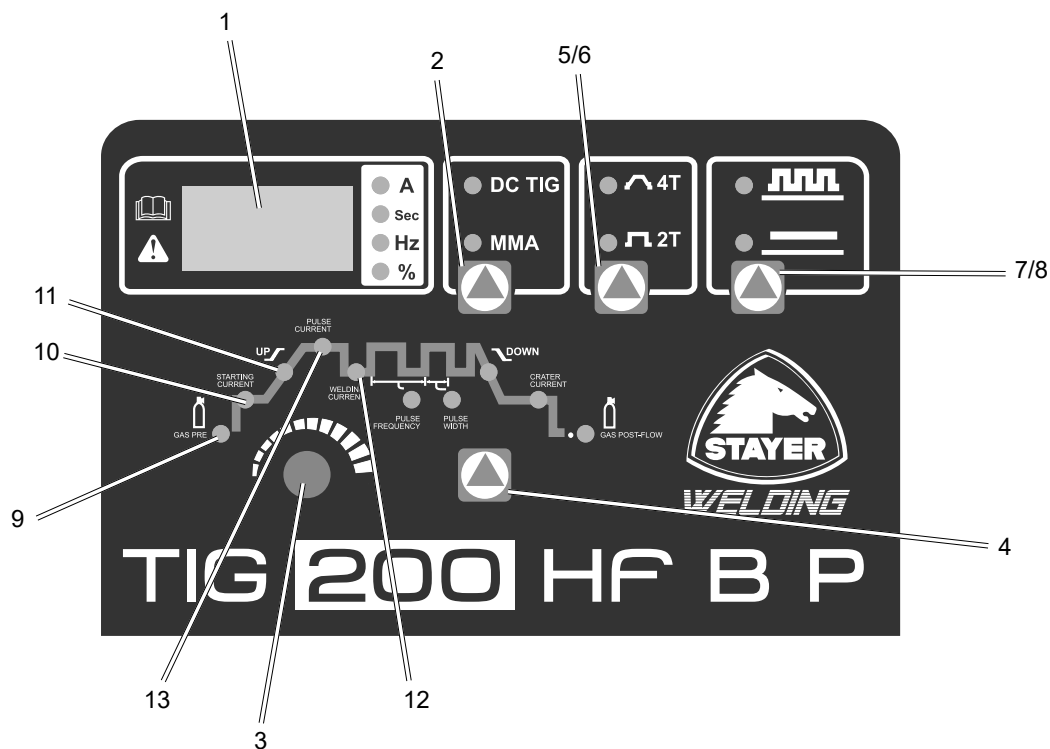


Fig 8: TIG AC/DC 200 HF PULSED


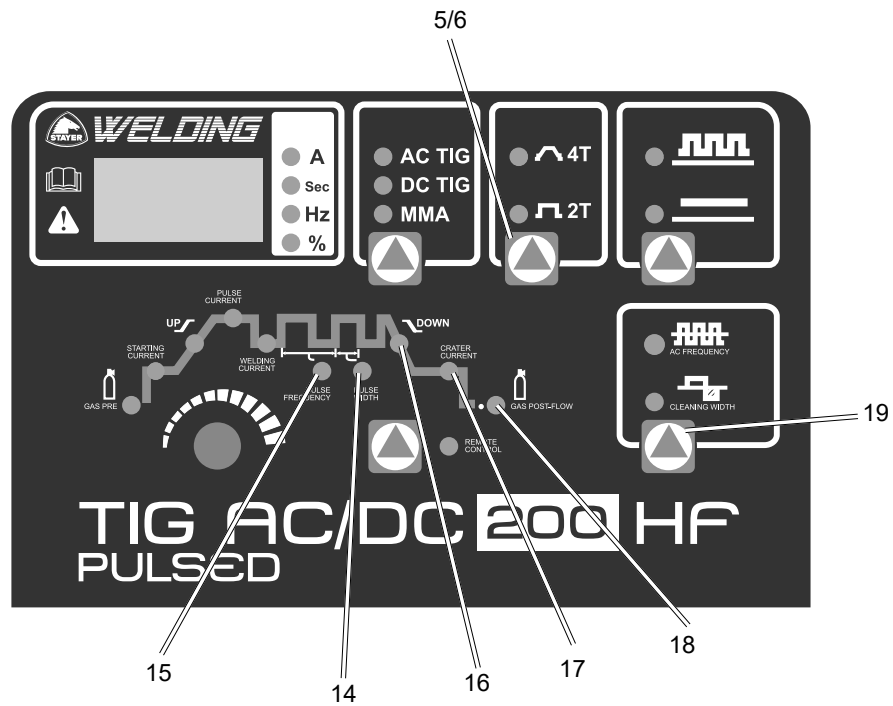


Fig 9: TIG AC/DC 315 B HF P

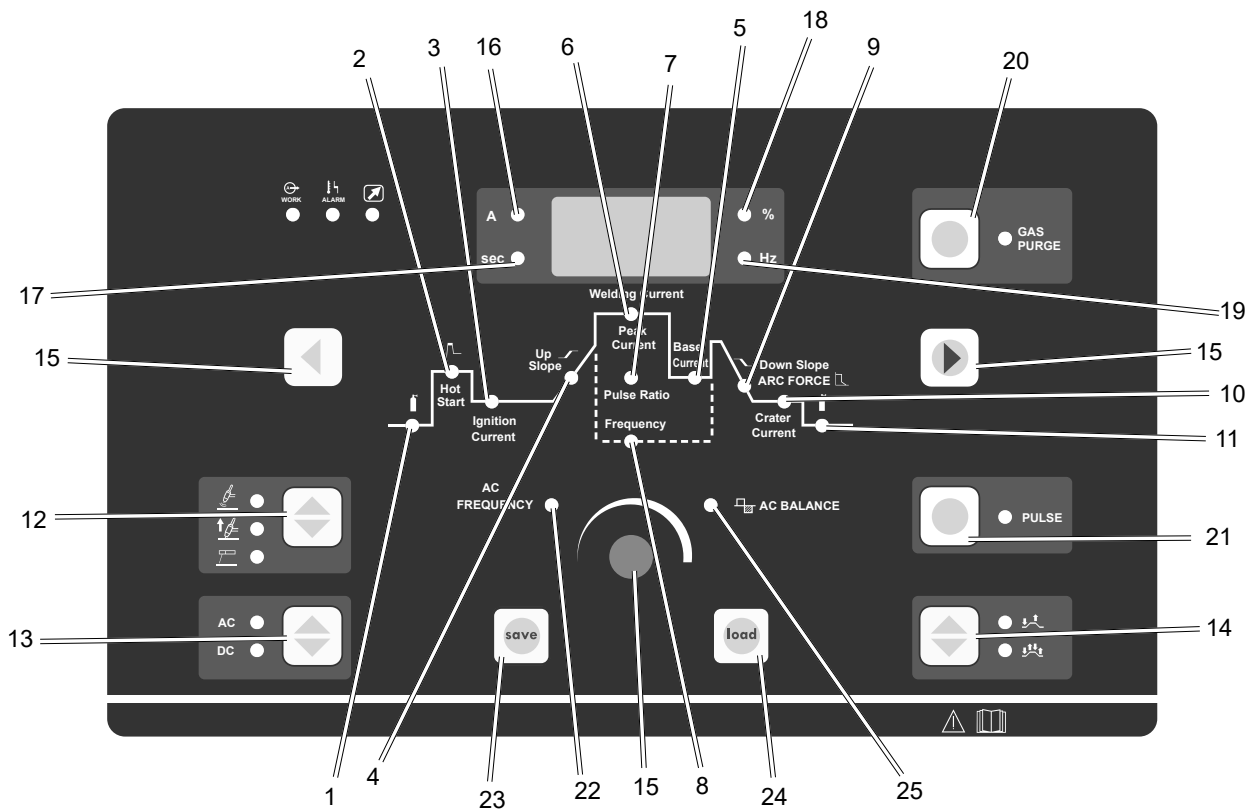

		PROMA TIG 140 HF 2T/4T	PROMA TIG 170 HF 2T/4T	PROMA TIG 170 HF 2T/4T DV	POTENZA TIG 170 HF GE	TIG 200 HF B P	TIG AC/DC 200 HF PULSED	TIG AC/DC 315 B HF P
	V	1ph/230	1ph/230	110/230	1ph/230	1ph 230	1ph 230	3ph 400
	A	140	170	140/170	29	33	35	21
	A	0-140	0-170	0-170	0-170	0 - 200	0 - 200	0-315
	%	100	100	100	60	60	60	60
	Kg	4.2	4.2	4.5	7	12	12	65
	cm	40x24x14	40x24x14	40x24x14	46x27x14.5	50x39x22	50x39x22	88x42x93.6
	KVA min	5	7	7	5	7	6	12

Parámetro	Unidad	PROMA TIG 140 HF 2T/4T	PROMA TIG 170 HF 2T/4T	PROMA TIG 170 HF 2T/4T DV	POTENZA TIG 170 HF GE	TIG 200 HF BP	TIG AC/DC 200 HF PULSED	TIG AC/DC 315 B HF P
Tensión nominal	V	1ph/230	1ph/230	1ph/230	1ph/230	1ph/230	1ph / 230	3ph/400
Frecuencia	Hz	50/60						
Voltaje sin carga	V	55	-	-	73	64	64	70
Frecuencia de pulso AC	Hz	-	-	-	-	-	0.2 - 20	0.1
Cebado		HF						
Frecuencia de pulso DC	Hz	-	-	-	-	0.2 - 500	0.2 - 500	0.1 - 250
Anchura de pulso	%	-	-	-	-	1 - 99	1 - 99	10 - 90
Frecuencia AC	Hz	-	-	-	-	-	20 - 150	30 - 100
Anchura de limpieza AC	%	-	-	-	-	-	(-) 20 - 20	20
Amplitud de limpieza AC	%	-	-	-	-	-	(-)15 - 40	-
Rampa de corriente: inicial/final	s	-	-	-	0 - 5	0 - 15	0 - 15	Inicial 0-10 / Final 0-25
Tiempo previo de gas	s	0-3	0-3	0-3	0	0 - 2	0 - 15	0 - 10
Tiempo final de gas	s	1-5	1-5	1-5	0.5 - 7	0 - 20	0 - 20	0.2 - 20
Eficiencia	%	>0.85						
Factor potencia	cosφ	0.7-0.9						
Grado de protección	EN60529	IP21S						
Refrigeración		Aire	Aire	Aire	Aire	Aire	Aire	Agua
Antorcha	Modelo	WP 17	WP 17	WP 17	WP 17	WP-26	WP-26	SR18

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXTENDIDAS

Características técnicas / Tabla de datos técnicos EN60974

Los ensayos de calentamiento se han realizado a temperatura ambiente y en el ciclo de marcha a 40°C se ha determinado según procedimiento EN 60974-1:2005

Caratteristiche tecniche / Tabella di dati tecnici EN60974

Le prove di riscaldamento sono state realizzate a temperatura ambiente. Il ciclo di funzionamento a 40°C è stato determinato da procedimento EN 60974-1:2005

Technical Specification / Technical Specification Table EN60974

Heating tests have been carried out at room temperature, and in the working cycle at 40°C determination has been made according to the EN 60974-1:2005 procedure.

Caractéristiques techniques / Tableau des données techniques EN60974

Chauffage des tests ont été effectués à température ambiante et dans le cycle de la marche à 40°C a été déterminée par procédure EN 60974-1:2005

Dados técnicos / Tabela de dados técnicos EN60974

Os testes de aquecimento tem-se realizado a temperatura ambiente e em ciclo de funcionamento a 40 °C tem-se estabelecido segundo procedimento EN 60974-1:2005

Instrucciones generales de seguridad para herramientas eléctricas

1) Puesto de trabajo

a) Mantenga limpio y bien iluminado su puesto de trabajo. El desorden y una iluminación deficiente en las áreas de trabajo pueden provocar accidentes.

b) No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.

c) Mantenga alejados a los niños y otras personas de su puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica. Una distracción le puede hacer perder el control sobre el aparato.

2) Seguridad eléctrica

a) El enchufe de la herramienta eléctrica debe corresponder a la toma de corriente utilizada. No es admisible modificar el enchufe en forma alguna. No emplee adaptadores con herramientas eléctricas dotadas de una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica.

b) Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia y evite que penetren líquidos en su interior. Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos líquidos en la herramienta eléctrica.

d) No utilice el cable de red para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas móviles. Los cables de red dañados o enredados pueden provocar una descarga eléctrica.

e) Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie utilice solamente cables de prolongación homologados para su uso en exteriores. La utilización de un cable de prolongación adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

f) Si fuera necesario utilizar la herramienta eléctrica en un entorno húmedo, utilice un interruptor de protección diferencial. La utilización de un cable de prolongación adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

3) Seguridad de personas

a) Esté atento a lo que hace y emplee la herramienta eléctrica con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampoco después de haber consumido alcohol, drogas o medicamentos. El no estar atento durante el uso de una herramienta eléctrica puede provocar serias lesiones.

b) Utilice un equipo de protección y en todo caso unas gafas de protección. El riesgo de lesionarse se reduce considerablemente si, dependiendo del tipo y la aplicación de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo de protección adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores auditivos.

c) Evite una puesta en marcha fortuita del aparato. Asegúrese de que la herramienta eléctrica está apagada antes de conectarla a la toma de corriente y/o la batería, de desconectarla o de transportarla. Si transporta la herramienta eléctrica sujetándola por el interruptor de conexión/desconexión, o si introduce el enchufe en la toma de corriente con el aparato conectado, puede dar lugar a un accidente.

d) Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta o llave colocada

en una pieza rotante puede producir lesiones al ponerse a funcionar.

e) Evite trabajar con posturas forzadas. Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una situación inesperada.

f) Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo, vestimenta y guantes alejados de las piezas móviles. La vestimenta suelta, las joyas y el pelo largo se pueden enganchar con las piezas en movimiento.

g) Siempre que sea posible utilizar equipos de aspiración o captación de polvo, asegúrese que éstos estén montados y que sean utilizados correctamente. La utilización de un equipo de aspiración de polvo puede reducir los riesgos de aspirar polvo nocivo para la salud.

h) No permita que la confianza obtenida con el uso frecuente de herramientas le haga ignorar los principios generales de seguridad. Una acción descuidada puede provocar una herida grave en una fracción de segundo.

i) Mantenga las empuñaduras y superficies de agarre secas, limpias y libres de aceite y grasa. Las empuñaduras y superficies de agarre resbaladizas no permiten un agarre seguro y el control de la herramienta en situaciones imprevistas.

4) Trato y uso cuidadoso de herramientas eléctricas

a) No sobrecargue el aparato. Use la herramienta prevista para el trabajo a realizar. Con la herramienta adecuada podrá trabajar mejor y más seguro dentro del margen de potencia indicado.

b) No utilice herramientas con un interruptor defectuoso. Las herramientas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacerse reparar.

c) Saque el enchufe de la red y/o retire la batería antes de realizar un ajuste en la herramienta, cambiar de accesorio o guardar el aparato. Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente el aparato.

d) Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños. No permita que las utilicen personas que no estén familiarizadas con ellas o que no hayan leído estas instrucciones. Las herramientas utilizadas por personas inexpertas son peligrosas.

e) Cuide sus herramientas eléctricas con esmero. Controle si funcionan correctamente, sin atascarse, las partes móviles de la herramienta y si existen partes rotas o deterioradas que pudieran afectar a su funcionamiento. Si la herramienta eléctrica estuviese defectuosa, hágala reparar antes de volver a utilizarla. Muchos de los accidentes se deben a aparatos con un mantenimiento deficiente.

f) Mantenga los útiles limpios y afilados. Los útiles mantenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.

g) Utilice las herramientas eléctricas, los accesorios, las herramientas de inserción, etc. de acuerdo con estas instrucciones. Considere en ello las condiciones de trabajo y la tarea a realizar. El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

El presente producto es un equipo para soldar manualmente metales mediante el calor producido por un arco eléctrico.

Tecnológicamente el equipo Stayer Welding es una fuente de suministro eléctrico para soldadura mediante transferencia de energía en alta frecuencia gestionada por lógica de control inteligente.

Frente a la tecnología tradicional, basada en transformadores operando a la frecuencia de la red pública de 50Hz la tecnología Inverter Stayer Welding presenta mayor densidad de potencia por unidad de peso, mayor economía y la posibilidad de un control automático, instantáneo y preciso de todos los parámetros de soldadura.

Como resultado usted producirá con mayor facilidad una mejor soldadura con equipos de menor consumo y menor peso que los equipos equivalentes tradicionales basados en transformador pesado.

Todos los equipos Stayer Welding de la serie TIG son aptos para soldadura mediante electrodo recubierto y soldadura mediante antorcha de electrodo de tungsteno con protección de gas inerte.

DESCRIPCIÓN ILUSTRADA DE FUNCIONES

PROMATIG 140 HF 2T 4T / PROMATIG 170 HF 2T 4T / PROMATIG 170 HF 2T 4T DV / POTENZA TIG170HF/ TIG200HF BP / TIG AC/DC200HF / TIG AC/DC315HF (FIG. 1, 2, 3,4,5 y 6)

1. Interruptor de encendido y apagado.
2. Indicador luminoso de encendido.
3. Indicador luminoso de alarma.
4. Mando de ajuste de la intensidad de soldadura.
5. Bornas de conexión de los cables de soldadura.
6. Conmutador de modo Electrodo / TIG.
7. Conmutador de tiempo de preflujo y postflujo para salida de gas inerte.
8. Toma de gas para antorcha.
9. Conexión para refrigeración por agua TIG AC/DC 315 HF.
10. Conexión del gatillo de la antorcha.
11. Conmutador "Down time" TIG 170 HF.
12. Conmutador "Post time" TIG 170 HF.
13. Conexión pedal TIG AC/DC 315 HF.
14. Conexión masa y soldadura corriente alterna (AC).
15. Botón 2T/4T.
16. Conexión control remoto.

PANEL CONTROL TIG 200 HF BP / TIG AC/DC 200 HF PULSED (FIG. 7 y 8).

1. Display de valores.
2. Selector de tipo de soldadura.
3. Selector del tipo función de trabajo.
4. Configuración de onda.
5. Indicador de función gatillo en dos tiempos, 2T.
6. Indicador de función gatillo en cuatro tiempos 4T.
7. Indicador de modo de soldadura TIG estándar sin pulsos.
8. Indicador de modo de soldadura TIG pulsada.
9. Indicador de valor y de ajuste de tiempo de preflujo de gas.
10. Indicador de valor y de ajuste de amperios de inicio de soldadura.
11. Indicador de valor y de ajuste de segundos de rampa de subida.
12. Indicador de valor y de ajuste de amperios máximos / de pico de soldadura.
13. Indicador de valor y de ajuste del porcentaje de anchura del pulso alto de soldadura.
14. Indicador de valor y de ajuste de la frecuencia del ciclo de pulso de soldadura.
15. Indicador de valor y de ajuste de amperios base del ciclo de pulso de soldadura.

16. Indicador de valor y de ajuste de segundos de la rampa de bajada.
17. Indicador de valor y de ajuste de los amperios de final de soldadura.
18. Indicador de valor y de ajuste del tiempo de postflujo de gas.
19. Frecuencia AC/DC. - Limpieza.

PANEL CONTROL TIG AC/DC 315 B HF P (FIG. 9).

1. Tiempo de gas inicial.
2. Valor arranque en caliente.
3. Amperios iniciales.
4. Tiempo de subida de corriente.
5. Amperios de soldadura.
6. Corriente de pico de pulso.
7. Ancho del pulso.
8. Frecuencia de pulso.
9. Tiempo de bajada de corriente.
10. Amperios de finalización.
11. Tiempo de Gas final.
12. Selector de proceso soldadura MMA (electrodo recubierto), TIG Pulsado, TIG estándar, TIG automático.
13. Selector soldadura TIG AC/DC.
14. Selector de modo de trabajo 2T/4T: con pendiente subida / bajada o estándar.
15. Selector de parámetros.
16. Amperios.
17. Segundos.
18. Porcentaje.
19. Hercios.
20. Test Gas.
21. Soldadura pulsada.
22. Frecuencia AC
23. Guardar parametros.
24. Recuperar parametros.
25. Control balance AC

1.- EXPLICACIÓN DE LOS MARCADOS NORMATIVOS

1					
2			3		
4			5		
6	8	10			
		11	11a	11b	11c
7	9	12	12a	12b	12c
		13	13a	13b	13c
14		15		16	
18					

Pos.1 Nombre y dirección y marca del fabricante, distribuidor o importador.

Pos. 2 Identificación del modelo

Pos. 3 Trazabilidad del modelo

Pos. 4 Símbolo de la fuente de potencia de soldadura

Pos. 5 Referencia a las normas que cumple el equipo

Pos. 6 Símbolo para el procedimiento de soldadura

Pos. 7 Símbolo de uso en entornos riesgo aumentado de choque eléctrico.

Pos. 8 Símbolo de la corriente de soldadura

Pos. 9 Tensión de vacío nominal

Pos. 10 Rango voltaje y corriente de salida nominal

Pos. 11 Factor de marcha de la fuente de potencia

Pos. 11a Factor de marcha al 45%

- Pos. 11b Factor de marcha al 60%
- Pos. 11c Factor de marcha al 100%
- Pos. 12 Corriente de corte nominal (I2)
- Pos. 12a Valor de la corriente para factor de marcha de 45%
- Pos. 12b Valor de la corriente para factor de marcha del 60%
- Pos. 12c Valor de la corriente para factor de marcha del 100%
- Pos. 13 Tensión en carga (U2)
- Pos. 13a Valor de la tensión con factor de marcha del 45%
- Pos. 13b Valor de la tensión con factor de marcha del 60%
- Pos. 13c Valor de la tensión con factor de marcha del 100%
- Pos. 14 Símbolos para la alimentación
- Pos. 15 Valor nominal de la tensión de alimentación
- Pos. 16 Máxima corriente de alimentación nominal
- Pos. 17 Máxima corriente de alimentación efectiva
- Pos. 18 Grado de protección IP

2.- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA LAS INSTRUCCIONES.

- Lea por completo y comprenda el Manual del usuario antes de usar o dar servicio a la unidad.
- Use solamente partes genuinas del fabricante.

USO DE SÍMBOLOS



¡PELIGRO! - Indica una situación peligrosa que, si no se la evita, resultará en muerte o lesión grave. Los peligros posibles se muestran en los símbolos adjuntos o se explican en el texto.



Indica una situación peligrosa que, si no se la evita, podría resultar en muerte o lesión grave. Los peligros posibles se explican en el texto.

PELIGROS EN SOLDADURA DE ARCO



Solamente personas calificadas deben instalar, operar, mantener y reparar ésta máquina.



Durante su operación mantenga lejos a todos, especialmente a los niños.

Una descarga ELÉCTRICA puede matarlo

El tocar partes con carga eléctrica viva puede causar una descarga fatal o quemaduras severas. El circuito de electrodo y trabajo está vivo eléctricamente siempre que la salida de la máquina esté encendida. El circuito de entrada y los circuitos internos de la máquina también están vivos eléctricamente cuando la máquina está encendida. Cuando se suelda con equipo automático o semiautomático, el alambre, carrete, el bastidor que contiene los rodillos de alimentación y todas las partes de metal que tocan el alambre de soldadura están vivos eléctricamente. Un equipo instalado incorrectamente o sin conexión a tierra es un peligro muy grave.

- No toque piezas que estén eléctricamente vivas.
- Use guantes de aislamiento secos y sin huecos y protección en el cuerpo.
- Aíslese del trabajo y de la tierra usando alfombras o cubiertas lo suficientemente grandes para prevenir cualquier contacto físico con el trabajo o tierra.
- No use la salida de corriente alterna en áreas húmedas, si está restringido en su movimiento, o esté en peligro de caerse. Use salida CA SOLAMENTE si lo requiere el proceso de soldadura.
- Si se requiere la salida CA, use un control remoto si hay uno presente en la unidad.

- Se requieren precauciones adicionales de seguridad cuando cualquiera de las siguientes condiciones eléctricas peligrosas están presentes en locales húmedos o mientras trae puesta ropa húmeda, en estructuras de metal, tales como pisos, rejillas, o andamios; cuando esté en posiciones apretadas tal como sentado, arrodillado, acostado o cuando hay un riesgo alto de tener contacto inevitable o accidental con la pieza de trabajo o tierra.
- Desconecte la potencia de entrada o pare el motor antes de instalar o dar servicio a este equipo.
- Instale el equipo y conecte a la tierra de acuerdo al manual del operador y los códigos nacionales estatales y locales.
- Siempre verifique el suministro de tierra - chequee y asegúrese que la entrada de la potencia al alambre de tierra esté apropiadamente conectada al terminal de tierra en la caja de desconexión o que su enchufe esté conectado apropiadamente al receptáculo de salida que esté conectado a tierra. Cuando esté haciendo las conexiones de entrada, conecte el conductor de tierra primero y doble chequee sus conexiones.
- Mantenga los cordones o alambres secos, sin aceite o grasa, y protegidos de metal caliente y chispas.
- Frecuentemente inspeccione el cordón de entrada de potencia por daño o por cable desnudo. Reemplace el cordón inmediatamente si está dañado - un cable desnudo puede matarlo.
- Apague todo equipo cuando no esté usándolo.
- No use cables que estén gastados, dañados, de tamaño muy pequeño, o mal conectados.
- No envuelva los cables alrededor de su cuerpo.
- Si se requiere pinza de tierra en el trabajo haga la conexión de tierra con un cable separado.
- No toque el electrodo si usted está en contacto con el trabajo o circuito de tierra u otro electrodo de una máquina diferente.
- No ponga en contacto dos porta electrodos conectados a dos máquinas diferentes al mismo tiempo porque habrá presente entonces un voltaje doble de circuito abierto.
- Use equipo bien mantenido. Repare o reemplace partes dañadas inmediatamente. Mantenga la unidad de acuerdo al manual.
- Use tirantes de seguridad para prevenir que se caiga si está trabajando más arriba del nivel del piso.
- Mantenga todos los paneles y cubiertas en su sitio.
- Ponga la pinza del cable de trabajo con un buen contacto de metal a metal al trabajo o mesa de trabajo lo más cerca de la suelda que sea práctico.
- Guarde o aisle la pinza de tierra cuando no esté conectada a la pieza de trabajo para que no haya contacto con ningún metal o algún objeto que esté aterrizado.
- Aísle la abrazadera de tierra cuando no esté conectada a la pieza de trabajo para evitar que contacte con cualquier objeto de metal.

PARTES CALIENTES pueden causar quemaduras graves.

- No toque las partes calientes con la mano sin guante.
- Permita que haya un período de enfriamiento antes de trabajar en la máquina.
- Para manejar partes calientes, use herramientas apropiadas y/o póngase guantes pesados, con aislamiento para soldar y ropa para prevenir quemaduras.

HUMO y GASES pueden ser peligrosos.

El soldar produce humo y gases. Respirando estos humos y gases pueden ser peligrosos a su salud.

- Mantenga su cabeza fuera del humo. No respire el humo.

- Si está adentro, ventile el área y/o use ventilación local forzada ante el arco para quitar el humo y gases de soldadura.
- Si la ventilación es mala, use un respirador de aire aprobado.
- Lea y entienda las Hojas de Datos sobre Seguridad de Material (MSDS's) y las instrucciones del fabricante con respecto a metales, consumibles, recubrimientos, limpiadores y desengrasadores.
- Trabaje en un espacio cerrado solamente si está bien ventilado o mientras esté usando un respirador de aire. Siempre tenga una persona entrenada cerca. Los humos y gases de la soldadura pueden desplazar el aire y bajar el nivel de oxígeno causando daño a la salud o muerte. Asegúrese que el aire de respirar esté seguro.
- No suelde en ubicaciones cerca de operaciones de grasa, limpieza o pintura al chorro. El calor y los rayos del arco pueden hacer reacción con los vapores y formar gases altamente tóxicos e irritantes.
- No suelde en materiales de recubrimientos como acero galvanizado, plomo, o acero con recubrimiento de cadmio a no ser que se ha quitado el recubrimiento del área de soldar, el área esté bien ventilada y mientras esté usando un respirador con fuente de aire. Los recubrimientos de cualquier metal que contiene estos elementos pueden emanar humos tóxicos cuando se sueldan.

LOS RAYOS DEL ARCO pueden quemar sus ojos y piel.

Los rayos del arco de un proceso de suelda producen un calor intenso y rayos ultravioletas fuertes que pueden quemar los ojos y la piel.

- Use una careta de soldar aprobada que tenga un matiz apropiado delante-filtro para proteger su cara y ojos mientras esté soldando o mirando véase los estándares de seguridad ANSI Z49.1, Z87.1, EN175, EN379
- Use anteojos de seguridad aprobados que tengan protección lateral.
- Use pantallas de protección o barreras para proteger a otros del destello, reflejos y chispas, alerte a otros que no miren el arco.
- Use ropa protectora hecha de un material durable, resistente a la llama (cuero, algodón grueso, o lana) y protección a los pies.

ELSOLDAR puede causar fuego o explosión.

Soldando en un envase cerrado, como tanques, tambores o tubos, puede causar explosión. Las chispas pueden volar de un arco de soldar. Las chispas que vuelan, la pieza de trabajo caliente y el equipo caliente pueden causar fuegos y quemaduras. Un contacto accidental del electrodo a objetos de metal puede causar chispas, explosión, sobrecalentamiento, o fuego.

Chequee y asegúrese que el área esté segura antes de comenzar cualquier suelda.

- Quite todo material inflamable dentro de 11m de distancia del arco de soldar. Si eso no es posible, cúbralo apretadamente con cubiertas aprobadas.
- No suelde donde las chispas pueden impactar material inflamable. Protéjase a usted mismo y otros de chispas que vuelan y metal caliente.

- Este alerta de que chispas de soldar y materiales calientes del acto de soldar pueden pasar a través de pequeñas rajaduras o aperturas en áreas adyacentes.

- Siempre mire que no haya fuego y mantenga un extinguidor de fuego cerca.

- Esté alerta que cuando se suelda en el techo, piso, pared o algún tipo de separación, el calor puede causar fuego en la parte escondida que no se puede ver.

- No suelde en receptáculos cerrados como tanques o tambores o tubería, a no ser que hayan estado preparados apropiadamente de acuerdo al AWS F4.1

- No suelde donde la atmósfera pudiera contener polvo inflamable, gas, o vapores de líquidos (como gasolina).

- Conecte el cable del trabajo al área de trabajo lo más cerca posible al sitio donde va a soldar para prevenir que la corriente de soldadura haga un largo viaje posiblemente por partes desconocidas causando una descarga eléctrica, chispas y peligro de incendio.

- No use una soldadora para descongelar tubos helados.
- Quite el electrodo del porta electrodos o corte el alambre de soldar cerca del tubo de contacto cuando no esté usándolo.

- Use ropa protectora sin aceite como guantes de cuero, camisa pesada, pantalones sin pegados y cerrados, zapatos altos o botas y una gorra.

- Aleje de su persona cualquier combustible, como encendedoras de butano o cerillos, antes de comenzar a soldar.

- Después de completar el trabajo, inspeccione el área para asegurarse de que esté sin chispas, rescoldo, y llamas.

- Use sólo los fusibles o disyuntores correctos. No los ponga de tamaño más grande o los pase por un lado.

- Siga los reglamentos en OSHA1910.252 (a) (2) (iv) y NFPA51B para trabajo caliente y tenga una persona para cuidar fuegos y un extintor cerca.

EL METALO ESCORIA QUE VUELA puede lesionar los ojos

- El soldar, picar, cepillar con alambre, o esmerilar puede causar chispas y metal que vuele. Cuando se enfrían las sueldas, estás pueden soltar escoria.

- Use anteojos de seguridad aprobados con resguardos laterales hasta debajo de su careta

LA ACUMULACIÓN DE GAS puede enfermarle o matarle.

- Cierre el gas protector cuando no lo use.
- Siempre de ventilación a espacios cerrados o use un respirador aprobado que reemplaza el aire.

Los CAMPOS MAGNÉTICOS pueden afectar aparatos médicos implantados.

- Personas que usen marcadores de paso y otros aparatos médicos implantados deben mantenerse lejos.

- Las personas que usen aparatos médicos implantados deberían consultar su médico y al fabricante del aparato antes de acercarse a soldadura por arco, soldadura de punto, el ranurar, corte por plasma, u operaciones de calentar por inducción.

EL RUIDO puede dañar su oído.

El ruido de algunos procesos o equipo puede dañar su oído

- Use protección aprobada para el oído si el nivel de ruido es muy alto o superior a 75 dBa.

LOS CILINDROS pueden estallar si están averiados.

Los cilindros que contienen gas protector tienen este gas a alta presión. Si están averiados los cilindros pueden estallar. Como los cilindros son normalmente parte del proceso de soldadura, siempre trátelos con cuidado.

- Proteja cilindros de gas comprimido del calor excesivo, golpes mecánicos, daño físico, escoria, llamas, chispas y arcos.
- Instale y asegure los cilindros en una posición vertical asegurándolos a un soporte estacionario o un sostén de cilindros para prevenir que se caigan o se desplomen.
- Mantenga los cilindros lejos de circuitos de soldadura o eléctricos.
- Nunca envuelva la antorcha de suelda sobre un cilindro de gas.
- Nunca permita que un electrodo de soldadura toque ningún cilindro.
- Nunca suelde en un cilindro de presión: una explosión resultará.
- Use solamente gas protector correcto al igual que reguladores, mangueras y conexiones diseñados para la aplicación específica; manténgalos, al igual que las partes, en buena condición.
- Siempre mantenga su cara lejos de la salida de una válvula cuando esté operando la válvula de cilindro.
- Mantenga la tapa protectora en su lugar sobre la válvula excepto cuando el cilindro está en uso o conectado para ser usado.
- Use el equipo correcto, procedimientos correctos, y suficiente número de personas para levantar y mover los cilindros.
- Lea y siga las instrucciones de los cilindros de gas comprimido, equipo asociado y la publicación de la Asociación de Gas Comprimido (CGA) P- 1 así como las reglamentaciones locales.

Peligro de FUEGO O EXPLOSIÓN.

- No ponga la unidad encima de, sobre o cerca de superficies combustibles.
- No instale la unidad cerca a objetos inflamables.
- No sobrecarga a los alambres de su edificio - asegure que su sistema de abastecimiento de potencia es adecuado en tamaño capacidad y protegido para cumplir con las necesidades de esta unidad.

UNA UNIDAD QUE CAE puede causar heridas.

- En equipos pesados use solamente al ojo de levantar para levantarla unidad, NO al tren de rodaje, cilindros de gas, ni otros accesorios.
- Use equipo de capacidad adecuada para levantar la unidad.
- Si usa montacargas para mover la unidad, asegúrese que las puntas del montacargas sean lo suficientemente largas para extenderse más allá del lado opuesto de la unidad.

SOBREUSO puede causar SOBRE CALENTAMIENTO DEL

EQUIPO

- Permita un período de enfriamiento, siga el ciclo de trabajo nominal.
- Reduzca la corriente o ciclo de trabajo antes de soldar de nuevo.
- No bloquee o filtre el flujo de aire a la unidad.

CHISPAS QUE VUELAN pueden causar lesiones.

- Use un resguardo para la cara para protegerlos ojos y la cara.
- De la forma al electrodo de tungsteno solamente en una amoladora con los resguardos apropiados en una ubicación segura usando la protección necesaria para la cara, manos y cuerpo.
- Las chispas pueden causar fuego - mantenga los inflamables lejos.

EL HILO de SOLDAR puede causarle heridas.

- No presione el gatillo de la antorcha hasta que reciba estas instrucciones.
- No apunte la punta de la antorcha hacia ninguna parte del cuerpo, otras personas o cualquier objeto de metal cuando esté pasando el alambre.

PARTES QUE SE MUEVEN pueden lesionar.

- Aléjese de toda parte en movimiento, tal como los ventiladores.
- Mantenga todas las puertas, paneles, tapas y guardas cerrados y en su lugar.
- Consiga que sólo personas cualificadas quiten puertas, paneles, tapas, o resguardos para dar mantenimiento como fuera necesario.
- Reinstale puertas, tapas, o resguardos cuando se acabe de dar mantenimiento y antes de reconectar la potencia de entrada.

LA RADIACIÓN de ALTA FRECUENCIA puede causar interferencia.

- La radiación de alta frecuencia (H.F., en inglés) puede interferir con navegación de radio, servicios de seguridad, computadoras y equipos de comunicación.
- Asegure que solamente personas calificadas, familiarizadas con equipos electrónicos instala el equipo.
- El usuario se responsabiliza de tener un electricista capacitado que pronto corrija cualquier problema causado por la instalación.
- Asegure que la instalación recibe chequeo y mantenimiento regular.
- Mantenga las puertas y paneles de una fuente de alta frecuencia cerradas completamente, mantenga la distancia de la chispa en los platinos en su fijación correcta y haga tierra y proteja contracorriente para minimizar la posibilidad de interferencia.

La SOLDADURA DE ARCO puede causar interferencia.

- La energía electromagnética puede interferir con equipo electrónico sensible como computadoras, o equipos impulsados por computadoras, como robots industriales.
- Asegúrese que todo el equipo en el área de soldadura sea electromagnéticamente compatible.
- Para reducir posible interferencia, mantenga los cables de soldadura lo más cortos posible, lo más juntos posible o en el

suelo, si fuera posible.

- Ponga su operación de soldadura por lo menos a 100 metros de distancia de cualquier equipo que sea sensible electrónicamente.
- Asegúrese que la máquina de soldar esté instalada y puesta a tierra de acuerdo a este manual.
- Si todavía ocurre interferencia, el operador tiene que tomar medidas extras como el de mover la máquina de soldar, usar cables blindados, usar filtros de línea o blindar de una manera u otra la área de trabajo.

REDUCCIÓN DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS

Para reducir los campos magnéticos (EMF) en el área de trabajo, úsese los siguientes procedimientos:

1. Mantenga los cables lo más juntos posible, trenzándolos o pegándolos con cinta pegajosa o use una cubierta de cable.
2. Ponga los cables a un lado y apartado del operador.
3. No envuelva o cuelgue cables sobre el cuerpo.
4. Mantenga las fuentes de poder de soldadura y los cables lo más lejos que sea práctico.
5. Conecte la pinza de tierra en la pieza que esté trabajando lo más cerca posible de la suelda.



Aviso: En entornos de riesgo aumentado de choque eléctrico e incendio como en cercanías de productos inflamables, explosivos, altura, libertad de movimiento restringido, contacto físico con partes conductoras, ambientes cálidos y húmedos reductores de la resistencia eléctrica de la piel humana y equipos observe la prevención de riesgos laborales y las disposiciones nacionales e internacionales que correspondan.

3.- INSTRUCCIONES DE PUESTA EN SERVICIO

COLOCACIÓN

La máquina debe ubicarse en una zona seca, ventilada y con al menos 15cm de separación frente a cualquier pared. El equipo puede resbalar apoyado en superficies con inclinación superior a 3° por lo que obligatoriamente se colocará siempre sobre superficie plana y seca. Para colocaciones en superficies de mayor pendiente por favor asegurar la máquina con cadenas o correas.

Evite colocar el equipo ante humedad o lluvia.

Evite la entrada de virutas de acero en el interior de la máquina. No use la amoladora al lado del equipo.

MONTAJE

El equipo se montará respetando sus límites ambientales y colocándolo adecuadamente.

CONEXIÓN A LA RED.

El equipo se alimenta mediante el cable y conector suministrado de serie a través de un interruptor diferencial y un interruptor electromagnético de característica lenta e intensidad según la tabla de características técnicas. Toda conexión deberá poseer conexión normativa a tierra y cumplir todos los reglamentos eléctricos nacionales.

En el caso de conexión a un generador eléctrico se deberá observar las necesidades de potencia indicadas en las características técnicas. Se tendrá en cuenta que un equipo podrá funcionar con un generador con potencia inferior a la indicada con la limitación de usarlo a una intensidad máxima inferior a la nominal.

LIMITACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES.

El equipo deberá instalarse respetando su clasificación IP21, esto significa que el equipo está protegido como máximo contra la caída vertical de gotas de agua y el acceso a partes peligrosas con un dedo contra los cuerpos sólidos extraños de 12,5 mm ø y mayores.

El equipo está preparado para trabajar en el rango de temperaturas de -15°C a 70°C teniendo en cuenta la limitación de la bajada del rendimiento (factor de marcha) a partir de temperaturas ambiente superiores a 40°C.

4.- INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

COLOCACIÓN Y PRUEBAS.

Todas las máquinas Stayer Welding de la serie deben manipularse mediante el mango habilitado para el transporte. Debe habilitarse un espacio libre alrededor del equipo de al menos 15cm y asegurar la libre circulación de aire para correcta disipación de calor. Antes de cada trabajo se verificará el buen estado y correcto apriete de todos los elementos exteriores del equipo: clavija de alimentación, cable, carpintería de carcasa y bornas de conexión e interruptores.

CAMBIO DE HERRAMIENTAS.

Todas las máquinas **Stayer Welding** de la serie disponen de conector rápido **DINSE** de media pulgada para los cables de soldadura. Para quitar o poner el conector basta con girar a izquierda o derecha un cuarto de vuelta el conector.



ATENCIÓN: Conecte siempre a tope el conector DINSE y asegúrese que el empalme con el cable está en buen estado y que la superficie de contacto está limpia. Un mal empalme o una conexión sucia darán un mal rendimiento y ocasionará que se recaliente, funda o queme el panel frontal.

OPERACIONES DE AJUSTE.

Todas las máquinas Stayer Welding contienen un sistema electrónico complejo y vienen completamente calibradas de fábrica, por tanto no se autoriza a manipular por el usuario por razones de eficiencia y de seguridad. Ante cualquier duda de mal funcionamiento póngase en contacto con su distribuidor o nuestro sistema de atención al cliente.

LÍMITES SOBRE EL TAMAÑO DE PIEZA A TRABAJAR.

La principal restricción sobre el tamaño de la pieza a soldar es su grosor, que está limitado por la potencia del equipo. A mayor potencia usted podrá realizar soldaduras correctas (con penetración adecuada del cordón de soldadura) en piezas de mayor espesor. La siguiente tabla le puede servir de orientación:

FORMA DE LA UNIÓN



SOLDADURA ALUMINIO

Grosor de la pieza a soldar	Diámetro electrodo Tungsteno	Diámetro de la varilla de aportación	Rango de ajuste de amperaje	Flujo de Gas Argón	Tamaño de la unión	Forma de la unión
mm	mm	mm	A	l/min	mm	
0.6	1.0 - 1.6	0 - 1.0	25 - 40	4 - 5	1	a.b
1.0	1.0 - 1.6	0 - 1.6	40 - 60	4 - 7	1	a.b
1.5	1.0 - 1.6	0 - 1.6	60 - 90	6 - 9	1	b
2.5	1.6 - 2.4	1.6 - 2.4	80 - 120	6 - 9	1	b
3.0	1.6 - 2.4	1.6 - 2.4	100 - 160	7 - 10	1 - 2	b.c
4.0	2.4	1.6 - 2.4	130 - 200	10 - 15	2 - 3	c.d
5.0	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	150 - 250	10 - 15	2 - 3	c.d
6.0	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	200 - 280	10 - 15	3 - 4	c.d
8.0	3.2 - 4.0	3.2 - 4.0	200 - 300	12 - 18	4 - 5	d

ACERO INOXIDABLE

Grosor de la pieza a soldar	Diámetro electrodo Tungsteno	Diámetro de la varilla de aportación	Rango de ajuste de amperaje	Flujo de Gas Argón	Tamaño de la unión	Forma de la unión
mm	mm	mm	A	l/min	mm	
0.6	1.0 - 1.6	0 - 1.0	15 - 30	4 - 5	1	a.b
1.0	1.0 - 1.6	0 - 1.6	25 - 30	4 - 7	1	a.b
1.5	1.0 - 1.6	0 - 1.6	50 - 70	6 - 9	1	b
2.5	1.6 - 2.4	1.6 - 2.4	65 - 95	6 - 9	1	b
3.0	1.6 - 2.4	1.6 - 2.4	65 - 95	6 - 9	1	b.c
4.0	2.4	1.6 - 2.4	110 - 150	10 - 15	2 - 3	c.d
5.0	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	120 - 180	10 - 15	2 - 3	c.d
6.0	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	150 - 200	10 - 15	2 - 3	c.d
8.0	3.2 - 4.0	3.2 - 4.0	160 - 220	12 - 18	4 - 5	d
12.0	3.2 - 4.0	3.2 - 4.0	180 - 240	12 - 18	6 - 8	d

INSTRUCCIONES GENERALES DE USO.

Antes de empezar asegúrese de leer, comprender y aplicar las instrucciones de seguridad y resto de instrucciones incluidas en el presente manual.

A continuación encontrará una serie de indicaciones generales que le permitirán iniciarse en el mundo de la soldadura y empezar a trabajar con eficiencia.

En el presente manual se instruye sobre los rudimentos de la soldadura mediante electrodo revestido, de dificultad de ejecución relativamente moderada y sobre la soldadura TIG, de dificultad relativamente mayor. Tenga en cuenta que la soldadura a nivel profesional es una actividad cualificada y especializada. Refiérase a libros especializados y cursos de formación profesional reglada para mayor información.

OLDADURA ELECTRODO RECUBIERTO

GROSOR DE LA PIEZA A SOLDAR	DIAMETRO ELECTRODO E6013	RANGO DE AJUSTE AMPERAJE
1 a 2 mm	1,6 mm	30 – 60
1,5 a 3 mm	2,0 mm	50 – 70
2,5 a 5 mm	2,5 mm	60 – 100
5 a 8 mm	3,2 mm	85 - 140
8 a 12 mm	4,0 mm	120 – 190
Más de 12 mm	5,0 mm	180 – 240

SOLDADURA CON ELECTRODO RECUBIERTO

En esta clase de soldadura por arco eléctrico el propio electrodo produce el calor en forma de arco eléctrico, el ambiente de protección y mejora del baño de soldadura y el propio metal de aporte al ir fundiéndose el alma metálica del electrodo según se realiza la soldadura.

Deberá escoger el electrodo (tamaño y tipo) adecuado al tipo de trabajo a realizar. Un electrodo que recomendamos por su característica media, validez para la mayoría de trabajos y ser fácil de encontrar es el electrodo E-6013, conocido popularmente como "electrodo de rutilo". El material por excelencia para soldar con electrodo recubierto es el acero al carbono. La siguiente tabla le puede servir de orientación inicial para elección de tipo de electrodo y ajuste de amperaje de operación para un acero al carbono medio tipo S275.

Tras confirmar todas las medidas de seguridad e inspeccionar el equipo, limpiar, preparar y sujetar la pieza a soldar se conecta los cables según la indicación de las tablas. Para el caso usual de electrodo E-6013 se conectará la salida de polaridad negativa (marcada con -) al la pieza mediante la pinza de masa. La salida de polaridad positiva (marcada con +) se conectará a la pinza porta electrodos, que tendrá conectado por su extremo desnudo el electrodo de trabajo.

El soldador se pondrá sus equipos de protección individual usando máscara o casco de soldadura adecuada al trabajo y tapando adecuadamente cualquier porción de su piel para evitar salpicaduras o radiación.

Se iniciará la soldadura mediante el cebado del arco. Hay varios procedimientos, siendo el más sencillo el de raspar la pieza.

Una vez iniciado el arco se mantendrá el electrodo a una distancia aproximadamente igual al diámetro del propio electrodo y se iniciará el avance de la soldadura tirando hacia atrás como si estuviese escribiendo una persona diestra occidental. El electrodo se mantendrá en una posición en una posición próxima (65° a 80°) a la vertical con respecto a la horizontal y equilibrada con respecto al centro baño de soldadura.

En función del tipo de pasada (inicial o de relleno) y la necesidad de cobertura de la unión avance en línea recta, movimiento de zig - zag o pequeños círculos. Un buen ajuste de intensidad, posición y velocidad de avance de la soldadura dará como resultado con un sonido agradable, suave y similar al que hace un buen asado en la barbacoa. Cuando se hace un correcto trabajo el cordón resultante será homogéneo, con marcas superficiales en forma de medialuna uniformes. El perfil transversal no será protuberante ni hundido y la escoria que se forme se retirará fácilmente.

Una vez realizado el cordón eliminar la escoria mediante el martillo y cepillo antes de realizar un posible siguiente cordón.

SOLDADURA TIG

En la soldadura por arco eléctrico mediante electrodo de tungsteno protegido por gas inerte el material consumible no es el propio electrodo sino una varilla de aporte de material similar o compatible al material a soldar. Frente al sistema de electrodo recubierto el sistema TIG presenta menor productividad y mayor dificultad a cambio de muy alta calidad de soldadura en casi todos los metales y sus aleaciones, incluyendo todos los aceros inoxidables y situaciones de uniones de poco espesor con o sin material aporte. La soldadura se produce sin escoria, proyecciones o humos.



Aviso: No usar ni afilar electrodos de tungsteno dopados con Torio con marca roja debido al riesgo derivado de la actividad radioactiva moderada del material. Podrá reconocer la presencia y concentración de dióxido de torio por la banda indicativa en el electrodo según EN ISO 68848:2004 (colores: amarillo, rojo, púrpura y naranja). Evite estos electrodos y use productos sustitutivos sin contenido como por ejemplo los electrodos con derivados de Lantano y Cerio (bandas: negro, gris, azul, oro) los cuales no presentan actividad radioactiva.

Prepare el electrodo afilando la punta en la piedra de esmeril de manera que quede un cono de altura aproximadamente 2 veces el diámetro del electrodo. Para mejor arco y capacidad de manejo de corriente el ataque correcto de la punta a la piedra deberá ser longitudinal y la punta deberá ser muy ligeramente plana.

Para posicionar correctamente el electrodo en la antorcha este deberá sobresalir de la tobera unos 5mm.

Como norma general conecte la salida al revés que la conexión usual del electrodo la antorcha TIG al terminal negativo del equipo y la pinza de masa al terminal positivo. Prepare y asegure la pieza.

Como norma general suministre argón puro a un flujo de 6-7 l/min.

Ajuste la intensidad de corriente según las necesidades del tipo de material y unión a realizar realizando primero una prueba sobre una pieza de ensayo. Refiérase a las tablas 5 y 6 literatura especializada o formación profesional reglada para mayor información al respecto.

La antorcha deberá recibir suministro de gas inerte (usualmente Argón puro) procedente de un cilindro a través de un sistema reductor de presión capaz de regular adecuadamente el caudal necesario de gas.

Los modelos **TIG AC/DC200HF** y **TIG AC/DC315HF** presentan características de máxima profesionalidad explicados en el apartado **“soldadura TIG avanzada”**.

El modelo **TIG DC 200HF** presenta la ventaja del conmutador de selección 2T / 4T para no tener que mantener el gatillo pulsado en la posición 4T.

Para iniciar la soldadura **TIG** mover el conmutador 7 a la posición **TIG**, abrir la válvula de salida de gas y poner la punta de la antorcha en contacto con la pieza a soldar. Esperar unos 2 segundos y levantar la antorcha lentamente para que el arco se inicie automáticamente y suavemente.

El resto de modelos presentan cebado por HF (alta frecuencia) con la máxima calidad de cebado de arco al no necesitarse contacto físico con la pieza y por tanto no deteriorarse las condiciones del arco y de soldadura por contaminación del electrodo de tungsteno. Para iniciar la soldadura TIG mover el conmutador 7 a la posición TIG y simplemente acercar la punta a unos 3-5mm de la pieza a soldar. Presionar el pulsador de la antorcha el arco se inicie automáticamente. Si hubiese dificultad en el arranque puede apoyar ligeramente la tobera cerámica en la pieza para facilitar el cebado del electrodo.

Una vez arrancado el arco de proceda a realizar la soldadura según las necesidades de esta. Como orientación general deberá avanzar de manera inversa a la soldadura por electrodo de manera que en vez de tirar hacia atrás se incida empujando hacia delante como si se ayudase al flujo de gas a incidir sobre el baño de soldadura. Incline la antorcha de manera que incida en una posición próxima (70° a 80°) a la vertical con respecto a la horizontal y centrada con respecto al baño de soldadura.

Deposite lentamente el material de aporte de la varilla aproximando esta al baño de material fundido sucesivamente. Para terminar simplemente deje de pulsar el interruptor de antorcha, separe muy ligeramente la antorcha hasta que se interrumpa el arco y cierre la válvula manual de paso de gas. Por último cierre la válvula de paso general del cilindro de gas inerte.

El modelo **POTENZA TIG170HF** incorpora dos ajustes de finalización de soldadura:

1. El control “Down Time” 11 establece una rampa de bajada de intensidad cuando se detiene la soldadura. La rampa empieza en la intensidad de trabajo seleccionada y acaba en cero amperios. El tiempo de duración de la rampa (de 0 a 5 segundos) es lo que qué se ajusta con el control. El objetivo es tener una parada de arco suave y un control preciso del punto del cráter de finalización del cordón. Como norma general aumente el tiempo a medida que aumenta amperaje de soldadura.

2. El control "Post Time" 12 establece el tiempo (de 0,5 a 7 segundos) de salida de gas (argón) adicional después de finalizar el arco de soldadura. El objetivo es que el baño de soldadura no sea contaminado por el aire cuando aún está líquido o demasiado caliente. Como norma general aumente el tiempo a medida que aumenta amperaje de soldadura.

MMA, para TIG AC/DC200HF

La intensidad de soldadura (0A - 200A) se ajusta mediante el botón de ajuste de parámetro xy. Mediante los dos botones selección de parámetro xz podrá incrementar (0 - 80A) el módulo de Arc Force en función del tipo de electrodo, tipo de acero y tipo de soldadura.

Por ejemplo para soldadura en penetración en la que el riesgo de quedarse pegado el electrodo en el inserto es alta podrá incrementar el Arc Force hasta conseguir una soldadura limpia.

SOLDADURA TIG AVANZADA

Modelos TIG AC/DC 200HF y TIG AC/DC 315HF

AJUSTE DE PARÁMETROS DE SOLDADURA

Pulsando secuencialmente el botón / mando 19 se seleccionan los parámetros de soldadura. Moviendo el mando 20 se ajusta con precisión la magnitud del parámetro. Si además de girar el mando 20 lo empuja mientras gira podrá incrementar o decrementar rápidamente el valor.

La máquina dispone de memoria EEPROM de manera que se conservan las configuraciones de la máquina cuando se apaga.

Para conocer los rango de ajuste de cada parámetro por favor refírase a la tabla de características técnicas extendidas del comienzo del manual. Funcionalmente los parámetros son:

1. Tiempo de salida de gas previo a la aparición del arco eléctrico (preflujo).
2. Tiempo de salida de gas posterior al cese del arco eléctrico (postflujo).
3. Intensidad de arco eléctrico al inicio de la rampa de intensidad inicial.
4. Intensidad de arco eléctrico al final de la rampa de intensidad final.
5. Tiempo de subida para la rampa de intensidad inicial.
6. Tiempo de bajada para la rampa de intensidad final.
7. Intensidad de soldadura del arco eléctrico consolidada.
8. Intensidad del pico del pulso del arco de soldadura.
9. Intensidad de la base del pulso del arco de soldadura.
10. Porcentaje del pico del pulso del arco de soldadura frente a la base del pulso.
11. Frecuencia del pulso del arco de soldadura.
12. Proporción del tiempo de semiciclo negativo de la corriente de soldadura alterna frente al semiciclo positivo.
13. Proporción del semiciclo negativo de la corriente de soldadura alterna frente al semiciclo positivo.
14. Frecuencia del cambio de polaridad del arco de soldadura alterna.

AJUSTE DE LACLASE DE SOLDADURA

Los 4 modos son seleccionados pulsando el botón 15.

1.- Electrodo recubierto:

La máquina funciona como una soldadora estándar por electrodo activándose las funciones de mejora de soldadura Hot Start, Anti Stick y Arc Force regulable.

2.- TIG estándar:

La máquina se programa como soldadora TIG sin arco pulsado bien en corriente continua 'DC' o en corriente alterna 'AC' (botón 16).

3.- TIG pulsado:

Alas características del TIG estándar se le añaden las 4 funciones de arco pulsado.

4.- TIG modo fácil:

Únicamente necesita ajustar la intensidad de trabajo para empezar a soldar. La máquina ajustará por sí misma todos los parámetros asumiendo que suelda un acero al carbono si está en modo de corriente continua 'DC' (botón 16) o aluminio si está en modo de corriente alterna 'AC'.

Nota. El modo fácil aplica únicamente al modelo **TIG AC/DC 200 HF**.

AJUSTE DEL PROCEDIMIENTO DE GATILLO 2T/4T

El pulsador 17 permite optar entre modo de dos tiempos y de cuatro tiempos. Básicamente el modo 2T hace soldar mientras se mantiene pulsado el gatillo mientras que el modo 4T permite soldar sin tener que apretar el gatillo, afectando al comportamiento de rampas de intensidad. Es preciso comprender y respetar los ciclos si quiere usarse la máquina sin problemas y sin falsas averías.

Modo 2T:

1. La máquina suelda cuando se aprieta el gatillo de la antorcha.
2. La máquina no suelda cuando no se aprieta el gatillo de la antorcha.

Tenga en cuenta que cada vez que se vuelve a apretar el gatillo la máquina comienza desde cero el procedimiento de soldadura que usted haya configurado, incluyendo tiempos de flujo de gas y rampas. Respete los ciclos configurados y espere a la aparición del arco a su debido tiempo.

Modo 4T:

1. Mientras se aprieta el gatillo por primera vez se ejecuta el ciclo de preflujo arranca el arco y se mantiene el amperaje de comienzo de la rampa inicial de soldadura.
2. Cuando se suelta el gatillo por primera vez se ejecuta el ciclo de subida de rampa y el procedimiento de soldadura programado.
3. Mientras se aprieta el gatillo por segunda vez se ejecuta el ciclo de bajada de rampa y se mantiene el amperaje final de la rampa de finalización de soldadura.
4. Cuando se suelta el gatillo por segunda vez la máquina deja de suministrar corriente y ejecuta el ciclo de postflujo de gas.

Igualmente que en el modo 2T por favor respete los ciclos configurados y espere los tiempos que haya programado a la máquina.

TIG PULSADO

Este procedimiento permite mejor control del aporte de calor del arco. Se recomienda el uso del procedimiento pulsado para:

1. Soldadura de espesores pequeños.
2. Soldadura metales o acabados sensibles al calor.
3. Soldadura de materiales con riesgo de distorsión.

TIG pulsado consiste en la transformación de la corriente de soldadura plana y continua del TIG estándar en una corriente periódica cuadrada de dos niveles generada por Inverter microprocesado. El nivel alto (llamado simplemente pulso) consigue la soldadura real mientras que la nivel bajo (llamado base) mantiene el arco encendido sin recalentar la pieza de trabajo.

AJUSTE. El pulso se define por los parámetros 8, 9, 10 y 11:

1. Frecuencia de pulso. A baja frecuencia, por ejemplo 1 Hz

se consigue aporte exacto de una gota por pulso con acabado perfecto. En frecuencia alta, por ejemplo a partir de 80 Hz se consiguen mejores acabados y mejores relaciones entre ancho del cordón y su penetración.

2. Intensidad eléctrica de la semionda alta del pulso. Refierase (en este manual) a la tabla de intensidades de trabajo y aplique según material, grosor de pieza, penetración, acabado y tipo de unión.

3. Intensidad eléctrica de la semionda baja del pulso. Normalmente es entre un 20% y un 50% de la intensidad de la semionda alta.

4. Factor de marcha respecto al ancho de pulso. Es la relación entre el ancho del pulso alto frente al pulso bajo. Relaciones usuales son 40% de pulso frente a 60% de base.

Tenga en cuenta que los amperajes nominales serán más elevados para conseguir el amperaje efectivo equivalente a una soldadura estándar.

En modo de pulso único por gota debe tener en cuenta que los 4 factores están íntimamente relacionados. Previamente a la soldadura de producción ensaye el avance de la varilla de aportación por cada gota y el exceso o falta de fusión según las intensidades de pulso y base y su factor de marcha. Mayores intensidades permiten mayor velocidad al precio de mayor dificultad de control del baño de soldadura y menor vida del electrodo de tungsteno.

AJUSTE DEL SENTIDO DEL ARCO DE SOLDADURA

Mediante el botón 16 seleccione el sentido de la corriente eléctrica del arco de soldadura.

- Seleccione corriente alterna (AC) para soldadura de aluminio, magnesio y sus aleaciones.
- Seleccione corriente continua (DC) para aceros y resto de materiales.

La corriente alterna facilita la soldadura en materiales con alta temperatura de fusión superficial mientras que su interior tiene baja temperatura de fusión. Se utiliza una parte del semiciclo para decapar y penetrar el metal y la otra para fundir efectivamente su masa.

AJUSTE. El modo alterno (AC) se define por los parámetros 12, 13 y 14:

1. Factor de marcha con respecto a la polaridad del pulso (clean width) para obtener una mayor limpieza a costa de una menor penetración y viceversa. Puede modificar el ancho en un margen de tiempo de -40% a +40%.
2. Balance de onda con respecto al cambio de polaridad. Permite mover el volumen de polaridad -20% a +20% en función de las necesidades de estabilidad del cono del arco de soldadura (abrirlo o cerrarlo), de velocidad de avance y de limpieza.
3. Frecuencia de la corriente alterna de soldadura. 20 Hz a 100 Hz. Use baja frecuencia para obtener cordones más anchos y en trabajos de reconstrucción. Use frecuencia elevada para penetrar en cordones más estrechos.

El modo alterno (AC) puede a su vez pulsarse para proveer características especiales como facilitar el aporte gota a gota, control calórico o acabado superficial mejorado. El presente produce onda cuadrada pura con nulo tiempo de paso y excelente limpieza.

DIAGNOSTICOS TIG AC/AC:

Código de error en TIG AC/ DC

- | | |
|-----|-------------------------------------|
| 804 | Protección térmica |
| 805 | Antorcha rota, interruptor en corto |
| 806 | Pérdida de agua |

Modelo TIG200HF P

Tipo de soldadura

Pulsando el botón 2 marque uno de los 3 tipos de trabajo disponibles: electrodo recubierto (se encenderá nº 11), TIG normal (encenderá nº 12) o TIG pulsado (encenderá nº 13). El TIG normal se usará en casos sencillos y de fácil aplicación mientras que el TIG pulsado se puede usar para trabajos más delicados o especiales donde sea importante el control económico del aporte de calor o el ritmo de transferencia de gota.

Función de soldadura

Los parámetros de cada función se seleccionan con el botón nº 4. Pulsándolo se selecciona el parámetro, que lucirá en el esquema SCADA en el panel de control (luces led números 14 al 24). Girándolo se selecciona la cantidad de la magnitud seleccionada fijándose en el display principal nº1.

A cada tipo de soldadura se le pueden aplicar determinadas funciones pulsando el botón de función nº 3. El TIG puede trabajar con acción sencilla de gatillo en dos tiempos normales (2T, nº 5) o dos tiempos con rampas (SLOPE 2T, nº 9) para una creación / desaparición progresiva del aporte de intensidad de arco de soldadura. Pulsando progresivamente el botón nº 3 se podrá seleccionar la función 4T, nº 6, que incluye parámetros de control total sobre el trabajo como tiempo de preflujo de gas (nº 14), corriente de cebado de arco (nº 15) y tiempo de subida de amperios desde la corriente de arranque y la de trabajo bien en modo sencillo (nº 12) o en modo pulsado (nº13). Con el modo de 4 tiempos de repetición (REPEAT 4T, nº 9) se establecen ciclos de trabajo en los que el cuarto tiempo se enlaza con el primero. En estas condiciones el proceso solo se interrumpe levantando la antorcha para cortar el arco físicamente.

Con la función SPOT, nº 10 se produce corriente de soldadura durante el tiempo preestablecido como parámetro, desde 0,1 sg hasta 50 sg. Cuando se pulsa el gatillo el equipo continuará entregando corriente durante ese tiempo hasta que pase el tiempo del punto establecido.

Con la función VRD (de dispositivo de reducción de voltaje) se reduce la tensión en vacío de soldadura de electrodo para mejorar la seguridad que se puede necesitar en entornos o situaciones especiales. El precio a pagar es un ligero empeoramiento del cebado inicial del arco, por lo que si no se requiere se recomienda no tenerlo activado.

Los parámetro de pulso son la corriente de pico, nº 17 que es la que realmente funde y la de base, nº21 que es la que mantiene vivo el arco sin apenas aportar calor innecesario.

Para optimizar la calidad de soldadura se puede jugar con otros dos parámetros que permiten cambiar el carácter del arco y el aporte de calor. Son la frecuencia, nº17, del pulso en ciclos por cada segundo (Hz) y el reparto en porcentaje entre la corriente de pico y de base, nº 18.

Por último, se pueden ajustar dos parámetros de respuesta dinámica de arco en modo electrodo recubierto. Son la fuerza de arco, arc force, nº26 de manera que se aumentará para electrodos tipo celulósico o aluminio y se disminuirá para electrodos de respuesta más suave tales como el rutilo. Con

la familia de los electrodos básicos se recomienda empezar a probar en ajuste intermedio. El último parámetro, impulso de arranque, u Hot Start, nº 27 ARC START, establece un incremento breve de potencia justo al cebar el electrodo y permite iniciar el electrodo sin que se quede pegado antes de entrar en el régimen normal de fundición.

5. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, LUBRICACIÓN, AFILADOS.

Para limpiar siempre desconecte el equipo y espere al menos 10 minutos para seguridad de descarga de los condensadores de potencia. Limpie la carcasa con un paño ligeramente humedecido. Según de la polución del ambiente de trabajo o al menos cada 1000 horas limpie el interior con aire comprimido seco, retirando la carcasa superior y eliminando polvo, polución metálica y pelusas atendiendo especialmente a disipadores y ventilador.

El equipo no necesita mantenimiento específico por parte del usuario siendo un uso cuidadoso dentro de los límites ambientales de uso la mejor garantía de largos años de servicio seguro. Se recomienda enviar el equipo a los servicios técnicos cada 3000 horas de trabajo o cada 3 años para verificación y recalibrado.

SERVICIOS DE REPARACIÓN

El servicio técnico le asesorará en las consultas que pueda Ud. tener sobre la reparación y mantenimiento de su producto, así como sobre piezas de recambio. Los dibujos de despiece e informaciones sobre las piezas de recambio las podrá obtener también en internet bajo: helpdesk@grupostayer.com Nuestro equipo de asesores técnicos le orientará gustosamente en cuanto a la adquisición, aplicación y ajuste de los productos y accesorios

Lista de piezas reemplazables por el usuario.

Dada la complejidad y potencial peligro es necesaria la intervención cualificada salvo para reparaciones menores como inspección de conexiones y reemplazo del enchufe estándar de alimentación y revisión de los cables de soldadura, por tanto no se consideran piezas reemplazables por el usuario.

6.- NORMATIVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  = Entrada de tensión
-  = Entrada de corriente
-  = Salida de corriente
-  = Ciclo de trabajo
-  = Masa
-  = Dimensiones
-  = Potencia del Generador

CARATTERISTICHE TECNICHE

		PROMA TIG 140 HF 2T/4T	PROMA TIG 170 HF 2T/4T	PROMA TIG 170 HF 2T/4T DV	POTENZA TIG 170 HF GE	TIG 200 HF B P	TIG AC/DC 200 HF PULSED	TIG AC/DC 315 B HF P
	V	1ph/230	1ph/230	110/230	1ph/230	1ph 230	1ph 230	3ph 400
	A	140	170	140/170	29	33	35	21
	A	0-140	0-170	0-170	0-170	0 - 200	0 - 200	0-315
	%	100	100	100	60	60	60	60
	Kg	4.2	4.2	4.5	7	12	12	65
	cm	40x24x14	40x24x14	40x24x14	46x27x14.5	50x39x22	50x39x22	88x42x93.6
	KVA min	5	7	7	5	7	6	12

Parametro	Unità	PROMA TIG 140 HF 2T/4T	PROMA TIG 170 HF 2T/4T	PROMA TIG 170 HF 2T/4T DV	POTENZA TIG 170 HF GE	TIG 200 HF BP	TIG AC/DC 200 HF PULSED	TIG AC/DC 315 B HF P
Tensione nominale	V	1ph/230	1ph/230	1ph/230	1ph/230	1ph/230	1ph / 230	3ph/400
Frequenza	Hz	50/60						
Voltaggio senza carica	V	55	-	-	73	64	64	70
Frequenza di polso AC	Hz	-	-	-	-	-	0.2 - 20	0.1
Alimentazione		HF						
Frequenza di polso DC	Hz	-	-	-	-	0.2 - 500	0.2 - 500	0.1 - 250
Spessore del polso	%	-	-	-	-	1 - 99	1 - 99	10 - 90
Frequenza AC	Hz	-	-	-	-	-	20 - 150	30 - 100
Spessore di pulizia AC	%	-	-	-	-	-	(-) 20 - 20	20
Spessore di pulizia AC	%	-	-	-	-	-	(-)15 - 40	-
Rampa di corrente: iniziale/finale	s	-	-	-	0 - 5	0 - 15	0 - 15	0-10 / final 0-25
Tempo previo di gas	s	0-3	0-3	0-3	0	0 - 2	0 - 15	0 - 10
Tempo finale di gas	s	1-5	1-5	1-5	0.5 - 7	0 - 20	0 - 20	0.2 - 20
Efficacia	%	>0.85						
Fattore Potenza	cosφ	0.7-0.9						
Grado di protezione	EN60529	IP21S						
Refrigerazione		Aria	Aria	Aria	Aria	Aria	Aria	Acqua
Torcia	Modello	WP 17	WP 17	WP 17	WP 17	WP-26	WP-26	SR18

Características técnicas / Tabla de datos técnicos EN60974

Los ensayos de calentamiento se han realizado a temperatura ambiente y en el ciclo de marcha a 40°C se ha determinado según procedimiento EN 60974-1:2005

Caratteristiche tecniche / Tabella di dati tecnici EN60974

Le prove di riscaldamento sono state realizzate a temperatura ambiente. Il ciclo di funzionamento a 40°C è stato determinato mediante procedimento EN 60974-1:2005

Technical Specification / Technical Specification Table EN60974

Heating tests have been carried out at room temperature, and in the working cycle at 40°C determination has been made according to the EN 60974-1:2005 procedure.

Caractéristiques techniques / Tableau des données techniques EN60974

Chauffage des tests ont été effectués à température ambiante

et dans le cycle de la marche à 40°C a été déterminée par procédure EN 60974-1:2005

Dados técnicos / Tabela de dados técnicos EN60974

Os testes de aquecimento tem-se realizado a temperatura ambiente e em ciclo de funcionamento a 40 °C tem-se estabelecido segundo procedimento EN 60974-1:2005

DESCRIZIONE DELL'ATTREZZATURA

Il presente prodotto è un'apparecchiatura per saldare manualmente metalli mediante il calore prodotto da un arco elettrico. Tecnologicamente l'apparecchiatura Stayer Welding è una fonte di fornitura elettrica per saldatura mediante trasferimento di energia in alta frequenza gestita da logica di controllo intelligente.

Di fronte alla tecnologia tradizionale, basata su trasformatori che operano alla frequenza della rete pubblica di 50Hz la tecnologia Inverter Stayer Welding presenta una maggior densità di

Avvertenze generali di sicurezza per gli utensili elettrici

1) Sicurezza sul luogo di lavoro

- a) **Mantenere pulito e ben illuminato il posto di lavoro.** Il disordine o le zone di lavoro non illuminate possono essere causa di incidenti.
- b) **Evitare d'impiegare l'utensile elettrico in ambienti soggetti al rischio di esplosioni nei quali si trovino liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli utensili elettrici producono scintille che possono far infiammare la polvere o i gas.
- c) **Mantenere lontani i bambini ed altre persone durante l'impiego dell'utensile elettrico.** Eventuali distrazioni potranno comportare la perdita del controllo sull'utensile.

2) Sicurezza elettrica

- a) **La spina dell'utensile elettrico per la presa di corrente dovrà essere adatta alla presa.** Evitare assolutamente di apportare modifiche alla spina. Non utilizzare adattatori insieme a utensili elettrici con messa a terra. Le spine non modificate e le prese adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.
- b) **Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra, come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche e frigoriferi.** Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è messo a massa.
- c) **Custodire l'utensile elettrico al riparo dalla pioggia o dall'umidità.** L'eventuale infiltrazione di acqua in un utensile elettrico va ad aumentare il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.
- d) **Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti al fine di trasportare o appendere l'utensile elettrico, oppure di togliere la spina dalla presa di corrente.** Mantenere l'utensile elettrico al riparo da fonti di calore, dall'olio, dagli spigoli o da parti di utensili in movimento. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.
- e) **Qualora si voglia usare l'utensile elettrico all'aperto, impiegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga adatti per l'impiego all'esterno.** L'uso di un cavo di prolunga omologato per l'impiego all'esterno riduce il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.
- f) **Quando non è possibile evitare l'uso dell'utensile elettrico in ambienti umidi, impiegare un interruttore differenziale.** L'impiego di un interruttore differenziale riduce il rischio di scossa elettrica.

3) Sicurezza delle persone

- a) **È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e maneggiare con giudizio l'utensile elettrico durante le operazioni di lavoro.** Non utilizzare l'utensile elettrico in caso di stanchezza o sotto l'effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali. Un attimo di distrazione durante l'uso dell'utensile elettrico potrà causare lesioni gravi.
- b) **Indossare sempre equipaggiamento protettivo individuale, nonché guanti protettivi.** Se si avrà cura d'indossare equipaggiamento protettivo individuale come la maschera antipolvere, la calzatura antiscivolo di sicurezza, il casco protettivo o la protezione per l'udito, a seconda dell'impiego previsto per l'utensile elettrico, si potrà ridurre il rischio di ferite.
- c) **Evitare l'accensione involontaria dell'utensile. Accertarsi che l'utensile elettrico sia spento prima di collegarlo all'alimentazione di corrente e/o alla batteria, di prenderlo o di trasportarlo.** Il fatto di tenere il dito sopra l'interruttore o di collegare l'utensile elettrico acceso all'alimentazione di corrente potrà essere causa di incidenti.
- d) **Togliere gli attrezzi di regolazione o la chiave inglese prima di accendere l'utensile elettrico.** Un utensile o una chiave inglese che si trovino in una parte di utensile in rotazione potranno causare

lesioni.

- e) **Evitare di mantenere posizioni anomale del corpo. Avere cura di mettersi in posizione sicura e di mantenere l'equilibrio.** In questo modo sarà possibile controllare meglio l'utensile elettrico in situazioni inaspettate.
- f) **Indossare vestiti adeguati. Evitare di indossare vestiti ampi o gioielli.** Tenere i capelli, i vestiti e i guanti lontani da parti in movimento. Vestiti ampi, gioielli o capelli lunghi potranno impigliarsi in parti in movimento.
- g) **Se sussiste la possibilità di montare dispositivi di aspirazione o di captazione della polvere, assicurarsi che gli stessi siano stati installati correttamente e vengano utilizzati senza errori.** L'utilizzo di un sistema di aspirazione della polvere può limitare i rischi derivanti dalla polvere.
- h) **Non permettere che la fiducia acquisita con l'uso frequente degli strumenti faccia ignorare i principi generali di sicurezza.** Un'azione incauta può provocare gravi lesioni in una frazione di secondo.
- i) **Mantenere le impugnature e le superfici di presa asciutte, pulite e prive di olio e grasso.** Impugnature e superfici di presa scivolose non consentono una presa sicura e il controllo dell'utensile in situazioni impreviste.

4) Maneggio ed impiego accurato di utensili elettrici

- a) **Non sovraccaricare l'utensile. Impiegare l'utensile elettrico adatto per sbrigare il lavoro.** Utilizzando l'utensile elettrico adatto si potrà lavorare meglio e con maggior sicurezza nell'ambito della gamma di potenza indicata.
- b) **Non utilizzare utensili elettrici con interruttori difettosi.** Un utensile elettrico che non si può più accendere o spegnere è pericoloso e dovrà essere riparato.
- c) **Prima di regolare o riporre l'utensile e sostituire accessori, estrarre la spina dalla presa e/o rimuovere la batteria.** Tale precauzione eviterà che l'utensile elettrico possa essere messo in funzione inavvertitamente.
- d) **Custodire gli utensili elettrici non utilizzati al di fuori della portata dei bambini. Non fare usare l'utensile a persone che non sono abituate ad usarlo o che non abbiano letto le presenti istruzioni.** Gli utensili elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.
- e) **Effettuare accuratamente la manutenzione dell'utensile elettrico.** Verificare che le parti mobili dell'utensile funzionino perfettamente e non s'inzeppino, che non ci siano pezzi rotti o danneggiati al punto tale da limitare la funzione dell'utensile elettrico stesso. Far riparare le parti danneggiate prima d'impiegare l'utensile. Numerosi incidenti vengono causati da utensili elettrici la cui manutenzione è stata effettuata poco accuratamente.
- f) **Mantenere affilati e puliti gli utensili da taglio.** Gli utensili da taglio curati con particolare attenzione e con taglienti affilati s'inzeppano meno frequentemente e sono più facili da condurre.
- g) **Utilizzare l'utensile elettrico, gli accessori, gli utensili, ecc. soltanto in conformità con le presenti istruzioni. Osservare le condizioni di lavoro ed il lavoro da eseguirsi durante l'impiego.** L'impiego di utensili elettrici per usi diversi da quelli consentiti potrà dar luogo a situazioni di pericolo.

potenza per unità di peso, maggior economia e la possibilità di un controllo automatico, istantaneo e preciso di tutti i parametri della saldatura.

Come risultato lei produrrà con una maggiore facilità una migliore saldatura con delle attrezzature di minor consumo e minor peso che le attrezzature equivalente tradizionali basate su trasformatore pesante.

Tutte le apparecchiature Stayer Welding della serie TIG sono atte per la saldatura mediante elettrodo ricoperto e saldatura mediante torcia di elettrodo di tungsteno con protezione di gas inerte.

DESCRIZIONE ILLUSTRATA DELLE FUNZIONI

PROMATIG 140 HF 2T 4T / PROMATIG 170 HF 2T 4T / PROMATIG 170 HF 2T 4T DV / POTENZA TIG170HF/ TIG200HF BP / TIG AC/DC200HF / TIG AC/DC315HF (FIG. 1, 2, 3,4,5 y 6)

1. Interruttore on/off.
2. Spia di alimentazione.
3. Spia di allarme.
4. Manopola di regolazione dell'intensità di saldatura.
5. Terminali di collegamento del cavo di saldatura.
6. Interruttore modalità elettrodo / TIG.
7. Interruttore di pre-flusso e post-flusso per l'uscita del gas inerte.
8. Connessione al gas per la torcia.
9. Connessione per il raffreddamento ad acqua TIG AC/DC 315 HF.
10. Collegamento al grilletto della torcia.
11. Interruttore "down time" tig 170 hf.
12. Interruttore "post time" tig 170 hf.
13. Collegamento pedale TIG AC/DC 315 HF.
14. Collegamento saldatura e messa a terra AC.
15. Pulsante 2T/4T.
16. Collegamento al telecomando.

PANNELLO DI CONTROLLO TIG 200 HF BP / TIG AC/DC 200 HF PULSED (FIG. 7 y 8).

1. Visualizzazione dei valori.
2. Selettore del tipo di saldatura.
3. Selettore del tipo di funzione di lavoro.
4. Configurazione dell'onda.
5. Indicatore della funzione di innesco a due tempi, 2T.
6. Indicatore della funzione di innesco in quattro tempi 4T.
7. Indicatore della modalità di saldatura TIG standard senza impulsi.
8. Indicatore della modalità di saldatura TIG a impulsi.
9. Impostazione del tempo di pre-flusso del gas e indicatore del valore.
10. Indicatore del valore e dell'impostazione dell'ampere di avvio della saldatura.
11. Valore e indicatore di impostazione dei secondi di rampa.
12. Valore massimo/picco degli ampere di saldatura e indicatore di impostazione.
13. Valore e indicatore di impostazione della percentuale di ampiezza dell'impulso di saldatura.
14. Valore e indicatore di impostazione della frequenza del ciclo di impulsi di saldatura.
15. Valore dell'ampere di base del ciclo di impulsi di saldatura e indicatore di impostazione.
16. Valore e indicatore di impostazione dei secondi di rampa di discesa.
17. Valore degli ampere di fine saldatura e indicatore di impostazione.
18. Valore del tempo di post-flusso del gas e indicatore di impostazione.
19. Frequenza AC/DC. - Pulizia.

PANNELLO CONTROLLO TTIG AC/DC 315 B HF P (FIG. 9).

1. Tempo di gas iniziale.
2. Valore di avvio a caldo.
3. Ampere iniziale.
4. Tempo di corrente ascendente.
5. Ampere di saldatura.
6. Corrente di picco dell'impulso.
7. Larghezza dell'impulso
8. Frequenza dell'impulso.
9. Tempo di discesa della corrente.
10. Ampere di finitura.
11. Tempo di fine gas.
12. Selettore del processo di saldatura MMA (elettrodo rivestito), TIG pulsato, TIG standard, TIG automatico.
13. Selettore di saldatura TIG AC/DC.
14. Selettore della modalità di lavoro 2T/4T: con pendenza su/ giù o standard.
15. Selettore dei parametri.
16. Ampere.
17. Secondi.
18. Percentuale.
19. Hertz.
20. Test del gas.
21. Saldatura pulsata.
22. Frequenza AC
23. Salvataggio dei parametri.
24. Richiamo dei parametri.
25. Controllo bilanciamento AC.

1.- SPIEGAZIONE DEI MARCHI NORMATIVI

1					
2			3		
4			5		
6	8	10			
		11	11a	11b	11c
7	9	12	12a	12b	12c
		13	13a	13b	13c
14		15		16	
18			17		

Pos.1 Nome e indirizzo e marca del fabbricante, distributore o importatore.

Pos. 2 Identificazione del modello

Pos. 3 Tracciabilità del modello

Pos. 4 Simbolo della fonte di potenza della saldatura

Pos. 5 Riferimento alle norme che adempie l'apparecchiatura

Pos. 6 Simbolo di procedura di saldatura

Pos. 7 Simbolo di uso in interni rischio aumentato di scossa elettrica.

Pos. 8 Simbolo della corrente di saldatura

Pos. 9 Tensione di vuoto nominale

Pos. 10 Rango voltaggio e corrente di uscita nominale

Pos. 11 Fattore di marcia della fonte di potenza

Pos. 11a Fattore di marcia al 45%

Pos. 11b Fattore di marcia al 60%

Pos. 11c Fattore di marcia al 100%

Pos. 12 Corrente di taglio nominale (I₂)

Pos. 12a Valore della corrente per fattore di marcia de 45%

Pos. 12b Valore della corrente per fattore di marcia del 60%

Pos. 12c Valore della corrente per fattore di marcia del 100%

Pos. 13 Tensione in carica (U₂)

Pos. 13a Valore della tensione con fattore di marcia del 45%

Pos. 13b Valore della tensione con fattore di marcia del 60%

Pos. 13c Valore della tensione con fattore di marcia del 100%

- Pos. 14** Simboli per l'alimentazione
Pos. 15 Valore nominale della tensione di alimentazione
Pos. 16 Massima corrente di alimentazione nominale
Pos. 17 Massima corrente di alimentazione effettiva
Pos. 18 Grado di protezione IP

2.- ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGA LE ISTRUZIONI.

- Legga per completo e capisca il manuale dell'utente prima di utilizzare o dare servizio all'unità.
- Use unicamente parti genuine del fabbricante.

USO DI SIMBOLI



PERICOLO! - Indica una situazione pericolosa che, se non si evita, risulterà in morte o lesione grave. I pericoli possibili si mostrano nei simboli acclusi o si spiegano nel testo.



Indica una situazione pericolosa che, se non si evita, risulterà in morte o lesione grave. I pericoli possibili si mostrano nel testo.

PERICOLI NELLA SALDATURA AD ARCO



Solamente persone qualificate devono installare, operare e riparare questa macchina.



Durante la sua operazione mantenga tutti a distanza, specialmente ai bambini.

Una scossa ELETTRICA potrebbe ucciderlo

Toccare parti con carica elettrica viva può causare una scossa fatale o ustioni severe. Il circuito di elettrodo è vivo sempre che l'uscita dell'apparecchiatura sia accesa. Il circuito di entrata e i circuiti interni dell'apparecchiatura sono anch'essi vivi elettricamente quando l'apparecchiatura è accesa. Quando si salda con un attrezzatura automatica o semi automatica, il filo di ferro, il mulinello, il telaio che contiene i rulli di alimentazione e tutte le parti di metallo che toccano il filo di ferro della saldatura sono vivi elettricamente.

Un apparecchiatura installata in modo incorretto o senza collegamento a terra è un pericolo molto grave.

- Non tocchi pezzi che siano elettricamente vivi.
- Utilizzi guanti di isolamento secchi e senza fori e protezione nel corpo.
- Si isoli dal lavoro e da terra utilizzando tappeti o coperte sufficientemente grandi per prevenire qualsiasi contatto fisico con il lavoro o con la terra.
- Non utilizzi l'uscita di corrente alterna in aree umide, se fosse limitato nel movimento o si trovi in pericolo di cadere.
- Utilizzi l'uscita CA SOLAMENTE se lo richiede il processo di saldatura.
- Si si richiede l'uscita CA, utilizzi un controllo remoto se ce n'è uno presente nell'unità.
- Si richiedono delle precauzioni addizionali di sicurezza quando qualsiasi delle seguenti condizioni elettriche di pericolo siano presenti –si trovino in locali umidi o mentre indossa indumenti umidi, in strutture di metallo, tali come suoli, reti o impalcature, quando si torvi in posizioni ristrette tale come seduto, in

ginocchio, sdraiato o quando esista un alto rischio di avere un contatto inevitabile o accidentale con il pezzo di lavoro o terra.

- Scolleghi la potenza di entrata o fermi il motore prima di installare o dare servizio a questa apparecchiatura.

- Installi l'apparecchiatura e colleghi a terra in conformità con il manuale dell'utente e i codici nazionali statali e locali.

- Verifichi sempre il somministro a terra- verifichi e si assicuri che l'entrata della potenza del filo di terra si collegato in modo appropriato al terminale di terra nella scatola di scollegamento o che la sua spina sia collegata in modo adeguato al ricettacolo di uscita che sia collegato a terra. Quando stia facendo i collegamenti di entrata, colleghi il conduttore di terra prima e dopo verifichi doppiamente le sue connessioni.

- Mantenga i cavi di alimentazione senza olio o grassa e protetti dal metallo caldo e dalle scintille.

- Ispezioni frequentemente il cavo di entrata della potenza per danno o per cavo nudo. Sostituisca il cavo immediatamente se fosse danneggiato- un cavo nudo potrebbe ucciderlo.

- Spenga tutta l'attrezzatura quando non sia in uso.

- Non utilizzi cavi che siano guastati, danneggiati, di dimensioni molto piccole o mal collegati.

- Non avvolga i cavi intorno al suo corpo.

- Se si richiede una pinza di terra nel lavoro realizzi un collegamento a terra con un cavo separato.

- Non tocchi l'elettrodo se lei si trova in contatto con il lavoro o con il circuito di terra o con un altro elettrodo di un apparecchiatura diversa.

- Non metta in contatto due porta elettrodi collegati a due apparecchiature diverse allo stesso tempo perché sarà allora presente un voltaggio doppio di circuito aperto.

- Utilizzi un'apparecchiatura ben mantenuta. Ripari o sostituisca le parti danneggiate immediatamente. Mantenga l'unità in conformità con il manuale.

- Utilizzi delle stringhe di sicurezza per evitare di cadere se sta lavorando in un luogo più elevato al livello del suolo.

- Mantenga tutti i pannelli e coperte al suo posto.

- Ubichi la pinza del cavo di lavoro con un buon contatto di metallo a metallo al lavoro o al tavolo di lavoro il più vicino possibile dalla saldatura.

- Metta via o isoli la pinza a terra quando la medesima non sia collegata al pezzo di lavoro per evitare il contatto con nessun metallo o con qualsiasi oggetto che abbia contatto a terra.

- Isoli il morsetto quando non sia collegato al pezzo di lavoro per evitare il contatto con qualsiasi oggetto di metallo.

PARTI CALDE che possono causare ustioni gravi.

- Non tocchi le parti calde con la mano senza guanto.

- Permetta che esista un periodo di raffreddamento prima di lavorare nell'apparecchiatura.

- Per manipolare parti calde, utilizzi attrezzature appropriate e/o indossi dei guanti pesanti con isolamento per saldare e per

prevenire ustioni.

FUMO e GAS possono essere pericolosi.

La saldatura produce fumo e gas. Respirare questi fumi e gas può essere pericoloso o mortale.

- Mantenga la sua testa fuori dal fumo. Non respiri il fumo.
- Si si trova dentro, ventili l'area e/o utilizzi una ventilazione locale forzata innanzi all'arco per eliminare il fumo e i gas della saldatura.
- Se la ventilazione è inappropriata, utilizzi un respiratore di aria approvato.
- Legga e capisca i Fogli di Dati sulla Sicurezza del Materiale (MSDS's) e le istruzioni del fabbricante riguardo ai metalli consumabili, rivestimenti, pulitori, sgrassatori e qualsiasi prodotto chimico.
- Lavori in uno spazio chiuso soltanto se questo è ben ventilato o mentre stia utilizzando un ventilatore d'aria. Abbia sempre una persona addestrata vicino. I fumi e i gas della saldatura possono far scorrere l'aria e abbassare il livello di ossigeno causando danno alla salute o morte. Si assicuri che l'aria da respirare sia sicura.
- Non saldare in luoghi vicini a lavori di ingrassaggio, pulizia o pittura a getto. Il caldo e i raggi dell'arco possono fare reazione con i vapori e formare dei gas altamente tossici ed irritanti.

Non saldi su materiali di copertura come acciaio zincato, il piombo, o l'acciaio con rivestimento di cadmio a meno che non si sia tolta la cappa di rivestimento dell'area da saldare, l'area sia ben ventilata e mentre stia utilizzando un respiratore con una fonte d'aria. I rivestimenti di qualsiasi metallo che contenga questi elementi può emanare fumi tossici quando sono saldati.

I RAGGI DELL'ARCO possono ustionare i suoi occhi o la pelle.

I raggi dell'arco di un processo di saldatura producono un caldo intenso e raggi ultravioletti forti che possono ustionare gli occhi o la pelle.

- Utilizzi una maschera per saldare approvata che abbia una caratteristica appropriata di filtro per proteggere il suo viso e i suoi occhi mentre stia saldando o osservando. Vedasi gli standard di sicurezza ANSI Z49.1, Z87.1, EN175, EN379
- Usi occhiali di sicurezza approvati che abbiano protezione laterale.
- Utilizzi schermi di protezione o barriere per proteggere agli altri dal flash, dai riflessi e dalle scintille; allerti ad altri di non guardare all'arco.
- Utilizzi indumenti realizzati in un materiale durevole, resistente alla fiamma (cuoio, cotone grosso o lana) e protezione per i piedi.

LA SALDATURA può causare fuoco o esplosione.

La saldatura in un contenitore chiuso, tale come depositi, tamburi o tubi può causare esplosione. Le scintille possono volare dall'arco della saldatura. Le scintille che volano, il lavoro caldo e l'attrezzatura calda possono causare fuochi e ustioni. Un contatto accidentale dell'elettrodo a oggetti di metallo può causare scintille, esplosione, sovra riscaldamento o fuoco.

- Verifichi e si assicuri che l'area sia sicura prima di cominciare qualsiasi saldatura.

• Rimuova tutto il materiale infiammabile entro i 15m di distanza dall'arco da saldare. Se questo non fosse possibile, lo copra accuratamente con delle coperte approvate.

• Non saldare là dove le scintille possano impattare su materiale infiammabile. Si protegga lei stesso e ad altri dalle scintille che volano e dal metallo caldo.

• Stia allerta dal fatto che le scintille della saldatura e i materiali caldi dell'atto della saldatura possono passare attraverso delle piccole scanalature o aperture in aree adiacenti.

• Verifichi sempre che non ci sia fuoco e mantenga un estinguitore di fuoco vicino.

• Stia allerta dal fatto che quando si salda nel tetto, suolo, parete o su qualsiasi tipo di separazione, il caldo può causare fuoco nella parte nascosta che non si può vedere.

• Usi come depositi o tamburi o tubature, a meno che non siano stati preparati in modo appropriato in conformità con il AWS F4.1

• Non saldare dove l'atmosfera possa contenere della polvere infiammabile, gas o vapori di liquidi (tali come la benzina).

• Colleghi il cavo del lavoro all'area di lavoro il più vicino possibile al luogo dove realizzerà la saldatura per prevenire che la corrente della saldatura realizzi un lungo viaggio possibilmente da parti sconosciute causando una scossa elettrica, scintille e pericolo di incendio.

• Non utilizzi una saldatrice per scongelare tubature congelate

• Stacchi l'elettrodo dal porta elettrodi o tagli il filo della saldatura presso il tubo di contatto quando non lo sta utilizzando.

• Utilizzi indumenti di protezione senza olio, tale come guanti di cuoio, camicia pesante, pantaloni senza incollati ne chiusure, scarpe alte o stivali e un cappello.

• Allontani dalla sua persona qualsiasi combustibile, tale come accenditori di butano o ceneri prima di cominciare la saldatura.

• Dopo aver completato il lavoro, ispezioni l'area per assicurarsi che sia libera da scintille, braci e fiamme.

• Utilizzi soltanto i fusibili o interruttori di circuito corretti. Non aumenti le loro dimensioni o li passi a un lato.

• Segua le regolazioni in OSHA 1910.252 (a) (2) (iv) e NFPA 51B per lavoro caldo e abbia una persona per curare i fuochi e un estinguitore vicino.

IL METALLO O PULVISCOLO CHE VOLA può lesionare gli occhi.

• La saldatura, la braciola, la spazzolatura con filo di ferro o la rettifica può causare scintille e metallo che voli. Quando si raffreddano le saldature, le medesime possono rilasciare immondizia.

• Utilizzi degli occhiali di sicurezza approvati con protezioni laterali verso il basso della sua maschera.

L'ACCUMOLAZIONE DI GAS può ammalarlo o ucciderlo.

• Chiuda il gas protettivo quando non lo utilizzi.

• Provveda sempre di ventilazione agli spazi chiusi o utilizzi un

respiratore approvato che sostituisca l'aria.

I CAMPI MAGNETICI possono influire su apparecchiature mediche impiantate.

- Le persone che utilizzino marcatori di passo ed altre apparecchiature mediche impiantati devono mantenersi allontanate.
- Le persone che utilizzino apparecchiature mediche impiantate dovrebbero consultare il loro medico e il fabbricante dell'attrezzatura prima di avvicinarsi alla saldatura per arco, saldatura di punto, la scanalatura, il taglio per plasma o alle operazioni di riscaldamento per induzione.

IL RUMORE può danneggiare il suo udito.

Il rumore di alcuni processi o dell'attrezzatura potrebbe danneggiare il suo udito.

Utilizzi protezione approvata per l'udito se il livello di rumore è molto alto o superiore a 75 dBA.

I CILINDRI possono esplodere se sono guasti.

I cilindri che contengono gas protettivo hanno questo gas ad alta pressione. Se sono guastati i cilindri possono scoppiare. Siccome i cilindri sono normalmente parte del processo della saldatura, trattili sempre in modo accurato.

- Protegga sempre i cilindri di gas compresso dal caldo eccessivo, colpi meccanici, danno fisico, fiamme, scintille ed archi.
- Istalli e assicuri i cilindri in una posizione verticale assicurandoli su un sostegno stazionario o un sostegno di cilindri per prevenire che cadano o spiombino.
- Mantenga i cilindri allontanati dai circuiti di saldatura elettrici. I
- Non avvolga mai la torcia di saldatura su un cilindro di gas.
- Non permetta mai che un elettrodo di saldatura tocchi nessun cilindro.
- Non saldi mai in un cilindro a pressione. Risulterà in un esplosione.
- Usi soltanto gas protettivo corretto, nello stesso modo che regolatori, manicotti e collegamenti disegnati per l'applicazione specifica. Li mantenga, ugualmente alle parti, in buone condizioni.
- Mantenga sempre il suo viso lontano dall'uscita di una valvola quando stia operando la valvola del cilindro.
- Mantenga il coperchio protettore nel suo luogo sulla valvola eccetto quando il cilindro sia in uso o collegato per essere utilizzato.
- Utilizzi l'apparecchiatura corretta, i procedimenti corretti e un numero adeguato di persone per sollevare e muovere i cilindri.

• Legga e segua le istruzioni dei cilindri di gas compresso, attrezzatura associata e la pubblicazione dell'Associazione di Gas Compresso (CGA) P-1 così come le regolazioni locali.

Pericolo di FUOCO O ESPLOSIONE.

- Non ubichi l'utilità sopra a, su o vicino a superfici combustibili.
- Non istalli l'unità presso oggetti infiammabili..

- Non sovraccarichi i fili di ferro del suo edificio – si assicuri che il suo sistema di provvedimento di potenza è adeguato in dimensioni, capacità e protetto per adempiere con le necessità di questa unità.

UN UNIT'A CHE CADE PUÒ CAUSARE LESIONI

- Nelle attrezzature pesanti utilizzi soltanto l'occhio di sollevamento per sollevare l'unità NON il sottocarro, i cilindri di gas ne altri accessori.
- Utilizzi attrezzature con una capacità adeguata per sollevare l'unità.
- Se usa un montacarichi per muovere l'unità, si assicuri che le dimensioni del montacarichi siano oltre il lato opposto dell'unità.

L'USO ECCESSIVO può causare SOVRA RISCALDAMENTO DELL'APARECHIATURA

- Permetta un periodo di raffreddamento, segua il ciclo di lavoro nominale. Se salta la protezione termica con pazienza cambi a un apparecchiatura più potente.
- Riduca la corrente o il ciclo di lavoro prima di saldare nuovamente.
- Non blocchi o filtri il flusso di aria all'unità.

SCINTILLE CHE VOLANO possono causare lesioni.

- Utilizzare una protezione adeguata per proteggere gli occhi e il viso.
- Dà la forma all'elettrodo di fungetene soltanto in una smerigliatrice con le protezioni appropriate in un'ubicazione sicura utilizzando la protezione necessaria per il viso, le mani e il corpo. Non aspiri le limature.
- Le scintille possono causare fuoco – mantenga gli elementi infiammabili lontano

IL FILO DA SALDARE può causarle ferite.

- Non preme il grilletto della torcia fino a ricevere queste istruzioni.
- Non diriga la punta della torcia verso nessuna parte del corpo, verso altre persone o verso a qualsiasi oggetto di metallo quando stia passando il filo.

PARTI CHE SI MUOVONO possono lesionare.

- Si allontani da tutte le parti in movimento, tali come i ventilatori.
 - Mantenga tutte le porte, pannelli, coperchi e protettori chiusi en le loro posto.
 - Ottenga che solo le persone qualificate rimuovano porte, pannelli, coperchi o protezioni per provvedere un mantenimento se fosse necessario..
 - Reinstalli porte, coperchi o protezioni quando finisca di provvedere manutenzione e prima di collegare nuovamente la potenza di entrata.
- ### **LA RADIAZIONE DI ALTA FREQUENZA può causare interferenza**
- La radiazione di alta frequenza (H.F) può interferire con la navigazione di radio, servizi di sicurezza, computer e attrezzature

di comunicazione.

- Si assicuri che soltanto delle persone qualificate, familiarizzate con le attrezzature elettroniche, installino l'apparecchiatura.
- L'utente si responsabilizza di disporre di un elettricista qualificato che corregga prestamente qualsiasi problema causato dall'installazione
- Si assicuri che l'installazione riceve delle ispezioni e una manutenzione regolari.
- Mantenga le porte e i pannelli di una fonte di alta frequenza chiusi completamente, mantenga la distanza della scintilla nei platini nella loro regolazione corretta e faccia terra e protegga controcorrente per minimizzare la possibilità di interferenza.

La SOLDATURA AD ARCO può causare interferenza

- L'energia elettromagnetica può interferire con le attrezzature elettroniche sensitive, tali come computer o attrezzature dirette dal computer, tali come robot industriali.

Si assicuri che tutta l'attrezzatura nell'area della saldatura sia elettromagneticamente compatibile.

- Per ridurre una possibile interferenza, mantenga i cavi della saldatura il più corti possibile, il più uniti possibile o nel suolo, se fosse possibile.
- Ubichi la sua posizione di saldatura al meno a 100 metri di distanza da qualsiasi attrezzatura che sia sensibile elettronicamente.
- Si assicuri con conformiste l'apparecchiatura per saldare sia installata e messa a terra in conformità con questo manuale.
- Se ancora accadesse interferenza, l'utente dovrà adottare delle misure straordinarie, tali come muovere la macchina per saldare, utilizzare dei cavi blindati, utilizzare dei filtri di linea o blindare in un modo o l'altro l'area di lavoro

RIDUZIONE DI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Per ridurre i campi elettromagnetici (EMF) nell'area di lavoro utilizzi i seguenti procedimenti:

1. Mantenga i cavi il più uniti possibile, intrecciandoli o appiccicandoli con cinta o utilizzi una copertura per cavi.
2. Posizioni i cavi lateralmente e lontani dall'operatore.
3. Non avvolga o appenda cavi sul corpo.
4. Mantenga le fonti di potenza di saldatura e i cavi il più lontano possibile dentro la praticità.
5. Mantenga il pezzo che sta lavorando il più vicino possibile alla saldatura.



Avviso: In ambienti di rischio aumentato di scossa elettrica e di incendio così come presso a prodotti infiammabili, esplosivi, altezza, libertà di movimento ristretto, contatto fisico con parti conduttrici, ambienti caldi e umidi riduttori della resistenza elettrica della pelle umana e attrezzature, osservi la prevenzione dei rischi sul lavoro e le disposizioni nazionali ed internazionali corrispondenti.

3.- ISTRUZIONI DI MESSA IN SERVIZIO

UBICAZIONE

La macchina si deve ubicare in una zona asciutta, ventilata e con almeno 15 cm di separazione rispetto a qualsiasi parete. L'attrezzatura può scivolare su superfici con un'inclinazione superiore ai 3° per cui obbligatoriamente su ubicherà sempre su una superficie piatta e asciutta. Per ubicazioni su superfici di maggior inclinazione per favore assicuri la macchina con catene o cinture. Eviti di ubicare l'attrezzatura in luoghi soggetti a umidità o pioggia.

Eviti l'entrata di particelle di acciaio all'interno della macchina. Non usi la molatrice presso l'attrezzatura.

ASSEMBLAGGIO

L'attrezzatura sarà assemblata rispettando i suoi limiti ambientali e ubicandola in modo adeguato.

COLLEGAMENTO ALLA RETE.

L'attrezzatura si alimenta mediante il cavo e il connettore forniti di serie attraverso un interruttore differenziale e un interruttore elettromagnetico di caratteristica lenta e intensità secondo la tabella delle caratteristiche tecniche. Ogni connessione dovrà possedere connessione normativa a terra e osservare tutti i regolamenti elettrici nazionali.

Nel caso di connessione a un generatore elettrico si dovranno osservare le necessità di potenza indicate nelle caratteristiche tecniche. Si terrà presente che un'apparecchiatura potrà funzionare con un generatore con potenza inferiore a quella indicata con la limitazione di usarlo a una intensità massima inferiore a quella nominale.

LIMITAZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI.

Le apparecchiature dovranno essere installate rispettando la loro classifica IP21, questo significa che l'apparecchiatura è protetta come massimo contro la caduta verticale delle gocce d'acqua e l'accesso a parti pericolose con un dito contro i corpi solidi estranei di 12,5 mm Ø e maggiori.

L'apparecchiatura è preparata per lavorare nel rango di temperatura da -15°C a 70°C tenendo presente la limitazione della diminuzione del rendimento (fattore di marcia) partendo da temperature ambiente superiori a 40°C.

4.- ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

UBICAZIONE E PROVE.

Tutte le macchine Stayer Welding della serie devono essere manipolate mediante il manico abilitato per il trasporto.

Si deve abilitare uno spazio libero intorno all'attrezzatura di al meno 15cm e assicurare la libera circolazione di aria per la corretta dissipazione del caldo. Prima di ogni lavoro si verificherà il buon stato e la corretta fermata di tutti gli elementi esterni dell'attrezzatura: chiavetta di alimentazione, cavo, falegnameria della carcassa e morsetti di collegamento e interruttori.

CAMBIO DI ATTREZZATURE.

Tutte le macchine **Stayer Welding** della serie sono provviste da un connettore rapido **DINSE** di mezzo pollice per i cavi della saldatura. Per rimuovere o mettere il connettore basta con girare alla sinistra o alla destra un quarto di giro il connettore.



ATTENZIONE: Colleghi sempre al massimo il connettore DINSE e si assicuri che l'unione con il cavo sia in buon stato e che la superficie di contatto è pulita.

Una unione inadeguata o una connessione sporca daranno un cattivo rendimento e provocherà che riscaldi, fonda, o bruci il pannello frontale.

OPERAZIONI DI REGOLAZIONE.

Tutte le macchine Stayer Welding contengono un sistema elettronico complesso e vengono completamente calibrate dalla fabbrica, per ciò non si autorizza la manipolazione da parte dell'utente per motivi di efficienza e di sicurezza. Innanzi a qualsiasi dubbio di mal funzionamento si metta in contatto con il suo distributore o il nostro sistema di attenzione al cliente.

LIMITI SULLE DIMENSIONI DEL PEZZO DA LAVORARE.

La principale restrizione sulle dimensioni del pezzo da saldare, è il suo spessore, che è limitato dalla potenza dell'attrezzatura.

A maggior potenza lei potrà realizzare delle saldature corrette (con penetrazione adeguata del cordone di saldatura) su pezzi di spessore maggiore. La seguente tabella può servirà a modo di orientazione:

SALDATURA ELETTRODO RICOPERTO

SPESSORE DEL PEZZO DA SALDARE	DIAMETRO ELETTRODO E6013	RANGO REGOLAZIONE AMPERAGGIO
1 a 2 mm	1,6 mm	30 – 60
1,5 a 3 mm	2,0 mm	50 – 70
2,5 a 5 mm	2,5 mm	60 – 100
5 a 8 mm	3,2 mm	85 – 140
8 a 12 mm	4,0 mm	120 – 190
Più di 12 mm	5,0 mm	180 – 240


SALDATURA ALLUMINIO

Spessore del pezzo da saldare	Diametro elettrodo Tungsteno	Diametro dell'asta di apporto	Rango di regolazione di amperaggio	Flusso di Gas Argon	Dimensione dell'unione	Forma dell'unione
mm	mm	mm	A	l/min	mm	
0.6	1.0 - 1.6	0 - 1.0	25 - 40	4 - 5	1	a.b
1.0	1.0 - 1.6	0 - 1.6	40 - 60	4 - 7	1	a.b
1.5	1.0 - 1.6	0 - 1.6	60 - 90	6 - 9	1	b
2.5	1.6 - 2.4	1.6 - 2.4	80 - 120	6 - 9	1	b
3.0	1.6 - 2.4	1.6 - 2.4	100 - 160	7 - 10	1 - 2	b.c
4.0	2.4	1.6 - 2.4	130 - 200	10 - 15	2 - 3	c.d
5.0	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	150 - 250	10 - 15	2 - 3	c.d
6.0	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	200 - 280	10 - 15	3 - 4	c.d
8.0	3.2 - 4.0	3.2 - 4.0	200 - 300	12 - 18	4 - 5	d

ACCIAIO INOSSIDABILE

Spessore del pezzo da saldare	Diametro elettrodo Tungsteno	Diámetro dell'asta di apporto	Rango di regolazione di amperaggio	Flusso di Gas Argon	Dimensione dell'unione	Forma dell'unione
mm	mm	mm	A	l/min	mm	
0.6	1.0 - 1.6	0 - 1.0	15 - 30	4 - 5	1	a.b
1.0	1.0 - 1.6	0 - 1.6	25 - 30	4 - 7	1	a.b
1.5	1.0 - 1.6	0 - 1.6	50 - 70	6 - 9	1	b
2.5	1.6 - 2.4	1.6 - 2.4	65 - 95	6 - 9	1	b
3.0	1.6 - 2.4	1.6 - 2.4	65 - 95	6 - 9	1	b.c
4.0	2.4	1.6 - 2.4	110 - 150	10 - 15	2 - 3	c.d
5.0	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	120 - 180	10 - 15	2 - 3	c.d
6.0	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	150 - 200	10 - 15	2 - 3	c.d
8.0	3.2 - 4.0	3.2 - 4.0	160 - 220	12 - 18	4 - 5	d
12.0	3.2 - 4.0	3.2 - 4.0	180 - 240	12 - 18	6 - 8	d

 FORMA DELL'UNIONE



ISTRUZIONI GENERALI DI USO.

Prima di cominciare si assicuri di leggere, capire e applicare le istruzioni di sicurezza e il resto delle istruzioni incluse nel presente manuale.

Di seguito troverà una serie di indicazioni generali che le permetteranno di iniziarsi nel mondo della saldatura e cominciare a lavorare con efficienza. Nel presente manuale si istruisce sugli elementi della saldatura mediante elettrodo con difficoltà di esecuzione relativamente moderata e sulla saldatura TIG, di difficoltà relativamente maggiore. Tenga presente che la saldatura a livello professionale è un'attività qualificata e specializzata. Si riferisca a libri specializzati e corsi di formazione professionale regolata per maggior informazione.

SALDATURA CON ELETTRODO RICOPERTO

In questo tipo di saldatura per arco elettrico il proprio elettrodo produce il caldo in forma di arco elettrico, l'ambiente di protezione e miglioramento del bagno della saldatura e il proprio metallo di fornitura nella fusione dell'anima metallica dell'elettrodo a mano che si realizza la saldatura.

Dovrà scegliere l'elettrodo (dimensioni e tipo) adeguato al tipo di lavoro da realizzare, un elettrodo che raccomandiamo dato la sua caratteristica media, validità per la maggior parte dei lavori e per essere facile da trovare è l'elettrodo E-6013, conosciuto popolarmente come "elettrodo di rutilo". Il materiale per eccellenza per saldare con elettrodo rivestito è l'acciaio al carbonio.

La seguente tabella può servirà come orientazione iniziale per la scelta del tipo di elettrodo e regolazione di amperaggio di operazione per un acciaio al carbonio medio tipo S275

Dopo confermare tutte le misure di sicurezza e verificare tutta l'apparecchiatura, pulire, preparare e sostenere il pezzo da saldare si collegano i cavi secondo l'indicazione delle tabelle.. Per il caso usuale di elettrodo E-6013 si collegherà l'uscita di polarità negativa (marcata con -) al pezzo mediante la pinza di massa,

L'uscita di polarità positiva (marcata con +) si collegherà alla pinza porta elettrodi, che avrà collegato dal suo estremo nudo l'elettrodo di lavoro.

Il saldatore indosserà i suoi indumenti di protezione individuale utilizzando maschera o casco di saldatura adeguati al lavoro e coprendo adeguatamente qualsiasi porzione della sua pelle per evitare inaffiature o radiazioni.

Si inizierà la saldatura mediante l'alimentazione dell'arco. Esistono vari procedimenti, essendo il più semplice quello di raschiare il pezzo.

Una volta iniziato l'arco si manterrà l'elettrodo a una distanza approssimativamente uguale al diametro del proprio elettrodo e si inizierà l'anticipo della saldatura tirando verso il dietro come se stesse scrivendo una persona destra occidentale. L'elettrodo si manterrà in una posizione prossima (65° a 80°) a quella verticale rispetto a quella orizzontale ed equilibrata rispetto al centro bagno della saldatura. In funzione del tipo di passata (iniziale o di riempimento) e la necessità di copertura dell'unione di anticipo in linea retta, movimento a zig - zag o piccole circonferenze.

Una buona regolazione di intensità, posizione e velocità di anticipo della saldatura darà come risultato un suono piacevole, tenue e simile a quello che fa un buon brasato nella barbecue. Quando si realizza un lavoro corretto il cordone risultante sarà omogeneo con delle marche superficiali in forma di mezzaluna uniformi. Il profilo trasversale non sarà protuberante né affondato e le sbavature che si formeranno si ritireranno facilmente.

Una volta realizzato il cordone eliminare le sbavature mediante il martello e la spazzola prima di realizzare un possibile seguente cordone

SALDATURA TIG

Nella saldatura per arco elettrico mediante elettrodo di tungsteno protetto da gas inerte il materiale consumabile non è il proprio elettrodo, ma un'asticella di fornitura di materiale simile o compatibile con il materiale da saldare. Di fronte al sistema di elettrodo rivestito il sistema presenta maggiore produttività e maggior difficoltà a cambio di una qualità molto alta della saldatura in quasi tutti i metalli e le loro leghe, includendo tutti gli acciai inossidabili e situazioni di unioni di poco spessore con o senza materiale di fornitura. La saldatura si produce senza sbavature, proiezioni o fumi.



Avviso: Non utilizzare né affilare elettrodi di tungsteno doppati con Torio con marca rossa dato il rischio derivato dall'attività radioattiva moderata del materiale. Potrà riconoscere la presenza e la concentrazione di diossido di torio grazie alla banda indicativa nell'elettrodo secondo EN ISO 68848:2004 (colori: giallo, rosso, viola e arancione). Eviti questi elettrodi e utilizzi prodotti sostitutivi senza contenuto come per esempio gli elettrodi con derivati del Lantanio e Cerio (bande: nero, grigio, azzurro, oro) i quali non presentano attività radioattiva.

Prepari l'elettrodo affilando la punta sulla pietra di smeriglio in modo che rimanga un cono di altezza approssimativamente 2 volte il diametro dell'elettrodo. Per miglior arco e capacità di gestione della corrente l'attacco corretto della punta alla pietra dovrà essere longitudinale e la punta dovrà essere molto piatta.

Per posizionare correttamente l'elettrodo nella torcia questo dovrà fuoriuscire dall'ugello approssimativamente 5 mm.

Come norma generale colleghi l'uscita al rovescio del collegamento abituale all'elettrodo, la torcia TIG al terminale negativo dell'attrezzatura e la pinza di massa al terminale positivo. Prepari e assicuri il pezzo.

Come indicazione generale usate sempre Argon puro con un flusso di 6/7 Lt al minuto.

Regoli l'intensità della corrente secondo le necessità del tipo di materiale e di unione da realizzare, realizzando prima una prova su un pezzo campione. Si riferisca alla letteratura specializzata o a formazione professionale regolata per maggior informazione al riguardo.

La torcia dovrà ricevere somministrato di gas inerte (usualmente argon puro) procedente da un cilindro attraverso un sistema riduttore di pressione capace di regolare adeguatamente il flusso necessario di gas.

I modelli **TIG AC/DC 200HF y TIG AC/DC 315 HF** presentano caratteristiche di massima professionalità spiegati nella sezione "saldatura TIG avanzata".

Il modello TIG 200 HF P ha il vantaggio di avere l'interruttore di selezione 2T/4T con blocco in modo da non dover sempre tenere il dito premuto sull'interruttore in posizione 4T.

Per iniziare la saldatura TIG muovere il commutatore 7 alla posizione TIG, aprire la valvola di uscita di gas e ubicare la punta della torcia in contatto con il pezzo da saldare. Attendere circa 2 secondi e sollevare la torcia lentamente per che l'arco si inizi automaticamente e morbidamente.

Il resto di modelli presentano alimentazione per HF (alta frequenza) con la massima qualità di alimentazione di arco al non necessitare contatto fisico con il pezzo e per ciò non deteriorarsi le condizioni dell'arco e della saldatura per contaminazione dell'elettrodo di tungsteno. Per iniziare la saldatura TIG muovere il commutatore 7 alla posizione TIG e semplicemente avvicinare la punta a circa 3-5 mm del pezzo da saldare. Premere il pulsante della torcia fino a che l'arco cominci automaticamente. Se avesse difficoltà nell'avviamento può appoggiare leggermente la tobera ceramica nel pezzo per facilitare l'alimentazione dell'elettrodo.

Una volta avviato l'arco, proceda a realizzare la saldatura secondo le necessità della medesima. Come orientazione generale si dovrà anticipare in modo inverso alla saldatura per elettrodo in modo che invece di tirare verso il dietro si incida spingendo verso avanti come se si aiutasse il flusso di gas a incidere sul bagno della saldatura. Inclini la torcia in modo che inizia su una posizione prossima (70° a 80°) a quella verticale riguardo a quella orizzontale centrata e riguardo al bagno della saldatura.

Depositi lentamente il materiale di fornitura dell'asticella fino al bagno di materiale fuso successivamente. Per concludere semplicemente smetta di premere l'interruttore della torcia, separi molto leggermente la torcia fino a che si interrompa l'arco e chiuda la valvola manuale del passo di gas. Per ultimo chiuda la valvola di passo generale del cilindro di gas inerte.

Il modello POTENZA TIG 170 F ha due dispositivi per una buona finitura della saldatura.

1. Il controllo "rampa di discesa" (11) regola la riduzione della intensità quando si arresta la saldatura. La graduazione parte con la intensità selezionata all'inizio e finisce a zero al termine della saldatura. La durata della graduazione (da 0 a 5 secondi) è ciò che si regola con il controllo "rampa di discesa". Lo scopo è avere un arco di saldatura costante e un controllo preciso del cratere per ottenere poi un perfetto cordone di saldatura. Come criterio generale si deve aumentare il tempo con l'aumentare dell'ampereaggio di saldatura.
2. Il controllo "Post Gas" 12 regola il tempo (da 0 a 7 secondi) di uscita del gas (argon) al fine di ottimizzare l'arco di saldatura. Lo scopo è di far sì che il bagno di saldatura non sia contaminato dall'aria quando è liquido o troppo caldo. Come criterio generale si deve aumentare il tempo all'aumentare dell'ampereaggio di saldatura.

MMA, para TIG AC/DC 200HF

L'intensità della saldatura (0A - 200A) si regola mediante il tasto di regolazione del parametro xy. Mediante i due tasti di selezione del parametro xz potrà aumentare (0 - 80A) il modulo di Arc Force in funzione al tipo di elettrodo, tipo di acciaio e tipo di saldatura.

Per esempio, per saldatura in penetrazione nella quale il rischio di rimanere appiccicato all'elettrodo nell'inserto è elevata potrà aumentare l'Arc Force fino ad ottenere una saldatura pulita.

SALDATURA TIG AVANZATA

Questo si applica a modelli **TIG AC/DC 250HF y TIG AC/DC 200**

REGOLAZIONE DEI PARAMETRI DELLA SALDATURA

Premendo il tasto comando 19 si scelgono i parametri della saldatura pulsando. Muovendo il comando 20 si regola con precisione la grandezza del parametro. Se oltre a girare il comando 20 lo spinge mentre gira potrà aumentare o diminuire rapidamente il valore.

La macchina è provvista di memoria EEPROM in modo che si conservano le configurazioni della macchina quando si spegne.

Per conoscere i ranghi di regolazione di ogni parametro per favore si riferisca alla tabella di caratteristiche tecniche che appaiono all'inizio del manuale. Funzionalmente i parametri sono:

1. Tempo di uscita di gas previo all'apparizione dell'arco elettrico (preflusso).
2. Tempo di uscita di gas posteriore alla cessazione dell'arco elettrico (postflusso).
3. Intensità dell'arco elettrico all'inizio della rampa di intensità finale.
4. Intensità di arco elettrico alla fine della rampa di intensità finale.
5. Tempo di salita della rampa di intensità iniziale.
6. Tempo di discesa della rampa di intensità finale.
7. Intensità di saldatura dell'arco elettrico consolidata.
8. Intensità di picco di pulsazione dell'arco di saldatura.
9. Intensità della base di pulsazione dell'arco di saldatura.
10. Percentuale del picco di pulsazione dell'arco di saldatura nei confronti della base di pulsazione.
11. Frequenza di pulsazione dell'arco di saldatura.
12. Proporzione del tempo di semiciclo negativo della corrente di saldatura alterna nei confronti del semiciclo positivo.
13. Proporzione del semiciclo negativo della corrente di saldatura innanzi al semiciclo positivo.
14. Frequenza del cambio di polarità dell'arco di saldatura alterna.

REGOLAZIONE DELLA CLASSE DI SALDATURA

I 4 modi si selezionano premendo il tasto 15.

1.- Elettrodo ricoperto:

La macchina funziona come una saldatrice standard per elettrodo attivandosi le funzioni di miglioramento della saldatura Hot Start, Anti Stick y Arc Force regolabile.

2.- TIG standard:

La macchina si programma come saldatrice TIG senza arco premuto sia in corrente continua 'DC' o in corrente alterna 'AC' (tasto 16)

3.- TIG premuto:

Alle caratteristiche del TIG standard si aggiungono le 4 funzioni dell'arco premuto.

4.- TIG modo facile:

Unicamente si deve regolare l'intensità di lavoro per cominciare a saldare. La macchina regolerà da se tutti i parametri assumendo che salda un acciaio al carbonio se si trova in modo di corrente continua 'DC' (tasto 16) o alluminio se si trova in modo di corrente alterna 'AC'.

Nota. Il modo facile si applica unicamente al modello **TIG AC/DC 200 HF**.

REGOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELL'UGELLO 2T/4T

Il pulsante 17 permette optare tra modo di due tempi e di quattro tempi. Basicamente il modo 2T fa saldare mentre si mantiene premuto l'ugello mentre che il modo 4T permette di saldare senza dover premere l'ugello, influenzando sul comportamento di rampe di intensità.

È preciso capire e rispettare i cicli se si desidera utilizzare la macchina senza problema e senza falsi guasti.

Modo 2T:

- 1.- La macchina salda quando si preme l'ugello della torcia.
- 2.- La macchina non salda quando non si preme l'ugello della torcia.

Tenga sotto conto che ogni volta che si preme nuovamente l'ugello la macchina comincia da zero il procedimento di saldatura che lei ha concludendo i tempi di flusso di gas e rampe. Rispetti i cicli configurati e attenda l'apparizione dell'arco a suo dovuto tempo.

Modo 4T:

- 1.- Mentre si preme l'ugello per la prima volta si esegua il ciclo di preflusso che avvia l'arco e si mantiene l'amperaggio di inizio della rampa iniziale di saldatura.
- 2.- Quando si rilascia l'ugello per la prima volta si esegua il ciclo di salita della rampa e il procedimento di saldatura programmato.
- 3.- Mentre si preme l'ugello per seconda volta si esegua il ciclo di discesa della rampa e si mantiene l'amperaggio finale di finalizzazione della saldatura.
- 4.- Quando si rilascia l'ugello per la seconda volta la macchina smette di provvedere corrente ed esercita il ciclo di postflusso di gas. Ugualmente che nel modo 2T per favore rispetti i cicli configurati e attenda i tempi che abbia programmato la macchina.

TIG PULSATO

Questo procedimento permette un maggior controllo della fornitura del caldo dell'arco. Si raccomanda l'uso del procedimento premuto per:

1. Saldatura di spessori piccoli.
2. Saldatura metalli o finiture sensibili al caldo.
3. Saldatura di materiali con rischio di distorsione.

TIG pulsato consiste nella trasformazione della corrente di saldatura piatta e continua del TIG standard in una corrente periodica quadrata dei due livelli generata Inverter micro-processato. Il livello alto (denominato semplicemente pulsazione) ottiene una saldatura reale mentre che il livello basso (denominato base) mantiene l'arco acceso senza riscaldare il pezzo di lavoro.

REGOLAZIONE.

Il pulsazione si definisce per il parametri 8, 9, 10 e 11:

1. Frequenza di pulsazione. A bassa frequenza, per esempio f 1 Hz si ottiene fornitura esatta di una goccia per pulsazione con una finitura perfetta. In alta frequenza, per esempio, partendo da 80 Hz si ottengono delle migliori finiture e delle migliori relazioni tra lo spessore del cordone e la sua penetrazione.
2. Intensità elettrica della semionda alta di polso. Si riferisca (in questo manuale) alla tabella delle intensità di lavoro e applichi a secondo del materiale, lo spessore del pezzo, penetrazione, finitura e tipo di unione.
3. Intensità elettrica della semionda bassa del pulsazione. Normalmente tra un 20% e un 50% dell'intensità della semionda alta.
4. Fattore di marcia riguardo allo spessore di pulsazione. È la relazione tra lo spessore del pulsazione alto di fronte al pulsazione basso. Relazioni usuali sono 40% di pulsazione di fronte a 60% di base.

Tenga in considerazione che gli amperaggi nominali saranno più elevati per ottenere l'amperaggio effettivo equivalente a una saldatura standard.

In modo di pulsazione unico per goccia tenga presente che i 4 fattori sono intimamente relazionati. Previamente alla saldatura di produzione provi la progressione della vara di fornitura

per ogni goccia e l'eccesso o mancanza di fusione secondo le Intensità di pulsazione e di base e il loro fattore di marcia. Maggiori intensità permettono maggior velocità al prezzo di maggior difficoltà di controllo del bagno di saldatura e vita più ridotta dell'elettrodo di tungsteno.

REGOLAZIONE DEL SENSO DELL'ARCO DELLA SALDATURA

Mediante il tasto 16 scelga il senso della corrente elettrica dell'arco di saldatura.

- Scelga corrente alterna (AC) per saldatura di alluminio, magnesio e le sue leghe.
- Scelga corrente continua (DC) per acciai e resto di materiali. La corrente alterna facilita la saldatura in materiali con alta temperatura di fusione superficiale mentre il suo interno ha bassa temperatura di fusione. Si utilizza una parte del semi-ciclo per decapare e penetrare il metallo e l'altra per fondere in modo effettivo la sua massa

REGOLAZIONE. Il modo alterno (AC) si definisce nei parametri 12,13 e 14:

1. Fattore di marcia riguardo alla polarità del polso (clean width) per ottenere una maggior pulizia a costa di una minor penetrazione e viceversa. Può modificare il spessore in un margine di tempo di -40% a +40%.
2. Bilancio di onda riguardo al cambio di polarità. Permette di muovere il volume di polarità -20% a +20% in funzione delle necessità di stabilità del cono dell'arco di saldatura (aprirlo o chiuderlo), di velocità di avanzamento e di pulizia.
3. Frequenza della corrente alterna di saldatura. 20 Hz a 100 Hz. Utilizza bassa frequenza per ottenere cordoni più Grossi e in lavori di ricostruzione. Utilizzi frequenza elevata per penetrare in cordoni più stretti.

Il modo alterno (AC) può a sua volta essere premuto per provvedere delle caratteristiche speciali come facilitare l'apporto goccia a goccia, il controllo calorico o la finitura superficiale migliorata. Il presente produce un'onda quadrata pura con tempo di passo nullo ed eccellente pulizia.

DIAGNOSTICA TIG AC/DC:

Codice di errore in TIG AC / DC
 804 Protezione termica
 805 Torcia rotta, interruttore in corto circuito
 806 Perdita di acqua

Modello TIG200HF P

Tipo di saldatura

Premere il pulsante 2 per selezionare uno dei 3 tipi di lavoro disponibili: Elettrodo rivestito (si illuminerà n. 11), normale TIG (si accenderà il numero 12) o TIG pulsato (si accenderà il numero 13). Il normale TIG sarà usato in casi semplici e facile da applicare mentre quel TIG pulsato può essere usato per lavori più delicati o dove il controllo economico del contributo è importante di calore o il tasso di trasferimento di goccia.

Funzione di saldatura

I parametri di ciascuna funzione sono selezionati con il pulsante No. 4. Premendolo seleziona il parametro, che apparirà sul Schema SCADA sul pannello di controllo (luci a led numero 14) a 24). Ruotandolo viene selezionata la quantità della quantità selezionata guardando il display principale # 1.

Diverse funzioni possono essere applicate a ciascun tipo di saldatura premendo il tasto funzione # 3. Il TIG può funzionare con semplice azione di innesco in due tempi normali (2T, n° 5) o due volte con rampe (SLOPE 2T, n° 9) per una creazione / progressiva scomparsa del contributo dell'intensità dell'arco di saldatura. Premendo progressivamente il pulsante n. 3 è possibile selezionare la funzione 4T, numero 6, che include i parametri di controllo totale sul lavoro come tempo di preflusso del gas (n° 14), corrente di innesco dell'arco (n. 15) e tempo di salita di amplificatori dalla corrente di avviamento e funzionanti bene in modalità semplice (numero 12) o in modalità pulsata (numero 13). Con la modalità Vengono stabiliti 4 tempi di ripetizione (REPEAT 4T, n° 9) di lavoro in cui la quarta volta è legata alla prima. In queste condizioni il processo viene interrotto solo alzando la torcia per tagliare fisicamente l'arco.

Con la funzione SPOT, viene prodotta una corrente di saldatura n.10 durante il tempo preimpostato come parametro, da 0.1 sg fino a 50 sg. Quando viene premuto il grilletto, l'apparecchiatura continuerà a erogare corrente durante quel tempo fino a che il tempo passa del punto stabilito.

Con la funzione VRD (dispositivo di riduzione della tensione), riduce la tensione di vuoto della saldatura dell'elettrodo per migliorare la sicurezza che potrebbe essere necessaria in ambienti o situazioni speciale. Il prezzo da pagare è un leggero peggioramento dell'arco iniziale, quindi se non è richiesto è raccomandato non averlo attivato.

I parametri di impulso sono la corrente di picco, No. 17 che è il che si scioglie davvero e quello di base, n ° 21 che è quello che mantiene Vivo l'arco senza aggiungere appena il calore inutile.

Per ottimizzare la qualità della saldatura puoi giocare con gli altri due parametri che consentono di modificare il carattere dell'arco e il input di calore. Sono la frequenza, numero 17, dell'impulso in cicli di ogni secondo (Hz) e la distribuzione percentuale tra corrente picco e base, n. 18.

Infine, è possibile regolare due parametri di risposta dinamica di arco in modalità elettrodo rivestito. Sono la forza di arco, forza dell'arco, n. 26 in modo che sia aumentato per gli elettrodi di cellulosa o di alluminio e sarà ridotto per gli elettrodi di una risposta più morbida come il rutilo. Con la famiglia degli elettrodi di base si consiglia di iniziare il test in regolazione intermedia. L'ultimo parametro, impulso di avvio o Hot Start, n° 27 ARC START, stabilisce un breve incremento di Basta alimentare quando si innesca l'elettrodo e si avvia l'elettrodo senza rimanere bloccati prima di entrare nel normale regime di casting.

Si raccomanda di inviare l'attrezzatura ai servizi tecnici ogni 3000 ore di lavoro o ogni 3 anni per verifica e ricalibrato.

SERVIZI DI RIPARAZIONE CON INDIRIZZO

Il servizio tecnico l'aiuterà nelle consultazioni che lei ci possa rivolgere circa la riparazione e la manutenzione del suo prodotto, così come sui pezzi di sostituzione.

Potrà ottenere le illustrazioni sezionate e le informazioni sui pezzi di sostituzione in internet a: helpdesk@grupostayer.com Il nostro team di consulenti tecnici l'orienterà con piacere per l'acquisizione, implementazione e regolazione dei prodotti e accessori.

Elenco dei pezzi sostituibili dall'utente.

Data la complessità e il potenziale pericolo è necessario l'intervento qualificato salvo per le riparazioni minori come l'ispezione di connessioni, sostituzione della spina standard di alimentazione e revisione dei cavi di saldatura. Per questo non si considerano pezzi sostituibili dall'utente.

6.- NORMATIVA

CARATTERISTICHE TECNICHE

⇒  = Entrata di tensione

⇒  = Entrata di corrente

 ⇒ = Uscita di corrente

 = Ciclo di lavoro

 = Massa

 = Dimensioni

 = Potenza del Generatore

5.- ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO

PULIZIA, MANUTENZIONE, LUBRIFICAZIONE, AFFILATURA.

Per pulire sconnetta sempre l'attrezzatura almeno 10 minuti per sicurezza di scarica dei condensatori di potenza. Pulisca la carcassa con un panno leggermente inumidito. A seconda della polluzione dell'ambiente di lavoro almeno ogni 1000 ore pulisca l'interno con aria compressa asciutta. Ritirando la carcassa superiore ed eliminando la polvere, polluzione metallica e peli facendo speciale attenzione a dissipatori e ventilatore.

L'attrezzatura non necessita manutenzione specifica da parte dell'utente essendo un uso accurato entro i limiti ambientali di uso la miglior garanzia per lunghi anni di servizio sicuro.

General Power Tool Safety Warnings

1) Work area safety

- a) Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

- a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way.** Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

- a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b) Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- h) Do not allow the confidence gained from frequent use of tools to cause you to ignore general safety principles.** One careless action can result in serious injury in a fraction of a second.
- i) Keep handles and gripping surfaces dry, clean and free of oil and grease.** Slippery handles and gripping surfaces do not allow a secure grip and control of the tool in unexpected situations.

4) Power tool use and care

- a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

		PROMA TIG 140 HF 2T/4T	PROMA TIG 170 HF 2T/4T	PROMA TIG 170 HF 2T/4T DV	POTENZA TIG 170 HF GE	TIG 200 HF B P	TIG AC/DC 200 HF PULSED	TIG AC/DC 315 B HF P
	V	1ph/230	1ph/230	110/230	1ph/230	1ph 230	1ph 230	3ph 400
	A	140	170	140/170	29	33	35	21
	A	0-140	0-170	0-170	0-170	0 - 200	0 - 200	0-315
	%	100	100	100	60	60	60	60
	Kg	4.2	4.2	4.5	7	12	12	65
	cm	40x24x14	40x24x14	40x24x14	46x27x14.5	50x39x22	50x39x22	88x42x93.6
	KVA min	5	7	7	5	7	6	12

Parameter	Unit	PROMA TIG 140 HF 2T/4T	PROMA TIG 170 HF 2T/4T	PROMA TIG 170 HF 2T/4T DV	POTENZA TIG 170 HF GE	TIG 200 HF BP	TIG AC/DC 200 HF PULSED	TIG AC/DC 315 B HF P
Nominal voltage	V	1ph/230	1ph/230	1ph/230	1ph/230	1ph/230	1ph / 230	3ph/400
Frequency	Hz	50/60						
No-load voltage	V	55	-	-	73	64	64	70
AC pulse frequency	Hz	-	-	-	-	-	0.2 - 20	0.1
Priming		HF						
DC pulse frequency	Hz	-	-	-	-	0.2 - 500	0.2 - 500	0.1 - 250
Pulse width	%	-	-	-	-	1 - 99	1 - 99	10 - 90
AC frequency	Hz	-	-	-	-	-	20 - 150	30 - 100
AC clean width	%	-	-	-	-	-	(-) 20 - 20	20
AC cleaning amplitude	%	-	-	-	-	-	(-)15 - 40	-
Current slope: start/end	s	-	-	-	0 - 5	0 - 15	0 - 15	0-10 / final 0-25
Pre-gas time	s	0-3	0-3	0-3	0	0 - 2	0 - 15	0 - 10
Post-gas time	s	1-5	1-5	1-5	0.5 - 7	0 - 20	0 - 20	0.2 - 20
Efficiency	%	>0.85						
Duty cycle	cosφ	0.7-0.9						
Protection degree	EN60529	IP21S						
Cooling		Air	Air	Air	Air	Air	Air	Water
Torch	Modelo	WP 17	WP 17	WP 17	WP 17	WP-26	WP-26	SR18

DESCRIPTION OF THE EQUIPMENT

This product is an equipment for manually welding metals by means of heat generated by an electric arch.

Technologically, the Stayer Welding equipment is an electric power supply source for high-frequency power transfer managed by intelligent control logics.

In contrast to traditional technology which is based on transformers operating at 50 Hz public grid frequency, Stayer Welding has a larger power density per weight unit, is more economizing and has the possibility of accurate, instantaneous and automatic control of all welding parameters.

As a result, you will more easily produce improved welding with equipments that consume less and have a lower mass than equivalent traditional equipments based on heavy transformers. All Stayer Welding equipments of the TIG series are capable of shielded electrode welding and tungsten electrode torch welding with inert gas protection.

ILLUSTRATED DESCRIPTION OF OPERATIONS

PROMATIG 140 HF 2T 4T / PROMATIG 170 HF 2T 4T / PROMATIG 170 HF 2T 4T DV / POTENZA TIG170HF/ TIG200HF BP / TIG AC/DC200HF / TIG AC/DC315HF (FIG. 1, 2, 3,4,5 y 6)

1. On/off switch.
2. Power on indicator light.
3. Alarm indicator light.
4. Welding intensity adjustment knob.
5. Welding cable connection terminals.
6. Electrode / TIG mode switch.
7. Preflow and postflow time switch for inert gas output.
8. Gas inlet for torch.
9. AC/DC 315 HF TIG water cooling connection.
10. Torch trigger connection.
11. Down time" switch tig 170 hf.
12. Post time" switch tig 170 hf.

13. TIG AC/DC 315 HF TIG pedal connection.
14. Ground connection and welding alternating current (AC).
15. 2T/4T button.
16. Remote control connection.

CONTROL PANEL TIG 200 HF BP / TIG AC/DC 200 HF PULSED (FIG. 7 y 8).

1. Display of values.
2. Welding type selector.
3. Work function type selector.
4. Wave configuration.
5. Trigger function indicator in two strokes, 2T.
6. Trigger function indicator in four strokes, 4T.
7. Standard TIG welding mode indicator without pulses.
8. Pulsed TIG welding mode indicator.
9. Gas preflow time value and setting indicator.
10. Welding start ampere value and setting indicator.
11. Ramp up seconds value and setting indicator.
12. Maximum/peak welding amps value and setting indicator.
13. Weld high pulse width percentage value and setting indicator.
14. Welding pulse cycle frequency value and setting indicator.
15. Welding pulse cycle base ampere value and setting indicator.
16. Down ramp seconds value and setting indicator.
17. End of weld amps value and setting indicator.
18. Gas postflow time value and setting indicator.
19. AC/DC frequency. - Cleanliness.

CONTROL PANEL TIG AC/DC 315 B HF P (FIG. 9).

1. Initial gas time.
2. Hot start value.
3. Initial amps.
4. Rising current time.
5. Welding amps.
6. Pulse peak current.
7. Pulse width.
8. Pulse frequency.
9. Current down time.
10. Finishing amps.
11. End gas time.
12. MMA welding process selector (coated electrode), Pulsed TIG, standard TIG, automatic TIG.
13. AC/DC TIG welding selector.
14. 2T/4T work mode selector: up/down slope or standard.
15. Parameter selector.
16. Amps.
17. Seconds.
18. Percentage.
19. Hertz.
20. Gas test.
21. Pulsed welding.
22. AC frequency.
23. Save parameters.
24. Recall parameters.
25. AC balance control.

1.- EXPLANATION OF REGULATORY MARKS

1					
2			3		
4			5		
6	8	10			
		11	11a	11b	11c
7	9	12	12a	12b	12c
		13	13a	13b	13c
14		15		16	
				17	
18					

- Pos. 1** Name and address and brand of the manufacturer, distributor or importer.
- Pos. 2** Identification of the model.
- Pos. 3** Model traceability.
- Pos. 4** Symbol of the welding power source.
- Pos. 5** Reference to regulation complied with by the equipment.
- Pos. 6** Symbol for the welding process.
- Pos. 7** Symbol for use in environments with increased risk of electric shock.
- Pos. 8** Symbol for the welding current.
- Pos. 9** Nominal no-load output tension.
- Pos. 10** Nominal output voltage and current range.
- Pos. 11** Duty cycle of the power source.
- Pos. 11a** Duty cycle at 45%
- Pos. 11b** Duty cycle at 60%
- Pos. 11c** Duty cycle at 100%
- Pos. 12** Nominal cut-off current (I₂)
- Pos. 12a** Current value for 45% duty cycle
- Pos. 12b** Current value for 60% duty cycle
- Pos. 12c** Current value for 100% duty cycle
- Pos. 13** Load tension (U₂)
- Pos. 13a** Load tension for 45 % duty cycle
- Pos. 13b** Load tension for 60 % duty cycle
- Pos. 13c** Load tension for 100 % duty cycle
- Pos. 14** Symbol for power supply
- Pos. 15** Nominal value of supply tension
- Pos. 16** Maximum nominal supply current
- Pos. 17** Maximum effective supply current
- Pos. 18** IP degree of protection

2.- SAFETY INSTRUCTIONS

READ THE INSTRUCTIONS.

- Read the User Manual completely and understand it before using or giving service to the unit.
- Only use genuine manufacturer's parts.

SYMBOLS USED



DANGER! - Indicates a dangerous situation which, when not avoided, will lead to death or serious injury. Possible hazards are shown in the attached symbols or explained in the text.



Indicates a dangerous situation which, when not avoided, will lead to death or serious injury. Possible hazards are explained in the text.

ARC-WELDING HAZARDS



Only qualified persons may install, operate, maintain and repair this machine.



During its operation, keep anyone away, especially children.

ELECTRIC shock may kill you.

Touching live current carrying parts may cause fatal electric shock or serious burns. The working and electrode circuit is always electrically live when the machine output is on. The input circuit and the inner circuits of the machine are also electrically live when the machine is on. When welding with automatic or semiautomatic equipment, the wire, the reel, the frame containing the supply rolls and all metal parts touching the welding wire are electrically live. Incorrectly-installed or not-earthed equipment is a very serious danger.

- Do not touch electrically live parts.
- Use dry isolating gloves without openings, and protection on your body.
- Isolate yourself from the work and from the ground by using carpets or covers that are sufficiently large to prevent any physical contact with the work or ground.
- Do not use the AC output in humid areas, when movement is restricted or when in risk of falling down.
- Use an AC output ONLY when required by the welding process.
- When an AC output is required, use a remote control if there is one present in the unit.
- Additional safety precautions are required when any of the following dangerous electric conditions is present in humid rooms or while you are wearing humid clothing, when working on metal structures such as floors, grates or scaffolds; when you are in a tight position such as seated, kneeling, laying down or when there is a high risk of having unavoidable or accidental contact with the workpiece or ground.
- Disconnect power input or stop the motor before installing or servicing this equipment.
- Install equipment and connect it to ground in accordance with the operator's manual and national, state and local codes.
- Always check the supply to ground – check and make sure that the power input to the ground wire is appropriately connected to the grounding terminal at the disconnection box or that its plug is appropriately connected to the output receptacle that is connected to ground. When making these input connections, first connect the ground conductor and double-check the connections thereof.
- Keep supply cords free of oil and fat, and protected from hot metal and sparks.
- Inspect power input cord frequently regarding damage or bare cable. Replace cord immediately if damaged – a bare cable may kill you.
- Switch off the whole equipment when you are not using it.

- Do not use cables which are worn-out, damaged, very small-sized or wrongly connected.
- Do not wrap cables around your body.
- When a grounding clamp is required for a work, make ground connection using a separate cable.
- Do not touch the electrode when you are in contact with the work or the grounding circuit or another electrode of a different machine.
- Do not put into contact two electrode carriers that are connected to different machines at the same time, because in that case there will be open-circuit double voltage.
- Use equipment in a well-maintained condition. Repair or replace damaged parts immediately. Maintain the unit in accordance with the manual.
- Use safety braces to prevent it from falling down when working above floor level.
- Keep all panels and covers in place.
- Put the clamp of the work cable in good metal-to-metal contact to the work or the work table as close as possible to the weld as it is practical.
- Keep or isolate the grounding clamp such that there is no contact with any metal or any grounded article.
- Isolate the grounding bracket when not connected to the workpiece to prevent it from contacting any metal article.

HOT PARTS may cause serious burns.

- Do not touch hot parts with your hand without glove.
- Allow that there is a cooling period before working at the machine.
- To handle hot parts, use appropriate tools and/or put on heavy gloves, with insulation for welding and clothing to prevent burns.

SMOKE and GASES may be dangerous.

Welding produces smoke and gases. Breathing in these gases and smoke may be dangerous for your health.

- Keep your head out of the smoke. Do not breathe in smoke.
- When you are indoors, ventilate the area and/or use forced local ventilation in front of the arc to withdraw welding smoke and gases.
- When ventilation is bad use an authorized respirator.
- Read and understand the Data Sheets on Material Safety (MSDSs) and the manufacturer's instructions regarding materials, consumables, coatings, cleansers, degreasing agents.
- Do work within a closed space only if it is well ventilated or while using an air respirator. Always have near a trained person. Welding smoke and gases may displace air and reduce oxygen level causing harm to health or death. Make sure that air for breathing is safe.
- Do not weld at locations near to operations involving grease,

cleaning or spraying paint. Heat and bolts of the arc may react with vapors and form strongly irritating and toxic gases.

- Do not weld on coating materials such as galvanized steel, lead, or cadmium-coated steel, unless the coating has been removed from the welding area, the area is well ventilated and while using a respirator with a source of air. Coatings of any material containing these elements may cause smoke being emitted when welding.

BOLTS EMITTED BY THE ARC may burn your eyes and skin.

Bolts emitted by the arc of a welding process produce intense heat and strong ultraviolet rays that may burn eyes and skin.

- Use an authorized welding mask having a lens-filter shade to protect your face and eyes while welding or looking, cf. safety standards ANSI Z249.1, Z175, EN379.
- Use authorized safety goggles having lateral protection.
- Use protective screens or barriers to protect others from flashes, reflections and sparks; alert others not to look at the arc.
- Use protective clothing made of durable, flame-resistant material (leather, thick cotton or wool) and protection to your feet.

WELDING may cause fire or explosion.

Welding at a closed container such as tanks, drums or tubes may cause explosion. Sparks may fly from a welding arc. Flying sparks, the hot workpiece and the hot equipment may cause fire and burns. Accidental contact of the electrode with metal articles may cause sparks, explosion, overheating, or fire. Check and make sure that the area is safe before starting any welding.

- Remove any inflammable material from within a distance of 11 m of the welding arc. When this is not possible, cover it tightly with authorized covers.
- Do not weld where sparks may impact on inflammable material. Protect yourself and others from flying sparks and hot metal.
- Be alert to that weld sparks and hot materials from the welding operation may pass through small cracks or openings in adjacent areas.
- Always watch that there is no fire and keep near an extinguisher.
- Be alert to that, when welding a ceiling, floor, wall or any kind of separation, heat may cause fire at a hidden part which cannot be seen.
- Do not weld within closed receptacles such as tanks or drums or piping unless they have been prepared appropriately in accordance with AWS F4.1.
- Do not weld where the atmosphere might contain inflammable dust, gas or vapors from liquids (such as gasoline).
- Connect the work cable to the work area as near as possible to the place where you will be welding, in order to prevent welding current from long traveling possibly through unknown parts causing electrical shock, sparks and fire hazard.
- Do not use welding to deice frozen pipes.

- Remove electrode from the electrode carrier or cut the welding wire close to the contact pipe when you are not using it.

- Use protective clothing without oil, such as leather gloves, heavy shirt, closed trousers without patches, high shoes or boots and a cap.

- Keep away from you any fuel as butane lighters or matches, before starting to weld.

- After completing work, inspect area to make sure that it is free of sparks, embers and flames.

- Only use correct fuses or circuit breakers. Do not put ones of larger size or pass them by one side.

- Follow the regulations in OSHA 1910.252(a) (2) (iv) and NFPA 51B for hot work and have near a person to take care of fire and an extinguisher.

FLYING METAL OR SLAG may injure eyes

- Welding, grinding, wire brushing or polishing may produce sparks or flying metal. When welds are cooling down they may release slag.
- Use authorized safety goggles with lateral guards down to underneath your mask.

GAS ACCUMULATION may make you sick OR KILL YOU.

- Close shielding gas when not using it.
- Always give ventilation to closed spaces, or use an authorized respirator that replaces air.

MAGNETIC FIELDS may affect implanted medical devices.

- Persons using pace makers or other implanted medical devices must stay away.
- Persons using implanted medical devices must consult their doctor and the manufacturer of the apparatus before approaching arc welding, point welding, slotting, plasma cutting, or induction heating operations.

NOISE may injure your inner ear.

- The noise of some processes or equipment may harm your inner ear. Use authorized ear protection when the level of noise is very high or above 75 dBa.

THE CYLINDERS may burst when they have failures.

Cylinders containing shielding gas contain that gas under high pressure. The cylinders may burst when they have failures. As the cylinders are usually part of the welding process, always handle them with care.

- Protect pressurized gas-containing cylinders from excessive heat, mechanical impacts, physical damage, slag, flames, sparks and arcs.
- Install and secure the cylinders in a vertical position securing them to a stationary support or a cylinder holder to prevent them from falling down or collapsing.
- Keep cylinders far away from electric or welding circuits.

- Never wrap the welding torch about a gas cylinder.
- Never allow an electrode to contact any cylinder.
- Never weld at a pressurized cylinder; there will be an explosion.
- Use correct shielding gas only, as well as regulators, hoses and connections designed for the specific application; maintain them, the same as the parts, in a good condition.
- Always keep your face away from a valve outlet except when operating the cylinder valve.
- Keep the protective cover in place over the valve except when the cylinder is in use or connected for being used.
- Use the correct equipment, correct proceedings and a sufficient number of persons to lift and move the cylinders.
- Read and follow the instructions regarding compressed gas cylinders, associated equipment and the publication of the Compressed Gas Association (CGP) P-1 as well as local regulations.

FIRE OR EXPLOSION hazard.

- Do not place the unit on, over or close to combustible surfaces.
- Do not install the unit close to inflammable articles.
- Do not overcharge your building's wiring – make sure that your power supply system is suitable in size, capacity and protected to comply with the requirements of this unit.

A UNIT THAT FALLS DOWN may cause injuries.

- With heavy equipment, do use the lifting eye only for lifting the unit, NOT the wheel train, gas cylinders or other accessories.
- Use equipment having a suitable capacity to lift the unit.
- When using a fork lift, make sure that the tines of the fork lift are sufficiently long to extend beyond the opposite side of the unit.

OVERUSE may cause OVERHEATING OF THE EQUIPMENT.

- Allow for a cooling period, follow the nominal working cycle.
- Reduce the working cycle or current before welding again.
- Do not block or filter the airflow to the unit.

FLYING SPARKS may cause injuries.

- Use a face guard to protect your eyes and face.
- Shape the tungsten electrode only in a grinder with appropriate guards at a safe location using necessary protection for your face, hands and body.
- Sparks may cause fire – keep inflammables far away.

THE WELDING WIRE may cause you injuries.

- Do not press the trigger of the torch until receiving these instructions.
- Do not point the tip of the torch towards any point of your body, any other persons or any metal object when passing the wire.

MOVING PARTS may injure.

- Keep away from any moving parts such as fans.
- Keep any doors, panels, lids and guards closed and in place.
- Achieve that only qualified persons remove doors, panels, lids and guards to provide maintenance as necessary.
- Reinstall doors, panels, lids and guards after having completed maintenance and before reconnecting input power.

HIGH FREQUENCY RADIATION may cause interferences.

- High frequency radiation (H.F.) may interfere with radio navigation, safety services, computers and communication equipment.
- Make sure that only qualified persons familiarized with electronic equipment install the equipment. The user takes responsibility for having a trained electrician who will correct any problem caused by the installation soon.
- Make sure that the installation receives regular checking and maintenance.
- Keep doors and panels of a high frequency source completely shut, keep the distance of the spark at the contact points in its correct fixation and is grounded and protects countercurrent to minimize the possibility of interference.

ARC WELDING may cause interference.

- Electromagnetic energy may interfere with sensitive electronic equipment such as computers or computer-driven equipment such as industrial robots.
- Make sure that any equipment within the welding area is electromagnetically compatible.
- To reduce possible interference, keep welding cables as short as possible, as close together as possible or, on the floor, if possible.
- Place your welding operation at a distance of at least 100 meters away from any electronically sensitive equipment.
- Make sure that the welding machine is installed and grounded in accordance with this manual.
- If there still is interference, the operator has to take extraordinary measures, such as moving the welding machine, use shielded cables, use line filters, or shield the work area in one way or another.

REDUCING ELECTROMAGNETIC FIELDS

To reduce magnetic fields (EMF) in the work area, the following proceedings should be used:

1. Keep cables as close together as possible, by braiding them, or joining them with sticky adhesive tape, or using a cable cover.
2. Place cables at one side and away from the operator.
3. Do not wrap or hang cables about your body.
4. Keep welding power sources and cables as far away as practical.

5. Connect grounding clamp to the piece you are working at, as near as possible to the weld.



Warning: In environments with increased risk of electric shock and fire, such as in the proximity of inflammable products, explosives, height, restricted free moving space, physical contact with conductive parts, warm and humid environments that reduce the electrical resistance of human skin and apparatus, observe the risk prevention in the workplace and the national and international provisions as pertinent.

3.- INSTRUCTION FOR PUTTING INTO OPERATION

POSITIONING

The machine must be positioned in a dry, ventilated area and with a separation of at least 15cm from any wall. The equipment may slip when supported on surfaces having an inclination of more than 3°, so that it shall always be placed on a flat and dry surface. When placing it on surfaces with a greater slope, secure the machine with chains or belts. Avoid placing the equipment when facing wetness or rain.

Avoid the entry of steel shavings into the machine's inside. Do not use the grinder next to the equipment.

ASSEMBLING

The equipment shall be assembled respecting its environmental limits and positioning it correctly.

MAINS CONNECTION

The equipment is powered by the cable and connector provided as standard, through a differential circuit breaker and a slow-feature electromagnetic circuit breaker having an intensity in accordance with the table of technical features. Any connection must have a regulatory ground connection and comply with any national electricity regulations.

In the case of a connection to a power generator, the power requirements stated in the technical specification are to be observed. It shall be taken into account that an equipment will be able to operate with a generator providing less power than the stated one, with the limitation to use it with a lower maximum intensity than the nominal one.

LIMITATIONS TO ENVIRONMENTAL CONDITIONS

The equipment shall be installed respecting its IP21 class, which means that the equipment is protected at the most against vertical impact of water drops and access to dangerous parts with one finger against solid 12.5 mm ø or larger foreign bodies. The equipment is prepared for working within a temperature range from -15°C to 70°C, taking into account the limitation of a decrease in performance (duty cycle) as of ambient temperatures above 40°C.

4.- OPERATING INSTRUCTIONS

POSITIONING AND TESTING

All Steyer Welding machines of the series must be handled using the handle which is arranged for transport.

A free space of at least 15cm must be arranged around the equipment, and free circulation of air must be secured for correct heat dissipation. Before each work, good operation and correct tightening of all external elements of the equipment shall be verified: power supply plug, cable, housing structure and connection terminals and switches.

TOOL CHANGING

All Steyer Welding machines of the series have a 1/2 inch DINSE quick connector for the welding cables. To remove or put the connector on, it is sufficient to turn the connector a quarter turn leftward or rightward.



WARNING: Always connect the DINSE connector as far as it will go and make sure that the splice with the cable is in a good condition and that the contact surface is clean. A bad splice or a dirty connection will result in a bad performance and make the front panel to become overheated, fused or burnt.

SETTING OPERATIONS

All Steyer Welding machines contain a complex electronic system and come completely calibrated ex works, so that, for the sake of efficiency and safety, it is not authorized to be manipulated by the user. In case of any doubt regarding a malfunction, contact your distributor or our helpdesk system.

LIMITS REGARDING THE SIZE OF THE WORKPIECE

The main restriction regarding the size of the workpiece is its thickness which is limited by the power of the equipment. With more power, you may carry out accurate welds (with suitable penetration of the welding bead) in pieces having a higher thickness. The following table may serve you as an orientation:

DED ELECTRODE WELDING

Thickness of the piece to be welded	E6013 electrode diameter	Amperage setting range
1 a 2 mm	1,6 mm	30 – 60
1,5 a 3 mm	2,0 mm	50 – 70
2,5 a 5 mm	2,5 mm	60 – 100
5 a 8 mm	3,2 mm	85 - 140
8 a 12 mm	4,0 mm	120 – 190
More than 12 mm	5,0 mm	180 – 240


ALUMINIUM WELDING

Thickness of the piece to be welded	Tungsten electrode diameter	Filler rod diameter	Amperage setting range	Argon gas flux	Joint size	Joint shape
mm	mm	mm	A	l/min	mm	
0.6	1.0 - 1.6	0 - 1.0	25 - 40	4 - 5	1	a.b
1.0	1.0 - 1.6	0 - 1.6	40 - 60	4 - 7	1	a.b
1.5	1.0 - 1.6	0 - 1.6	60 - 90	6 - 9	1	b
2.5	1.6 - 2.4	1.6 - 2.4	80 - 120	6 - 9	1	b
3.0	1.6 - 2.4	1.6 - 2.4	100 - 160	7 - 10	1 - 2	b.c
4.0	2.4	1.6 - 2.4	130 - 200	10 - 15	2 - 3	c.d
5.0	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	150 - 250	10 - 15	2 - 3	c.d
6.0	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	200 - 280	10 - 15	3 - 4	c.d
8.0	3.2 - 4.0	3.2 - 4.0	200 - 300	12 - 18	4 - 5	d

STAINLESS STEEL

Thickness of the piece to be welded	Tungsten electrode diameter	Filler rod diameter	Amperage setting range	Argon gas flux	Joint size	Joint type
mm	mm	mm	A	l/min	mm	
0.6	1.0 - 1.6	0 - 1.0	15 - 30	4 - 5	1	a.b
1.0	1.0 - 1.6	0 - 1.6	25 - 30	4 - 7	1	a.b
1.5	1.0 - 1.6	0 - 1.6	50 - 70	6 - 9	1	b
2.5	1.6 - 2.4	1.6 - 2.4	65 - 95	6 - 9	1	b
3.0	1.6 - 2.4	1.6 - 2.4	65 - 95	6 - 9	1	b.c
4.0	2.4	1.6 - 2.4	110 - 150	10 - 15	2 - 3	c.d
5.0	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	120 - 180	10 - 15	2 - 3	c.d
6.0	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	150 - 200	10 - 15	2 - 3	c.d
8.0	3.2 - 4.0	3.2 - 4.0	160 - 220	12 - 18	4 - 5	d
12.0	3.2 - 4.0	3.2 - 4.0	180 - 240	12 - 18	6 - 8	d

 Joint type



SHIELDED ELECTRODE WELDING

In this class of electric arc welding, the electrode itself produces heat in the form of an electric arc, the shielded environment, and it improves the weld puddle and the filler metal itself as the electrode's metal core progressively melts as welding is carried out.

GENERAL INSTRUCTIONS FOR USE

Before starting, make sure you read, understand and apply the safety instructions and other instructions included in the present manual.

Below you will find a series of general indications that will allow you initiating yourself in the world of welding and working efficiently. In the present manual, instructions are provided with regard to the rudiments of shielded-electrode welding of relatively moderate difficulty in execution and regarding TIG welding having a relatively greater difficulty. Take into account that welding on professional level is a qualified and specialized activity. For further information, refer to specialized books and regulated professional training courses.

You have to choose the electrode (size and type) that is suitable for carrying out the work to be performed. An electrode we recommend due to its medium quality, suitability for most works and for being easy to find, is the E-6013 electrode, popularly known as the "rutile electrode". The material par excellence for welding with shielded electrode is carbon steel. The following table may serve you as an initial orientation for electing the kind of electrode and operation amperage setting for a S275-type medium carbon steel.

After having confirmed all safety measures and inspected the equipment, cleaned, prepared and fastened the piece to be welded, cables are connected according to the indications in the tables. For the usual case of an E-6013 electrode, the output of negative polarity (marked -) shall be connected to the piece by means of the grounding clamp. The output of positive polarity (marked +) shall be connected to the electrode carrier clamp which shall have the working electrode connected to its bare end.

The welder will put on his/her individual protective equipment using a welding mask or helmet that is suitable for the work and suitably covering any portion of his/her skin to avoid splashes or radiation.

Welding shall be started by priming the arch. There are several proceedings, the simplest of which is scratching the piece.

Once the arc has commenced, the electrode shall be kept at a distance approximately equal to the diameter of the electrode itself, and advancing of the weld shall be commenced by drawing backwards as if a right-handed occidental person started writing. The electrode shall be held in a position close (65° to 80°) to the vertical with respect to the horizontal and balanced with respect to weld puddle center. Depending on the kind of weld pass (initial or filling) and the need of covering the joint, advance in a straight line, zigzag movement or small circles. Good setting of intensity, position and advance speed of the weld will result in a pleasant, gentle sound, similar to that of a good barbecue roast. When performing an accurate work, the resulting bead will be homogeneous, with uniform surface marks shaped as half moons.

Once the bead has been made, remove slag with a hammer and brush before making the subsequent bead.

TIG WELDING

In electric arc welding by means of an inert-gas-protected tungsten electrode, the consumable material is not the electrode itself but a filler rod of a material similar to, or compatible with the material to be welded. Compared with the shielded electrode system, this system has greater productivity and greater difficulty in exchange for very high weld quality regarding almost any metal and alloys thereof, including all stainless steels and situations of joints of low thickness with or without filler material. Welding takes place without slag, projections or smoke.



Do neither use nor sharpen thorium-doped tungsten electrodes with a red mark, because of the risk derived from the moderate radioactive activity of the material. You may recognize the presence and concentration of thorium dioxide by the indicative strip on the electrode according to EN ISO 68848:2004 (colors: yellow, red, purple and orange). Avoid these electrodes and use substitute products without contents as for example electrodes with lanthanum and cerium derivatives (strips: black, grey, blue, gold) which do not have radioactive activity.

Prepare the electrode by sharpening the tip with the emery stone in such a way that a cone with a height of approximately 2 times the electrode's diameter remains. For a better arc and current handling capacity, the correct attack of the tip on the stone must be longitudinal and the tip must be slightly flat.

In order to correctly position the electrode in the torch, it must protrude about 5 mm above the nozzle.

As a general rule, connect the output inversely than the usual connection of the electrode i.e. the TIG torch to the equipment's negative terminal and the grounding clamp to the positive terminal. Prepare and secure the piece.

As a general rule, supply pure argon at a flow of 6-7 l / minutes.

Adjust current intensity in accordance with the needs of the kind of material and the joint to be made, making first a test on a test piece. Refer to tables 5 and 6, specialized literature or regulated professional training for further information in respect hereof.

The torch shall receive inert gas supply (usually pure argon) proceeding from a cylinder, through a pressure reducing system capable of suitably regulating the necessary gas flow volume.

Models **TIG AC/DC 200HF y TIG AC/DC 315 HF** present features of maximum professionalism as explained in chapter "advanced TIG welding".

The TIG DC 200 HF P model presents the advantage of having the commutator of selection 2T / 4T in order not to hold the trigger down in the position 4T.

To start TIG welding, move switch 7 to position TIG, open the gas outlet valve and put the tip of the torch in contact with the piece to be welded. Wait two seconds and then slowly raise the torch slowly to make the arc to start automatically and smoothly. The remaining models have HF (High Frequency) priming with a maximum priming quality as they do not need to have physical contact with the piece so that the conditions of the arc and welding are not deteriorated by contamination of the tungsten electrode. To start TIG welding, move switch 7 to position TIG and simply move the tip about 3-5mm close to the piece to be welded. Press the pushbutton of the torch to strike the arc automatically. Should there be starting difficulties, you may slightly lean the ceramic nozzle against the piece to facilitate priming of the electrode.

Once the welding arc has been struck, proceed to carrying out welding in accordance with the needs thereof. As a general orientation, you shall have to advance inversely to electrode welding such that, instead of drawing backwards, you act pushing forwards as if you helped the gas flow to act on the weld puddle.

Slowly deposit the filler material of the rod by successively bringing it closer to the puddle of fused material. To finish, simply stop pushing the switch of the torch, separate the torch very slightly until the arc is interrupted and close the manual gas flow valve. Finally, close the general flow valve of the inert gas cylinder.

The **POTENZA TIG 170 HF** includes two adjustments of welding end:

1. The 11 "Down Time" control establishes a current ramp down when welding stops. The ramp starts in the selected work intensity and it finishes at zero amps. The duration time of the ramp (from 0 to 5 seconds) is what it is adjusted with the control. The aim is having a soft arc stop and a precise control of the crater point of the end of the cord. As a general rule, increase the time with increasing welding amperage.
2. The 12 "Post Time" control establishes the time (from 0,5 to 7 seconds) of additional gas outlet (argon) after finishing de welding arc. The aim is that the weld is not be polluted with the air when it is liquid or too hot. As a general rule, increase the time with increasing welding amperage.

MMA for TIG AC/DC 200HF

Welding intensity (0A – 200A) is set by means of the xy parameter setting button. By means of the two xz parameter selector buttons, you may increase (0 – 80A) the Arc Force module depending on the kind of electrode, kind of steel and kind of welding.

For example, for penetration welding where the risk of the electrode becoming stuck in the insert is high, you will be able to increase Arc Force until achieving a clean weld.

ADVANCED TIG WELDING

This applies to models **TIG AC/DC 250HF** and **TIG AC/DC 200HF**

WELDING PARAMETER SETTING

The welding parameters are selected by sequentially pushing button/control 19. Parameter magnitude is precision adjusted by moving control 20. When, in addition to rotating control 20, you push it while rotating, you may quickly increase or decrease the value.

The machine is provided with an EEPROM memory so that the machine's settings are preserved when it is turned off.

In order to know the setting range of each parameter, please refer to the table of extended technical features at the beginning of the manual. Functionally, the parameters are:

1. Gas discharge time before appearance of the electric arc (pre-flux).
2. Gas discharge time after appearance of the electric arc (post-flux).
3. Electric arc intensity at the initial intensity slope.
4. Electric arc intensity at the final intensity slope.
5. Increase time for the initial intensity slope.
6. Decrease time for the final intensity slope.
7. Consolidated welding intensity of the electric arc.
8. Pulse peak intensity of the welding arc.
9. Pulse base intensity of the welding arc.
10. Percentage of the pulse peak of the welding arc versus the pulse base.
11. Pulse frequency of the welding arc.
12. Proportion of the negative half-wave of the alternating welding current versus the positive half-wave.
13. Proportion of the negative half-wave of the alternating welding current versus the positive half-wave.
14. Frequency of the polarity change of the alternating welding arc.

SETTING OF THE WELDING TYPE

The 4 modes are selected by pushing button 15.

1.- Shielded electrode

The machine operates as a standard electrode welding machine where the functions for enhancement of welding Hot Start, Anti Stick and adjustable Arc Force become activated.

2.- Standard TIG

The machine is programmed as TIG welding machine without pulsed arc, in direct current 'DC' or alternating current 'AC' (button 16).

3.- Pulsed TIG

The four pulsed-arc functions are added to the standard TIG features.

4.- Easy TIG mode

You only need to adjust the work intensity to start operating. The machine will set by itself all parameters assuming that a carbon steel is welded when it is in the direct current 'DC' mode (button 16), or aluminium when it is the alternating current 'AC' mode. Notice. The easy mode only applies to model **TIG AC/DC 200 HF**.

SETTING OF THE 2T/4T TRIGGER PROCESS

Pushbutton 17 allows choosing among two touch and four touch modes. Basically, the 2T mode achieves welding when keeping the trigger pressed, while the 4T mode allows welding without pulling the trigger, whereby behavior of the intensity slopes is affected. It is essential to understand and respect the cycles when wishing to use the machine without problems and without false failures.

2T MODE

- 1.- The machine welds when the trigger of the torch is pulled.
- 2.- The machine does not weld when the trigger of the torch is not pulled.

Bear in mind that, each time the trigger is pulled again, the machine starts from zero the welding process you have configured including gas flow times and slopes. Respect the configured cycles and wait for the appearance of the arc in due time.

4T MODE

- 1.- While the trigger is pulled for the first time, the pre-flux cycle is executed, the arc is struck, and the starting amperage of the initial welding slope is maintained.
- 2.- When the trigger is released for the first time, the slope up cycle and the programmed welding process are executed.
- 3.- When pulling the trigger for the second time, the slope down cycle is executed and the final amperage of the final welding slope is maintained.
- 4.- When the trigger is released for the second time, the machine stops supplying current and executes the gas post-flux cycle.

The same as in connection with the 2T mode, please respect the cycles as configures and wait for the time periods you may have programmed the machine with.

PULSED TIG

This process allows for improved control of heat supply of the arc. The use of this process is recommended for:

- 1.- Welding small thicknesses.
- 2.- Welding metals or heat-sensitive finishing.
- 3.- Welding materials with risk of twisting.

Pulsed TIG consists in transforming the flat and continuous direct welding current of the standard TIG into a periodic square current of two levels that is generated by a micro-processed inverter. The high level (simply called pulse) achieves the actual weld while the low level (called base) maintains the arc ignited without overheating the workpiece.

SETTING. The pulse is defined by parameters 8, 9, 10 and 11:

1. Pulse frequency. At low frequency, as for example 1 Hz, an accurate filling of 1 drop per pulse with a perfect finishing is achieved. At high frequency, as for example starting at 80 Hz, improved finishing and improved ratios of bead width and its penetration are achieved.

2. Electric intensity of the high half-wave of the pulse. Refer (in this manual) to the table of working intensities and apply, according to the material, the thickness of the piece, penetration, finishing and joint type.

3. Electric intensity of the low half-wave of the pulse. It is normally between 20% and 50% of the intensity of the high half-wave.

4. Duty cycle respect to pulse width. This is the ratio between the width of the high pulse and the low pulse. Usual ratios are 40% pulse versus 60% base.

Bear in mind that nominal amperages will be higher in order to achieve an effective amperage equivalent to standard welding.

In single-pulse-per-drop mode, you must bear in mind that the 4 factors are intimately related. Prior to production welding, test the advance of the filler rod per each drop, and the excess or lack of fusion in accordance with the intensities of pulse and base and the duty cycle thereof. Higher intensities allow a higher speed in exchange of a greater difficulty in controlling the weld puddle and a decrease of the life of the tungsten electrode.

SETTING OF THE DIRECTION OF THE WELDING ARC

Select the direction of the electric current of the welding arc using button 16.

- Select alternating current (AC) for welding aluminium, magnesium and alloys thereof.
- Select direct current (DC) for steels and the rest of materials.

Alternating current facilitates welding on material having high surface fusion temperatures while having low fusion temperature in their insides. A portion of the half-wave is used to strip and penetrate the material, and the other to effectively fuse the mass thereof.

SETTING. The alternating (AC) mode is defined by parameters 12, 13 and 14:

1. Duty cycle with respect to pulse polarity (clean width) to obtain greater cleanliness in exchange for smaller penetration and vice versa. You may modify the width within a time range of -40% to + 40%.

2. Wave balance with respect to polarity change. It allows moving the polarity volume from -20% to +20% depending on the needs of the stability of the welding arc cone (opening it or closing it), of the advancing speed and cleanliness.

3. Alternating welding current frequency. 20 Hz to 100 Hz. Use low frequency to achieve wider beads, and in reconstruction operations. Use high frequency to penetrate into narrower beads. In turn, the alternating mode (AC) mode may be pulsed to provide special features, such as facilitating drop-per-drop filling, caloric control or improved surface finishing. This mode produces pure square wave without any passing time and excellent cleanliness.

DIAGNOSIS TIG AC/AC: Error code in TIG AC/DC

- 804 Thermal Protection**
- 805 Broken torch, switch short**
- 806 Water loss**

Model TIG200HF P

Type of welding

Press button 2 to check one of the 3 available types of work: Coated electrode (will light No. 11), normal TIG (will light No. 12) or pulsed TIG (will light No. 13). The normal TIG it will be used in simple cases and easy to apply while that pulsed TIG can be used for more delicate jobs or where economic control of the contribution is important of heat or the rate of drop transfer.

Welding function

The parameters of each function are selected with the button No. 4. Pressing it selects the parameter, which will appear on the SCADA scheme on the control panel (led lights number 14) to 24). By turning it the amount of the selected quantity is selected looking at the main display # 1.

Different functions can be applied to each type of welding by pressing function button # 3. The TIG can work with simple action of trigger in two normal times (2T, nº 5) or two times with ramps (SLOPE 2T, nº 9) for a creation / progressive disappearance of the contribution of arc intensity of welding. By pressing the button No. 3 progressively you can select the 4T function, number 6, which includes control parameters total over work as gas preflow time (nº 14), arc-striking current (No. 15) and rise time of amps from the starting current and working well in simple mode (no. 12) or in pulsed mode (no. 13). With the mode 4 repetition times (REPEAT 4T, nº 9) cycles are established of work in which the fourth time is linked to the first.

In these conditions the process is only interrupted by raising the torch to physically cut the bow.

With the SPOT function, no. 10 welding current is produced during the preset time as a parameter, from 0.1 sg up to 50 sg. When the trigger is pressed the equipment will continue to deliver current during that time until the time passes of the established point.

With the VRD (voltage reduction device) function, reduces the vacuum voltage of electrode welding to improve the security that may be needed in environments or situations special. The price to pay is a slight worsening of the initial arcing, so if it is not required it is recommended not have it activated.

The pulse parameters are the peak current, No. 17 which is the that really melts and the base one, nº21 that is the one that keeps I live the arch without hardly adding unnecessary heat.

Para optimizar la calidad de soldadura se puede jugar con otros dos parámetros que permiten cambiar el carácter del arco y el aporte de calor. Son la frecuencia, nº17, del pulso en ciclos por cada segundo (Hz) y el reparto en porcentaje entre la corriente de pico y de base, nº 18.

Por último, se pueden ajustar dos parámetros de respuesta dinámica de arco en modo electrodo recubierto. Son la fuerza de arco, arc force, nº26 de manera que se aumentará para electrodos tipo celulósico o aluminio y se disminuirá para electrodos de respuesta más suave tales como el rutilo. Con la familia de los electrodos básicos se recomienda empezar a probar en ajuste intermedio. El último parámetro, impulso de arranque, u Hot Start, nº 27 ARC START, establece un incremento breve de potencia justo al cebar el electrodo y permite iniciar el electrodo sin que se quede pegado antes de entrar en el régimen normal de fundición.

5.- SERVICING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

CLEANING, MAINTENANCE, LUBRICATION, SHARPENING.

For cleaning, always disconnect the equipment and wait at least 10 minutes for the sake of safety regarding the discharge of the power capacitors. Clean the housing using a slightly wet cloth. Depending on the pollution of the work environment or at least each 1000 hours, clean the inside with dry pressurized air, removing the upper housing and removing dust, metal pollutants and fluff, paying special attention to the dissipators and the fan. The equipment does not need special maintenance by the user, whereby careful use within the environmental limits is the best guarantee for long years of safe service. It is recommended to send the equipment to the technical services after each 3000 work hours or every 3 years for verification and recalibration.

REPAIR SERVICES WITH DIRECTIONS.

The technical service staff will advise you with all the doubts and questions you may have about the reparation or the maintenance of your product, just as with replacement components. All the illustrations and lists of parts of the unit are also available in the web from: **helpdesk@grupostayer.com**

Our technical advisors' team will gladly guide you about acquisition, application and adjustment of the products and accessories.

List of user-replaceable parts

Due to the complexity and potential hazard, qualified intervention is required, except for minor repairs as inspection of connections and replacement of the standard power supply plug and revision of the welding cables, which thus are not considered user-replaceable parts..

6.- REGULATIONS

TECHNICAL FEATURES

⇒  = tension input

⇒  = current input

 ⇒ = current output

 = work cycle

 = mass

 = dimensions

 = generator power

Regras gerais de segurança para ferramentas eléctricas

1) Segurança na área de trabalho

- a) **Mantenha a sua área de trabalho limpa e bem iluminada.** Desordem ou áreas de trabalho com fraca iluminação podem levar a acidentes.
- b) **Não trabalhe com a ferramenta eléctrica em áreas com risco de explosão, nas quais se encontrem líquidos, gases ou pós inflamáveis.** Ferramentas eléctricas produzem faíscas que podem provocar a ignição de pó e vapores.
- c) **Mantenha crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta eléctrica durante o trabalho com a ferramenta.** Distrações podem causar a falta de controle sobre o aparelho.

2) Segurança eléctrica

- a) **A ficha da ferramenta eléctrica deve caber na tomada. A ficha não deve ser modificada de modo algum. Não use fichas adaptadoras junto com ferramentas eléctricas com protecção-terra.** Fichas sem modificações e tomadas adequadas reduzem o risco de choques eléctricos.
- b) **Evite que o corpo entre em contacto com superfícies ligadas à terra, como por exemplo tubos, radiadores, fogões e geladeiras.** Há um risco elevado de choques eléctricos, caso o corpo for ligado à terra.
- c) **A ferramenta eléctrica não deve ser exposta à chuva nem humidade.** A penetração de água na ferramenta eléctrica aumenta o risco de choques eléctricos.
- d) **Não utilize o cabo da ferramenta eléctrica para outros fins como transporte, para pendurar a ferramenta eléctrica, nem para puxar a ficha da tomada. Mantenha o cabo afastado de calor, óleo, cantos afiados ou partes em movimento do aparelho.** Cabos danificados ou torcidos aumentam o risco de choques eléctricos.
- e) **Ao trabalhar com a ferramenta eléctrica ao ar livre, use um cabo de extensão adequado para áreas externas.** O uso de um cabo apropriado para áreas externas reduz o risco de choques eléctricos.
- f) **Aquando for extremamente necessário operar a ferramenta eléctrica num ambiente húmido, use um interruptor de protecção diferencial.** A utilização de um interruptor de protecção diferencial diminui o risco de um choque eléctrico.

3) Segurança de pessoas

- a) **Esteja alerta, observe o que está a fazer, e tenha prudência ao trabalhar com a ferramenta eléctrica. Não use a ferramenta eléctrica se estiver fatigado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.** Um momento de falta de atenção durante a operação da ferramenta eléctrica pode resultar em graves lesões.
- b) **Usar um equipamento pessoal de protecção. Sempre utilizar um óculos de protecção.** A utilização de equipamentos de segurança como por exemplo, máscara de protecção contra pó, sapatos de segurança anti-derrapantes, capacete de segurança ou protecção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta eléctrica, reduzem o risco de lesões.
- c) **Evite um accionamento involuntário. Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja desligada antes de conectá-la à corrente eléctrica e/ou ao acumulador, antes de apanhá-la ou carregá-la.** Manter o dedo sobre o interruptor ao transportar a ferramenta eléctrica ou conectar a ferramenta já ligada à rede, pode levar a graves acidentes.
- d) **Remover chaves de ajustes ou chaves de fenda, antes de ligar a ferramenta eléctrica.** Uma chave de fenda ou chave de ajuste que se encontre numa parte móvel do aparelho, pode levar a lesões.
- e) **Evite uma postura anormal. Mantenha uma posição firme e mantenha sempre o equilíbrio.** Desta forma poderá ser mais fácil

controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.

f) Use roupa apropriada. Não use roupa larga ou jóias. Mantenha o cabelo, roupa e luvas afastadas de partes em movimento. Roupas largas, jóias ou cabelos longos podem ser agarradas por partes em movimento.

g) Se for prevista a montagem de dispositivos de aspiração de pó e de recolha, assegure-se de que estão conectados e que sejam utilizados de forma correcta. A utilização de um dispositivo de aspiração de pó pode reduzir os riscos provocados pelo pó.

h) Não permita que a confiança obtida com o uso frequente de ferramentas lhe faça ignorar os princípios gerais de segurança. Uma acção descuidada pode resultar em lesões graves numa fracção de segundo.

i) Manter as pegas e as superfícies de agarrar secas, limpas e livres de óleo e gorduras. As pegas deslizantes e as superfícies de agarrar não permitem uma aderência segura e o controlo da ferramenta em situações inesperadas.

4) Tratamento cuidadoso e utilização de ferramentas eléctricas

a) Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Use para o seu trabalho a ferramenta eléctrica correcta. A ferramenta correcta realizará o trabalho de forma melhor e mais segura dentro da faixa de potência indicada.

b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o interruptor não puder ser ligado nem desligado. Qualquer ferramenta eléctrica que não possa ser controlada através do interruptor de ligar-desligar, é perigosa e deve ser reparada.

c) Puxe a ficha da tomada e/ou remova o acumulador antes de efectuar ajustes na ferramenta, substituir acessórios ou armazenar a ferramenta eléctrica. Esta medida de segurança evita que a ferramenta eléctrica seja ligada acidentalmente.

d) Guarde ferramentas eléctricas que não estiverem sendo utilizadas, for a do alcance de crianças. Não permita que a ferramenta seja utilizada por pessoas não familiarizadas com a mesma ou que não tenham lido estas instruções. Ferramentas eléctricas são perigosas nas mãos de pessoas sem treinamento.

e) Trate a sua ferramenta eléctrica com cuidado. Verifique se as partes móveis funcionam perfeitamente e não emperram, se há peças quebradas ou danificadas que possam influenciar o funcionamento da ferramenta eléctrica. Peças danificadas devem ser reparadas antes da utilização da ferramenta. Muitos acidentes tem como causa uma manutenção insuficiente das ferramentas eléctricas.

f) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas e limpas. Ferramentas de cortes devidamente tratadas, com cantos afiados travam com menos frequência e podem ser controladas com maior facilidade.

g) Use a ferramenta eléctrica, os acessórios, os bits da ferramenta etc. de acordo com estas instruções. Considere também as condições de trabalho e o trabalho a ser efectuado. A utilização da ferramenta eléctrica para outros fins que os previstos, pode resultar em situações perigosas.

		PROMA TIG 140 HF 2T/4T	PROMA TIG 170 HF 2T/4T	PROMA TIG 170 HF 2T/4T DV	POTENZA TIG 170 HF GE	TIG 200 HF B P	TIG AC/DC 200 HF PULSED	TIG AC/DC 315 B HF P
	V	1ph/230	1ph/230	110/230	1ph/230	1ph 230	1ph 230	3ph 400
	A	140	170	140/170	29	33	35	21
	A	0-140	0-170	0-170	0-170	0 - 200	0 - 200	0-315
	%	100	100	100	60	60	60	60
	Kg	4.2	4.2	4.5	7	12	12	65
	cm	40x24x14	40x24x14	40x24x14	46x27x14.5	50x39x22	50x39x22	88x42x93.6
	KVA min	5	7	7	5	7	6	12

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTENDIDAS

Parâmetro	Unidade	PROMA TIG 140 HF 2T/4T	PROMA TIG 170 HF 2T/4T	PROMA TIG 170 HF 2T/4T DV	POTENZA TIG 170 HF GE	TIG 200 HF BP	TIG AC/DC 200 HF PULSED	TIG AC/DC 315 B HF P
Tensão nominal	V	1ph/230	1ph/230	1ph/230	1ph/230	1ph/230	1ph / 230	3ph/400
Frequência	Hz	50/60						
Voltagem sem carga	V	55	-	-	73	64	64	70
Frequência de pulso AC	Hz	-	-	-	-	-	0.2 - 20	0.1
Acionado		HF						
Frequência de pulso DC	Hz	-	-	-	-	0.2 - 500	0.2 - 500	0.1 - 250
Largo de pulso	%	-	-	-	-	1 - 99	1 - 99	10 - 90
Frequência AC	Hz	-	-	-	-	-	20 - 150	30 - 100
Largo de limpeza AC	%	-	-	-	-	-	(-) 20 - 20	20
Amplitude de limpeza AC	%	-	-	-	-	-	(-)15 - 40	-
Rampa de corrente: inicial/final	s	-	-	-	0 - 5	0 - 15	0 - 15	0-10 / final 0-25
Tempo prévio de gás	s	0-3	0-3	0-3	0	0 - 2	0 - 15	0 - 10
Tempo final de gás	s	1-5	1-5	1-5	0.5 - 7	0 - 20	0 - 20	0.2 - 20
Eficiência	%	>0.85						
Fator potência	cosφ	0.7-0.9						
Grau de proteção	EN60529	IP21S						
Refrigeração		Aire	Aire	Aire	Aire	Aire	Aire	Agua
Tocha	Modelo	WP 17	WP 17	WP 17	WP 17	WP-26	WP-26	SR18

Dados técnicos / Tabela de dados técnicos EN60974

Os testes de aquecimento foram realizados a temperatura ambiente e em ciclo de funcionamento a 40 °C tem-se estabelecido segundo procedimento EN 60974-1:2005

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Este produto é um equipamento para soldar manualmente metais mediante o calor produzido por um arco elétrico. Tecnicamente o equipamento Stayer Welding é uma fonte de fornecimento elétrico para soldadura mediante transferência de energia em alta frequência gerida pela lógica de controlo inteligente.

Frente à tecnologia tradicional, baseada em transformadores a operar à frequência da rede pública de 50 Hz a tecnologia Inverter Stayer Welding apresenta maior densidade de potência por unidade de peso, maior economia e a possibilidade dum controlo automático, instantâneo y preciso de todos os parâmetros de soldadura.

Como resultado você produzirá com maior facilidade uma melhor soldadura com equipamentos de menor consumo e menor peso que os equipamentos equivalentes tradicionais basados em transformador pesado.

Todos os equipamentos Stayer Welding da serie TIG são aptos para soldadura mediante eletrodo recoberto e soldadura mediante tocha de eletrodo de tungsténio com proteção de gás inerte.

DESCRIÇÃO ILUSTRADA DE FUNÇÕES

PROMATIG 140 HF 2T 4T / PROMATIG 170 HF 2T 4T / PROMATIG 170 HF 2T 4T DV / POTENZA TIG170HF/ TIG200HF BP / TIG AC/DC200HF / TIG AC/DC315HF (FIG. 1, 2, 3,4,5 y 6)

1. Interruptor de ligar/desligar.
2. Luz indicadora de alimentação.
3. Luz indicadora de alarme.
4. Botão de ajuste da intensidade de soldadura.
5. Terminais de ligação do cabo de soldadura.

6. Interruptor de modo de eletrodo / TIG.
7. Interruptor de tempo de pré-fluxo e pós-fluxo para saída de gás inerte.
8. Ligação de gás para a tocha.
9. Ligação para arrefecimento de água TIG AC/DC 315 HF.
10. Ligação do gatilho da tocha.
11. Interruptor "down time" tig 170 hf.
12. Interruptor "Post time" tig 170 hf.
13. Ligação do pedal TIG AC/DC 315 HF.
14. Ligação de soldadura AC e terra.
15. Botão 2T/4T.
16. Ligação do controlo remoto.

PAINEL CONTROLO TIG 200 HF BP / TIG AC/DC 200 HF PULSED (FIG. 7 y 8).

1. Visualização de valores.
2. Seletor do tipo de soldadura.
3. Seletor de tipo de função de trabalho.
4. Configuração da onda.
5. Indicador da função de acionamento a dois tempos, 2T.
6. Indicador da função de acionamento a quatro tempos, 4T.
7. Indicador do modo de soldadura TIG standard sem impulsos.
8. Indicador do modo de soldadura TIG com impulsos.
9. Indicador do valor do tempo de pré-fluxo do gás e da sua regulação.
10. Valor do ampere de início da soldadura e indicador de regulação.
11. Valor e indicador de regulação dos segundos de aceleração.
12. Valor máximo/pico de amperes de soldadura e indicador de configuração.
13. Valor e indicador de regulação da percentagem de largura de impulso alto de soldadura.
14. Valor e indicador de configuração para a frequência do ciclo de impulsos de soldadura.
15. Valor do ampere de base do ciclo de impulsos de soldadura e indicador de regulação.
16. Valor em segundos da rampa de descida e indicador de regulação.
17. Valor em amperes do fim da soldadura e indicador de regulação.
18. Valor do tempo de pós-fluxo do gás e indicador de regulação.
19. Frequência AC/DC. - Limpeza.

PAINEL CONTROLO TIG AC/DC 315 B HF P (FIG. 9).

1. Tempo de gás inicial.
2. Valor de arranque a quente.
3. Amperes iniciais.
4. Tempo de corrente ascendente.
5. Amperes de soldadura.
6. Corrente de pico do impulso.
7. Largura do impulso
8. Frequência do impulso.
9. Tempo de descida da corrente.
10. Amperes de acabamento.
11. Tempo de gás final.
12. Seletor de processo de soldadura MMA (eletrodo revestido), TIG pulsado, TIG standard, TIG automático.
13. Seletor de soldadura TIG AC/DC.
14. Seletor de modo de trabalho 2T/4T: com inclinação ascendente/descendente ou standard.
15. Seletor de parâmetros.
16. Amperes.
17. Segundos.
18. Percentagem.
19. Hertz.
20. Teste de gás.
21. Soldadura por impulsos.
22. Frequência AC

23. Guardar parâmetros.
24. Recuperar parâmetros.
25. Controlo do equilíbrio AC.

1.- EXPLICAÇÃO DOS MARCADOS NORMATIVOS

1					
2			3		
4			5		
6	8	10			
		11	11a	11b	11c
7	9	12	12a	12b	12c
		13	13a	13b	13c
14		15		16	
18			17		

Pos. 1 Nome e endereço e marca do fabricante, distribuidor ou importador.

Pos. 2 Identificação do modelo

Pos. 3 Rastreabilidade do modelo

Pos. 4 Símbolo da fonte de potência de soldadura

Pos. 5 Referencia aos regulamentos que cumpre o equipamento

Pos. 6 Símbolo para o procedimento de soldadura

Pos. 7 Símbolo de uso em entornos de risco aumentado de choque elétrico.

Pos. 8 Símbolo da corrente de soldadura

Pos. 9 Tensão de vazio nominal

Pos. 10 Rango voltagem e corrente de saída nominal

Pos. 11 Fator de marcha da fonte de potência

Pos. 11a Fator de operação ao 45%

Pos. 11b Fator de operação ao 60%

Pos. 11c Fator de operação ao 100%

Pos. 12 Corrente de corte nominal (I2)

Pos. 12a Valor da corrente para fator de operação ao 45%

Pos. 12b Valor da corrente para fator de operação ao 60%

Pos. 12c Valor da corrente para fator de operação ao 100%

Pos. 13 Tensão em carga (U2)

Pos. 13a Valor da tensão com fator de operação ao 45%

Pos. 13b Valor da tensão com fator de operação ao 60%

Pos. 13c Valor da tensão com fator de operação ao 100%

Pos. 14 Símbolos para a alimentação

Pos. 15 Valor nominal da tensão de alimentação

Pos. 16 Máxima corrente de alimentação nominal

Pos. 17 Máxima corrente de alimentação efetiva

Pos. 18 Grau de proteção IP

2.- INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LEIA AS INSTRUÇÕES.

- Leia por completo e compreenda o Manual do utilizador antes de usar ou dar serviço à unidade.
- Use somente partes genuínas do fabricante.

USO DE SÍMBOLOS

PERIGO! - Indica uma situação perigosa que, se não se a evita, resultará na morte ou lesão em morte ou lesão grave. Os perigos possíveis amostram-se nos símbolos adjuntos ou se explicam no texto.



Indica uma situação perigosa que, se não se a evita, poderia resultar em morte ou lesão grave. Os perigos possíveis explicam-se no texto.



PERIGOS EM SOLDADURA DE ARCO



Somente pessoas qualificadas devem instalar, operar, manter e reparar esta máquina.



Durante a sua operação mantenha afastados a todos, especialmente aos miúdos.

Uma descarga ELÉTRICA pode mata-lo

O tocar partes com carga elétrica viva pode causar uma descarga fatal ou queimaduras severas. O circuito do eletrodo e trabalho está vivo eletricamente sempre que a saída da máquina esteja acesa. O circuito de entrada e os circuitos internos da máquina também estão vivos eletricamente quando a máquina esteja acesa. Quando solda-se com equipamento automático ou semiautomático, o arame, carrete, o bastidor que contem os rodelos de alimentação e todas as partes de metal que tocam o arame de soldadura estão vivos eletricamente. Um equipamento instalado incorretamente ou sem conexão a terra é um perigo muito grave.

- Não toque peças que estejam eletricamente vivas.
- Use luvas de isolamento secas e sem buracos e proteção no corpo.
- Isole do trabalho e da terra a usar alcatifas ou cobertas o suficientemente grandes para prevenir qualquer contacto físico com o trabalho ou terra.
- Não use a saída de corrente alterna nas áreas húmidas, se está restringido no seu movimento, o esteja em perigo de cair.
- Use saída CASOMENTE se o requiere o processo de soldadura.
- Se requer-se a saída CA, use um controlo remoto se há um presente na unidade.
- Requerem-se precauções adicionais de segurança quando qualquer das seguintes condições elétricas perigosas estão presentes em locais húmidos ou no entanto tenha posta roupa húmida, em estruturas de metal, tais como pisos, gralhas ou andaimes; quando esteja em posições apertadas tal como sentado, ajoelhado, acostado ou quando exista um risco alto de ter contacto inevitável ou acidental com a peça de trabalho ou terra.
- Desconecte a potência de entrada ou pare o motor antes de instalar ou dar serviço a este equipamento.
- Instale o equipamento e ligue à terra de acordo ao manual do operador e os códigos nacionais estatais e locais.
- Sempre verifique o fornecimento de terra - verifique e assegure-se que a entrada da potência ao arame de terra esteja adequadamente conectada ao terminal de terra na caixa de desconexão ou que se ligue adequadamente ao recetáculo de saída que esteja conectado a terra. Quando esteja a fazer as conexões de entrada, ligue o condutor de terra primeiro e verifique duas vezes suas conexões.
- Mantenha os cordões ou arames secos, sem aceite ou grassa, e protegidos de metal quente e faíscas.
- Frequentemente inspecione o cordão de entrada de potência por dano ou por cabo descoberto. Substitua o cordão imediatamente se está danado - um cabo sem proteção pode mata-lo.
- Desligue todo o equipamento quando não esteja a usa-lo.

- Não use cabos que estejam gastos, danados, de tamanho muito pequeno, ou mal conectados.
 - Não envolva os cabos à volta do seu corpo.
 - Se for requerida pinça de terra no trabalho faça a conexão de terra com um cable separado.
 - Não toque o eletrodo se você está em contacto com o trabalho ou circuito de terra ou outro eletrodo duma máquina diferente.
 - Não ponha em contacto dois porta eletrodos conectados a duas máquinas diferentes ao mesmo tempo porque terá presente então uma voltagem dupla de circuito aberto.
 - Use equipamento bem mantido. Repare ou substitua partes danadas imediatamente. Mantenha a unidade de acordo ao manual.
 - Use suspensórios de segurança para prever caídas se está a trabalhar acima do nível do piso.
 - Mantenha todos os painéis e cobertas no seu lugar.
 - Ponha a pinça do cabo de trabalho com um bom contato de metal a metal ao trabalho ou mesa de trabalho o mais perto da solda que seja prático.
 - Guarde ou isole a pinça de terra quando não esteja conectada à peça de trabalho para que não tenha contato com nenhum metal ou algum objeto que esteja aterrizado.
 - Isole a abraçadeira de terra quando não esteja conectada à peça de trabalho para evitar que contacte com qualquer objeto de metal.
- ### PARTES QUENTES podem causar queimaduras graves.
- Não toque as partes quentes com a mão sem luvas.
 - Permita que tenham período de esfriamento antes de trabalhar na máquina.
 - Para manejar partes quentes, use ferramentas apropriadas e/ou ponha-se luvas pesadas, com isolamento para soldar e roupa para prevenir queimaduras.
- ### FUMO e GASES podem ser perigosos.
- O soldar produz fumo e gases. Respirar estes fumos e gases pode ser perigoso ou mortal.
- Mantenha a sua cabeça fora do fumo. Não respire o fumo.
 - Se está dentro, ventile o areje e/ou use ventilação local forçada perante o arco para retirar o fumo e gases de soldadura.
 - Se a ventilação é má, use um respirador de ar aprovado.
 - Leia e perceba as Folhas de Dados sobre Segurança de Material (MSDS) e as instruções do fabricante em relação com metais, consumíveis, revestimentos, limpadores, desengrossadores.
 - Trabalhe num espaço fechado unicamente se está bem ventilado ou enquanto esteja a utilizar um respirador de ar. Sempre tenha uma pessoa com formação perto. Os fumos e gases da soldadura podem deslocar o ar e baixar o nível de oxigénio a causar dano à saúde ou morte. Verifique que o ar de respirar esteja seguro.

- Não solde em ubiquações cerca de operações de graxa, limpeza ou pintura ao jacto. O calor e os raios do arco podem fazer reação com os vapores e formar gases altamente tóxicos e irritantes.

- Não solde em materiais de revestimentos como aço galvanizado, chumbo, ou aço com revestimento de cádmio a não ser que se tenha retirado o revestimento da área de soldar, ou a área esteja bem ventilada e enquanto esteja a utilizar um respirador com fonte de ar. Os revestimentos de qualquer metal que contem estes elementos podem emanar fumos tóxicos quando são soldados.

OS RAIOS DO ARCO podem queimar seus olhos e pele.

Os raios do arco dum processo de soldagem produzem um calor intenso e raios ultravioletas fortes que podem queimar os olhos e a pele.

- Use um protetor facial aprovado que tenha um matiz adequado de lente-filtro para proteger a seu cara e olhos enquanto esteja soldando ou a olhar veja-se os padrões de segurança ANSI Z49.1, Z87.1, EN175, EN379

- Use óculos de segurança aprovados que tenham proteção lateral.

- Use telas de proteção ou barreiras para proteger a outros do destelho, reflexos e faíscas, alerte a outros que não olhem ao arco.

- Use roupa protetora feita de um material durável, resistente à chama (coro, algodão grosso, ou lã) e proteção para os pés.

O SOLDAR pode causar fogo ou explosão.

Soldar num envase fechado, como tanques, tambores ou tubos, pode causar explosão. As faíscas podem voar dum arco de soldar. As faíscas que voam, a peça de trabalho quente e o equipamento quente podem causar fogos e queimaduras.

Um contato acidental do eletrodo a objetos de metal pode causar faíscas, explosão, sobreaquecimento, ou fogo. Verifique e assegure-se que a área esteja segura antes de começar qualquer soldagem.

- Retire todo o material inflamável dentro de 11 m de distância do arco de soldar. Se isso não é possível, cubra-o apertadamente com cobertas aprovadas.

- Não solde onde as faíscas podem impactar material inflamável. Proteja-se a você mesmo e outros de faíscas que voem e metal quente.

- Esteja alerta de que as faíscas de soldar e materiais quentes do ato de soldar podem passar através de pequenas rachaduras ou aberturas em áreas adjacentes.

- Sempre olhe que não tenha fogo e mantenha um extinguidor de fogo cerca.

- Esteja alerta que quando se solda no teto, piso, parede ou algum tipo de separação, ou calor pode causar fogo na parte escondida que não se pode ver.

- Não solde em recipientes fechados como tanques ou tambores ou tubulações, a não ser que tenham estado preparados apropriadamente de acordo com o AWS F4.1

- Não solde onde a atmosfera possa conter pó inflamável, gás, ou vapores de líquidos (como gasolina).

- Ligue o cabo do trabalho na área de trabalho o mais perto possível ao sítio onde vai a soldar para prevenir que a corrente de soldadura faça uma larga viagem possivelmente por partes desconhecidas a causar uma descarga elétrica, faíscas e perigo de incendio.

- Não use uma soldadora para descongelar tubos gelados.

- Retire o eletrodo do portaeletrodos ou corte o arame de soldar perto do tubo de contato quando não esteja a utiliza-lo.

- Use roupa protetora sem aceite como luvas de coro, camisa pesada, pantalões sem pegados e fechados, sapatos altos ou botas e um boné.

- Afaste da sua pessoa qualquer combustível, como acendedoras de butano ou fósforos, antes de começar a soldar.

- Depois de completar o trabalho, inspecione a área para assegurar-se de que esteja sem faíscas, rescaldo, e chamas.

- Use apenas os fusíveis ou disjuntores corretos. Não os ponga de tamanho maior ou passe-os por um lado.

- Segue os regulamentos em OSHA 1910.252 (a) (2) (iv) e NFPA51B para trabalho quente e tenha uma persona para cuidar fogos e um extintor perto.

O METAL OU ESCORIA QUE VOA pode lesionar os olhos.

- O soldar, picar, escovar com arame, ou esmerilar pode causar faíscas e metal que voe. Quando se esfriam as soldagens, estas podem soltar escoria.

- Use óculos de segurança aprovados com resguardos laterais até debaixo da sua careta

A ACUMULAÇÃO DE GAS pode fazer co que fique doente ou morra.

- Feche o gás protetivo quando não o use.

- Sempre de ventilação em espaços fechados ou use um respirador aprovado que substitui o ar. Os CAMPOS MAGNÉTICOS podem afetar aparelhos médicos implantados.

- Pessoas que usem marcadores de passo e outros aparelhos médicos implantados devem manter-se longe.

- As pessoas que usem aparelhos médicos implantados devem consultar seu médico e ao fabricante do aparelho antes de acercar-se à soldadura por arco, soldadura de ponto, ou ranhura, corte por plasma, ou operações de aquecimento por indução.

O RUIDO pode danar seu ouvido.

- O ruído de alguns processos ou equipamento pode danar seu ouvido.

Use proteção aprovada para o ouvido se o nível de ruído é muito alto ou superior a 75 dBA.

OS CILINDROS podem explodir se estão avariados.

Os cilindros que contem gás protetivo têm este gás a alta pressão. Se estão avariados os cilindros podem explodir. Como os cilindros são normalmente parte do processo de soldadura,

trate-os sempre com cuidado.

- Proteja cilindros de gás comprimido do calor excessivo, golpes mecânicos, dano físico, escoria, chamas, faíscas e arcos.

- Instale e assegure os cilindros numa posição vertical assegurando-os num suporte estacionário ou um sustém de cilindros para previr que caiam ou abatam-se.

- Mantenha os cilindros longe de circuitos de soldadura ou elétricos.

- Nunca envolva a tocha de soldar sobre um cilindro de gás.

- Nunca permita que um eletrodo de soldadura toque nenhum cilindro.

- Nunca solde num cilindro de pressão: uma explosão resultará.

- Use unicamente gás protetivo correto ao igual que regulador, mangueiras e conexões desenhados para a aplicação específica; mantenha-os, ao igual que as partes, em boa condição.

- Sempre mantenha a sua cara longe da saída de uma válvula quando esteja a operar a válvula de cilindro.

- Mantenha a tampa protetora no seu lugar sobre a válvula exceto quando o cilindro esteja em uso ou conectado para ser usado.

- Use o equipamento correto, procedimentos corretos, e suficiente número de pessoas para levantar e mover os cilindros.

- Leia e siga as instruções dos cilindros de gás comprimido, equipamento associado e a publicação da Associação de Gás Comprimido (CGA) P-1 assim como as regulamentações locais.

Perigo de FOGO OU EXPLOSÃO.

- Não ponga a unidade encima de, sobre ou cerca de superfícies combustíveis

- Não instale a unidade cerca a objetos inflamáveis.

- Não sobrecarregue os arames do seu prédio – assegure que seu sistema de fornecimento de potência é adequado em tamanho capacidade e protegido para cumprir com as necessidades desta unidade.

UMA UNIDADE QUE CAI pode causar feridas.

- Em equipamentos pesados use unicamente o olho de levantar para levantar a unidade, NÃO os rolamentos de roda, cilindros de gás, nem outros acessórios.

- Use equipamento de capacidade adequada para levantar a unidade.

- Se usa monta-cargas para mover a unidade, verifique que a dimensão do monta-cargas seja o suficientemente comprida para estender-se além do lado oposto da unidade.

O SOBRE-USO pode causar SOBRE AQUECIMENTO DO EQUIPAMENTO

- Permita um período de esfriamento, siga o ciclo de trabalho nominal.

- Reduza a corrente ou ciclo de trabalho antes de soldar de novo.

- Não bloqueie ou filtre o fluxo de ar à unidade.

FAÍSCAS QUE VOAM podem causar lesiones.

- Use um resguardo para a cara para proteger os olhos e a cara.

- Dar forma ao eletrodo de tungsténio unicamente numa amoladora com os resguardos apropriados numa localização segura a usar a proteção necessária para a cara, mãos e corpo.

- As faíscas podem causar fogo – mantenha os inflamáveis longe.

O FIO de SOLDAR pode causar-lhe feridas.

- Não prima o gatilho da tocha até que receba estas instruções.

- Não aponte a ponta da tocha para nenhuma parte do corpo, outras pessoas ou qualquer objeto de metal quando esteja a passar o arame.

PARTES QUE SE MEXEM podem lesionar.

- Afaste-se de toda parte em movimento, tal como os ventiladores.

- Mantenha todas as portas, painéis, tapas e guardas fechados e no seu lugar.

- Consiga que apenas pessoas qualificadas retirem portas, painéis, tampas, ou resguardos para dar manutenção como fora necessário.

- Reinstale portas, tampas, ou resguardos quando acabe de se dar manutenção e antes de conectar novamente a potência de entrada.

A RADIAÇÃO de ALTA FREQUÊNCIA pode causar interferência.

- A radiação de alta frequência (H.F., em inglês) pode interferir com navegação de radio, serviços de segurança, computadores e equipamentos de comunicação.

- Assegure que unicamente pessoas qualificadas, familiarizadas com equipamentos eletrónicos instalam o equipamento.

- O utilizador responsabiliza-se de ter um eletricista capacitado que pronto corrija qualquer problema causado pela instalação.

- Assegure que a instalação receba verificação e manutenção regular.

- Mantenha as portas e painéis duma fonte de altas frequências fechadas completamente, mantenha a distância da faísca nos platinos em seu fixação correta e faça terra e proteja contracorrente para minimizar a possibilidade de interferência.

A SOLDADURA DE ARCO pode causar interferência.

- A energia eletromagnética pode interferir com equipamento eletrónico sensível como computadores, ou equipamentos impulsados por computadores, como robots industriais.

- Verifique que todo o equipamento na área de soldadura seja electromagneticamente compatível.

- Para reduzir possível interferência, mantenha os cabos de soldadura o mais curtos possível, o mais juntos possível ou no chão, se for possível.

- Ponha sua operação de soldadura pelo menos a 100 metros de distância de qualquer equipamento que seja sensível

eletronicamente.

- Verifique que a máquina de soldar esteja instalada e posta a terra de conformidade a este manual.

- Se ainda acontece interferência, o operador tem que tomar medidas extras como o de mover a máquina de soldar, usar cabos blindados, usar filtros de linha ou blindar duma maneira ou outra a área de trabalho.

REDUÇÃO DE CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS

Para reduzir os campos magnéticos (EMF) na área de trabalho, utilize os seguintes procedimentos:

1. Mantenha os cabos o mais juntos possível, entrançando-os ou pegando-os com fita adesiva ou use uma coberta de cabo.
2. Ponga os cabos a um lado e afastados do operador.
3. Não envolva ou pendure cabos sobre o corpo.
4. Mantenha as fontes de poder de soldadura e os cabos o mais longe que seja prático.
5. Ligue a pinça de terra na peça que esteja a trabalhar o mais perto possível da soldadura.



Aviso: Em entornos de risco aumentado de choque elétrico e incendio como perto de produtos inflamáveis, explosivos, altura, liberdade de movimento restringido, contato físico com partes condutoras, ambientes cálidos e húmidos redutores da resistência elétrica da pele humana e equipamentos observe a prevenção de riscos laborais e as disposições nacionais e internacionais que correspondam.

3.- INSTRUÇÕES DE POSTA EM SERVIÇO

COLOCAÇÃO

A máquina deve localizar-se numa zona seca, ventilada e com ao menos 15 cm de separação frente a qualquer parede. O equipamento pode escorregar apoiado em superfícies com inclinação superior a 30° pelo que obrigatoriamente colocar-se-á sempre sobre superfície plana e seca. Para colocações em superfícies de maior pendente faça favor assegurar a máquina com correntes ou correias. Evite colocar o equipamento ante humidade ou chuva. Evite a entrada de virutas de aço no interior da máquina. Não use a amoladora ao lado do equipamento.

MONTAGEM

O equipamento montar-se-á a respeitar seus limites ambientais e colocando-o adequadamente

CONEXÃO À REDE.

O equipamento alimenta-se mediante o cabo e conector fornecido de serie através dum interruptor diferencial e um interruptor eletromagnético de característica lenta e intensidade segundo a tabela de características técnicas. Toda conexão deverá possuir conexão regulamento a terra e cumprir todos os regulamentos elétricos nacionais. No caso de conexão a um gerador elétrico dever-se-á observar as necessidades de potência indicadas nas características técnicas. Ter-se-á em conta que o equipamento poderá operar com um gerador com potência inferior à indicada com a limitação de usa-lo a uma intensidade máxima inferior à nominal.

LIMITAÇÃO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS.

O equipamento deverá instalar-se a respeitar sua classificação IP21, isto significa que o equipamento está protegido como máximo contra a caída vertical de gotas de água e o acesso a partes perigosas com um dedo contra os corpos sólidos estranhos de 12,5 mm Ø e maiores. O equipamento está preparado para trabalhar no rango de temperaturas de -150 C até 700 C a ter em consideração a limitação da descida do rendimento (fator operativo) a partir de temperaturas ambiente superiores a 400 C.

4.- INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

COLOCAÇÃO E TESTES.

Todas as máquinas Stayer Welding da serie devem manipular-se mediante a asa habilitada para o transporte. Deve habilitar-se um espaço livre ao redor do equipamento de ao menos 15 cm e assegurar a livre circulação de ar para a correta dissipação de calor. Antes de cada trabalho verificar-se-á o bom estado e correto apertado de todos os elementos exteriores do equipamento: cavilha de alimentação, cabo, carpinteira de carcaça e bornas de conexão e interruptores.

CAMBIO DE FERRAMENTAS.

Todas as máquinas Stayer Welding da série dispõem de conector rápido DINSE de média polegada para os cabos de soldadura. Para retirar ou por o conector é suficiente com virar a esquerda ou direita um quarto de volta o conector.



ATENÇÃO: Ligue sempre a tope o conector DINSE e assegure-se que o empalme com o cabo está em bom estado e que a superfície de contacto está limpa. Um mal empalme ou uma conexão suja darão um mau rendimento e ocasionará que se reaqueça, funda ou queime o painel frontal.

OPERAÇÕES DE AJUSTE.

Todas as máquinas Stayer Welding contem um sistema eletrônico complexo e vem completamente calibradas de fábrica, por tanto não autoriza-se a manipular pelo utilizador por razões de eficiência e de segurança. Perante quaisquer dúvidas de mau funcionamento ponha-se em contacto com o seu distribuidor ou nosso sistema de atenção al cliente.

LIMITES SOBRE O TAMANHO DE PEÇA A TRABALHAR.

A principal restrição sobre o tamanho da peça a soldar é seu grossor, que está limitado pela potência do equipamento. Com uma maior potência você poderá realizar soldaduras corretas (com penetração adequada do cordão de soldadura) em peças de mayor espessura. A seguinte tabela pode-lhe servir de orientação:

SOLDADURA ELETRODO RECOBERTO**INSTRUÇÕES GERAIS DE USO.**

GROSSOR DA PEÇA A SOLDAR	DIÂMETRO ELETRODO E6013	RANGO DE AJUSTE AMPERAGEM
1 a 2 mm	1,6 mm	30 – 60
1,5 a 3 mm	2,0 mm	50 – 70
2,5 a 5 mm	2,5 mm	60 – 100
5 a 8 mm	3,2 mm	85 – 140
8 a 12 mm	4,0 mm	120 – 190
Mais de 12 mm	5,0 mm	180 – 240

Antes de começar assegure-se de ler, compreender e aplicar as instruções de segurança e resto de instruções incluídas neste manual.


A seguir encontrará uma série de indicações gerais que lhe vão permitir iniciar-se no mundo da soldadura e começar a trabalhar com eficiência. Neste manual instrui-se sobre os rudimentos da soldadura mediante eletrodo revestido, de dificuldade de execução relativamente moderada e sobre a soldadura TIG, de dificuldade relativamente maior. Tenha em consideração que a soldadura a nível profissional é uma atividade qualificada e especializada. Veja livros especializados e cursos de formação Profissional regulada para maior informação.

SOLDADURA ALUMÍNIO

Grossor da peça a soldar	Diâmetro eletrodo Tungsténio	Diâmetro da vara de aporteção	Rango de ajuste de amperagem	Fluxo de Gás Árgon	Tamanho da união	Forma da união
mm	mm	mm	A	l/min	mm	
0.6	1.0 - 1.6	0 - 1.0	25 - 40	4 - 5	1	a.b
1.0	1.0 - 1.6	0 - 1.6	40 - 60	4 - 7	1	a.b
1.5	1.0 - 1.6	0 - 1.6	60 - 90	6 - 9	1	b
2.5	1.6 - 2.4	1.6 - 2.4	80 - 120	6 - 9	1	b
3.0	1.6 - 2.4	1.6 - 2.4	100 - 160	7 - 10	1 - 2	b.c
4.0	2.4	1.6 - 2.4	130 - 200	10 - 15	2 - 3	c.d
5.0	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	150 - 250	10 - 15	2 - 3	c.d
6.0	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	200 - 280	10 - 15	3 - 4	c.d
8.0	3.2 - 4.0	3.2 - 4.0	200 - 300	12 - 18	4 - 5	d

AÇO INOXIDÁVEL

Grossor da peça a soldar	Diâmetro eletrodo Tungsténio	Diâmetro da vara de aporteção	Rango de ajuste de amperagem	Fluxo de Gás Árgon	Tamanho da união	Forma da união
mm	mm	mm	A	l/min	mm	
0.6	1.0 - 1.6	0 - 1.0	15 - 30	4 - 5	1	a.b
1.0	1.0 - 1.6	0 - 1.6	25 - 30	4 - 7	1	a.b
1.5	1.0 - 1.6	0 - 1.6	50 - 70	6 - 9	1	b
2.5	1.6 - 2.4	1.6 - 2.4	65 - 95	6 - 9	1	b
3.0	1.6 - 2.4	1.6 - 2.4	65 - 95	6 - 9	1	b.c
4.0	2.4	1.6 - 2.4	110 - 150	10 - 15	2 - 3	c.d
5.0	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	120 - 180	10 - 15	2 - 3	c.d
6.0	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	150 - 200	10 - 15	2 - 3	c.d
8.0	3.2 - 4.0	3.2 - 4.0	160 - 220	12 - 18	4 - 5	d
12.0	3.2 - 4.0	3.2 - 4.0	180 - 240	12 - 18	6 - 8	d

 FORMA DA UNIÃO**SOLDADURA COM ELETRODO RECOBERTO**

Nesta classe de soldadura por arco elétrico o próprio eletrodo produz o calor em forma de arco elétrico, o ambiente de proteção e melhora do banho de soldadura e o próprio metal de aporte ao fundir-se a alma metálica do eletrodo segundo realiza-se a soldadura.

Deverá escolher o eletrodo (tamanho e tipo) adequado ao tipo de trabalho a realizar. Um eletrodo que recomendamos pela sua característica meia, validade para a maioria de trabalhos e ser fácil de encontrar é o eletrodo E-6013, conhecido popularmente como “eletrodo de rutilo”. O material por excelência para soldar com eletrodo recoberto é o aço ao carbono. A seguinte tabela pode-lhe servir de orientação inicial para eleição de tipo de eletrodo e ajuste de amperagem de operação para um aço ao carbono meio tipo S275.

Depois de confirmar todas as medidas de segurança e inspecionar o equipamento, limpar, preparar e sujeitar a peça a soldar conectam-se os cabos segundo a indicação das tabelas. Para o caso usual de eletrodo E-6013 conectar-se-á a saída de polaridade negativa (marcada com -) à peça mediante a pinça de massa. A saída de polaridade positiva (marcada com +) conectar-se-á à pinça porta eletrodos, que terá conectado pelo extremo desprotegido o eletrodo de trabalho.

O soldador pôr-se-á seu equipamento de proteção individual a usar máscara ou capacete de soldadura adequado ao trabalho e tapar adequadamente qualquer porção da sua pele para evitar salpicaduras ou radiação.

Iniciar-se-á a soldadura mediante o acionado do arco. Há vários procedimentos, a ser o mais simples o de raspar a peça. Uma vez iniciado o arco manter-se-á o eletrodo a uma distancia aproximadamente igual ao diâmetro do próprio eletrodo e iniciar-se-á o avance da soldadura a puxar para atrás como se estivesse a escrever uma persona destra ocidental.

O eletrodo manter-se-á numa posição próxima (65° a 80°) à vertical com respeito à horizontal e equilibrada com respeito ao centro banho de soldadura. Em função do tipo de passada (inicial ou de enchido) e a necessidade de cobertura da união avance em linha reta, movimento de ziguezague ou pequenos círculos. Um bom ajuste de intensidade, posição e velocidade de avance da soldadura dará como resultado com um sonido agradável, suave e similar ao que faz um bom asado no churrasco. Quando se faz um correto trabalho o cordão resultante será homogéneo, com marcas superficiais em forma de meia-lua uniformes. O perfil transversal não será protuberante nem afundado e a escória que se forme se retirará facilmente.

Uma vez realizado o cordão eliminar a escória mediante o martelo e escova antes de realizar um possível seguinte cordão.

SOLDADURA TIG

Em a soldadura por arco elétrico mediante eletrodo de tungsténio protegido por gás inerte ou material consumível não é o próprio eletrodo mais uma vala de aporte de material similar ou compatível ao material a soldar. Frente ao sistema de eletrodo recoberto o sistema TIG apresenta maior produtividade e maior dificuldade a câmbio de muito alta qualidade de soldadura em quase todos os metais e sus alheações, a incluir todos os aços inoxidáveis e situacionais de uniões de pouco grossor com ou sem material de aporte. A soldadura se produz sem escória, projeções ou humos.



Aviso: Não usar nem afiar eletrodos de tungsténio dopados com Tório com marca vermelha devido ao risco derivado da atividade radioativa moderada do material. Poderá reconhecer a presença e concentração de dióxido de tório pela banda indicativa no eletrodo segundo EN ISO 68848:2004 (cores: amarelo, vermelho, púrpura e laranja). Evite estes eletrodos e use produtos substitutivos sem conteúdo como por exemplo os eletrodos com derivados de Lantânio e Cério (bandas: preta, gris, azul, ouro) os quais não apresentam atividade radioativa. Prepare o eletrodo a afiar a ponta na pedra de esmeril de maneira que fique um cone de altura aproximadamente 2 vezes o diâmetro do eletrodo. Para melhor arco e capacidade de manejo de corrente o ataque correto da ponta à pedra deverá

ser longitudinal e a ponta deverá ser muito ligeiramente plana.

Para posicionar corretamente o eletrodo na tocha este deverá sobressair da tubeira uns 5mm.

Como regulamento geral ligue a saída ao revés que a conexão usual do eletrodo a tocha TIG ao termo negativo do equipamento e a pinça de massa ao terminal positivo. Prepare e assegure a peça.

Como norma general suministre argón puro a un flujo de 6-7 l/min.

Ajuste a intensidade de corrente segundo as necessidades do tipo de material e união a realizar primeiro um teste sobre uma peça de ensaio. Refira-se às tabelas 5 e 6 literatura especializada ou formação profissional regulada para maior informação ao respeito.

A tocha deverá receber fornecimento de gás inerte (usualmente Argon puro) procedente dum cilindro através dum sistema reductor de pressão capaz de regular adequadamente o caudal necessário de gás.

Os modelos **TIG AC/DC 200HF** y **TIG AC/DC 315 HF** apresentam características de máxima profissional idade explicados na secção “**soldadura TIG avançada**”.

O modelo **S60.17L** precisa uma tocha **TIG** (não incluída, referencias STAYER 38.71 e 38.73) com conexão direta ao caudalímetro e controlo de gás mediante válvula de passo incorporada na própria tocha **TIG**.

El modelo TIG 200HF presenta la ventaja del conmutador de selección 2T / 4T para no tener que mantener el gatillo pulsado en la posición 4T.

Para iniciar a soldadura **TIG** mover o comutador 7 à posição **TIG**, abrir a válvula de saída de gás e por a ponta da tocha em contacto com a peça a soldar. Esperar uns 2 segundos e levantar a tocha lentamente para que o arco inicie-se automática e suavemente.

O resto de modelos apresentam acionado por HF (alta frequência) com a máxima qualidade de acionado de arco ao não necessitar-se contacto físico com a peça e por tanto não deteriorar-se as condições do arco e de soldadura por contaminação do eletrodo de tungsténio. Para iniciar a soldadura TIG mover o comutador 7 à posição **TIG** y simplemente acercar a punta a uns 3-5mm da peça a soldar. Premir o pulsador da tocha o arco inicie-se automaticamente. Se tivesse dificuldade no arranque pode apoiar ligeiramente a tubeira cerâmica na peça para facilitar o acionado do eletrodo.

Uma vez arrancado o arco de proceda a realizar a soldadura segundo as necessidades desta. Como orientação geral deverá avançar de maneira inversa à soldadura por eletrodo de maneira que em vez de tirar para atrás incida-se a empurrar para adiante como se ajudasse-se ao fluxo de gás a incidir sobre o banho de soldadura. Incline a tocha de maneira que incida numa posição próxima (70o até 80o) à vertical com respeito à horizontal e centrada com respeito ao banho de soldadura.

Deposite lentamente o material de aporte da vara a aproximar esta ao banho de material fundido sucessivamente. Para terminar simplesmente deixe de premir o interruptor da tocha, separe muito ligeiramente a tocha até que se interrompa o arco e feche a válvula manual de passo de gás. Por último feche a válvula de passo geral do cilindro de gás inerte.

El modelo **POTENZA TIG 170 HF** incorpora dos ajustes de finalización de soldadura:

1. El control “Down Time” 11 establece una rampa de bajada de intensidad cuando se detiene la soldadura. La rampa empieza en la intensidad de trabajo seleccionada y acaba

em zero amperios. El tiempo de duración de la rampa (de 0 a 5 segundos) es lo que se ajusta con el control. El objetivo es tener una parada de arco suave y un control preciso del punto del cráter de finalización del cordón. Como norma general aumente el tiempo a medida que aumenta amperaje de soldadura.

2. El control "Post Time" 12 establece el tiempo (de 0,5 a 7 segundos) de salida de gas (argón) adicional después de finalizar el arco de soldadura. El objetivo es que el baño de soldadura no sea contaminado por el aire cuando aún está líquido o demasiado caliente. Como norma general aumente el tiempo a medida que aumenta amperaje de soldadura.

MMA, TIG AC/DC 200HF

A intensidade de soldadura (0A - 200A) ajusta-se mediante o botão de ajuste de parâmetro xy. Mediante os dois botões seleção de parâmetro xz poderá incrementar (0 - 80A) o módulo de Arc Force em função do tipo de eletrodo, tipo de aço e tipo de soldadura.

Por exemplo para soldadura em penetração na que o risco de ficar pegado o eletrodo no inserto é alta poderá incrementar o Arc Force até conseguir uma soldadura limpa.

SOLDADURA TIG AVANÇADA

Isto aplica em modelos **TIG AC/DC 250HF** e **TIG AC/DC 200HF**

AJUSTE DE PARÂMETROS DE SOLDADURA

Premir sequencialmente o botão / mando 19 seleccionam-se os parâmetros de soldadura. A mexer o mando 20 ajusta-se com precisão a magnitude do parâmetro. Se ademais de girar o mando 20 o empurra quando vira poderá incrementar ou decrementar rapidamente o valor.

A máquina dispõe de memória EEPROM de maneira que se conservam as configurações da máquina quando se desliga.

Para conhecer os rangos de ajuste de cada parâmetro faça favor de ver a tabela de características técnicas estendidas do começo do manual. Funcionalmente os parâmetros são:

1. Tempo de saída de gás prévio à aparição do arco elétrico (prefluxo).
2. Tempo de saída de gás posterior ao cese do arco elétrico (pós fluxo).
3. Intensidade de arco elétrico ao início da rampa de intensidade inicial.
4. Intensidade de arco elétrico ao fim da rampa de intensidade final.
5. Tempo de subida para a rampa de intensidade inicial.
6. Tempo de descida para a rampa de intensidade final.
7. Intensidade de soldadura do arco elétrico consolidada.
8. Intensidade do pico do pulso do arco de soldadura.
9. Intensidade da base do pulso do arco de soldadura.
10. Percentagem do pico do pulso do arco de soldadura frente à base do pulso.
11. Frequência do pulso do arco de soldadura.
12. Proporção do tempo de semi-ciclo negativo da corrente de soldadura alterna frente ao semi-ciclo positivo.
13. Proporção do semi-ciclo negativo da corrente de soldadura alterna frente ao semi-ciclo positivo.
14. Frequência do câmbio de polaridade do arco de soldadura alterna.

AJUSTE DA CLASSE DE SOLDADURA

Os 4 modos são seleccionados a premir o botão 15.

1.- Eletrodo recoberto:

A máquina trabalha como uma soldadora padrão por eletrodo a ativar as funções de melhora de soldadura Hot Start, Anti Stick e Arc Force regulável.

2.- TIG padrão:

A máquina programa-se como soldadora TIG sem arco premido bem em corrente continua 'DC' ou em corrente alterna 'AC' (botão 16)

3.- TIG premido:

Às características do TIG padrão adicionam-se as 4 funções de arco premido pulsado.

4.- TIG modo fácil:

Unicamente necessita ajustar a intensidade de trabalho para começar a soldar. A máquina ajustará por si mesma todos os parâmetros a assumir que solda um aço ao carbono se está em modo de corrente continua 'DC' (botão 16) ou alumínio se está em modo de corrente alterna 'AC'.

Nota. O modo fácil aplica unicamente ao modelo **TIG AC/DC 200 HF**.

AJUSTE DO PROCEDIMENTO DE GATILHO 2T/4T

O pulsador 17 permite optar entre modo de dois tempos e de quatro tempos. Basicamente o modo 2T faz soldar no entanto se mantém premido o gatilho no entanto que o modo 4T permite soldar sem ter que apertar o gatilho, a afetar ao comportamento de rampas de intensidade. É preciso compreender e respeitar os ciclos se deseja utilizar-se a máquina sem problemas e sem falsas avarias.

Modo 2T:

1.- A máquina solda quando aperta-se o gatilho da tocha. 2.- A máquina não solda quando não aperta-se o gatilho da tocha. Tenha em consideração que cada vez que volte a apertar o gatilho a máquina começa desde zero o processo de soldadura que você tenha configurado, a incluir tempos de fluxo de gás e rampas. Respeite os ciclos configurados e espere à aparição do arco ao seu devido tempo.

Modo 4T:

1.- No entanto aperte o gatilho por primeira vez executa-se o ciclo de prefluxo arranca o arco e mantém-se a amperagem de começo da rampa inicial de soldadura.

2.- Quando se sota o gatilho por primeira vez executa-se o ciclo de subida de rampa e o procedimento de soldadura programado.

3.- No entanto aperta-se o gatilho por segunda vez executa-se o ciclo de descida de rampa e mantém-se a amperagem final da rampa de finalização de soldadura.

4.- Quando solta-se o gatilho por segunda vez a máquina deixa de fornecer corrente e executa o ciclo de pós fluxo de gás. Igualmente que no modo 2T faça favor de respeitar os ciclos configurados e espere os tempos que tenha programado à máquina.

TIG PREMIDO

Este processo permite melhor controlo do aporte de calor do arco. Recomenda-se o uso do processo premido para:

1. Soldadura de grossores pequenos.
2. Soldadura metais ou acabados sensíveis ao calor.
3. Soldadura de materiais com risco de distorção. TIG pulsado consiste na transformação da corrente de soldadura plana e contínua do TIG padrão numa corrente periódica quadrada de dois níveis gerada por Inverter o micro processado. O nível alto

(chamado simplesmente pulso) consegue a soldadura real no entanto que em nível baixo (chamado base) mantém o arco acendido sem reaquecer a peça de trabalho.

AJUSTE. O pulso define-se pelos parâmetros 8, 9, 10 e 11:

1. Frequência do pulso. Em baixa frequência, por exemplo 1 Hz consegue-se aporte exato de uma gota por pulso com acabado perfeito. Em frequência alta, por exemplo a partir de 80 Hz conseguem-se melhores acabados e melhores relações entre largo e do cordão e a sua penetração.

2. Intensidade elétrica da semi-onda alta do pulso. Veja (neste manual) à tabela de intensidades de trabalho e aplique segundo material, grossor de peça, penetração, acabado e tipo de união.

3. Intensidade elétrica da semi-onda baixa do pulso. Normalmente é entre um 20% e um 50% da intensidade da semi-onda alta.

4. Fator de marcha em relação ao comprimento de pulso. É a relação entre o largo do pulso alto frente ao pulso baixo. Relações usuais são 40% do pulso frente ao 60% da base. Tenha em conta que as amperagens nominais serão mais elevados para conseguir a amperagem efetiva equivalente a uma soldadura padrão. Em modo de pulso único por gota deve ter em consideração que os 4 fatores estejam intimamente relacionados. Previamente à soldadura de produção ensaie o avanço da vara de aportação por cada gota e o excesso ou falta de fusão segundo as intensidades de pulso e base e seu fator de marcha. Maiores intensidades permitem maior velocidade ao preço de maior dificuldade de controlo do banho de soldadura e menor vida do eletrodo de tungsténio.

AJUSTE DO SENTIDO DO ARCO DE SOLDADURA

Mediante o botão 16 selecione o sentido da corrente elétrica do arco de soldadura.

- Selecione corrente alterna (AC) para soldadura de alumínio, magnésio e suas alheações.
- Selecione corrente contínua (DC) para aços e resto de materiais. A corrente alterna facilita a soldadura em materiais com alta temperatura de fusão superficial no entanto que o seu interior tem baixa temperatura de fusão. Utiliza-se uma parte do semi-ciclo para decapar e penetrar o metal e a outra para fundir efetivamente a sua massa.

AJUSTE. O modo alterno (AC) define-se pelos parâmetros 12, 13 e 14:

1. Fator de marcha com relação à polaridade do pulso (clean width) para obter uma maior limpeza a despesa duma menor penetração vice-versa. Pode modificar o largo numa margem de tempo de -40% até +40%.
2. Balanço de onda em relação ao câmbio de polaridade. Permite mexer o volume de polaridade -20% até +20% em função das necessidades de estabilidade do cone do arco de soldadura (abri-lo ou fecha-lo), de velocidade de avance e de limpeza.
3. Frequência da corrente alterna de soldadura. 20 Hz a 100 Hz. Use baixa frequência para obter cordões mais largos e em trabalhos de reconstrução. Use frequência elevada para penetrar em cordões mais estreitos.

O modo alterno (AC) pode a sua vez premir-se para prover características especiais como facilitar o aporte gota a gota, controlo calórico ou acabado superficial melhorado. O presente produz onda quadrada pura com nulo tempo de passo e excelente limpeza.

DIAGNOSTICOS TIG AC/AC:

Código de error en TIG AC/ DC

804	Protección térmica
805	Antorcha rota, interruptor en corto
806	Pérdida de agua

Modelo TIG200HF P

Tipo de soldagem

Pressione o botão 2 para verificar um dos três tipos de trabalho disponíveis: Eletrodo revestido (acende No. 11), normal TIG (acende-se n.º 12) ou TIG pulsado (acende n.º 13). O TIG normal ele será usado em casos simples e fácil de aplicar enquanto que o TIG pulsado pode ser usado para trabalhos mais delicados ou onde o controle econômico da contribuição é importante de calor ou a taxa de transferência de queda.

Função de soldagem

Os parâmetros de cada função são selecionados com o botão Não. 4. Pressionar o botão seleciona o parâmetro, que aparecerá no Esquema SCADA no painel de controle (luzes led número 14) para 24). Ao girar, a quantidade da quantidade selecionada é selecionada olhando para o visor principal # 1.

Diferentes funções podem ser aplicadas a cada tipo de soldagem pressionando o botão de função # 3. O TIG pode funcionar com simples ação de gatilho em dois tempos normais (2T, n.º 5) ou duas vezes com rampas (SLOPE 2T, n.º 9) para uma criação desaparecimento progressivo da contribuição da intensidade de soldagem Ao pressionar o botão n.º 3 progressivamente você pode selecione a função 4T, número 6, que inclui parâmetros de controle total sobre o trabalho como tempo de pré-fluxo de gás (n.º 14), corrente de arco (No. 15) e tempo de subida de amperes a partir da corrente de partida e funcionando bem em modo simples (n.º 12) ou em modo pulsado (n.º 13). Com o modo 4 ciclos de repetição (REPEAT 4T, n.º 9) são estabelecidos de trabalho em que a quarta vez está ligada à primeira. Nestas condições, o processo é interrompido apenas pelo aumento a tocha para cortar fisicamente o arco.

Com a função SPOT, a corrente de soldagem n.º 10 é produzida durante o tempo predefinido como parâmetro, a partir de 0,1 sg até 50 sg. Quando o gatilho é pressionado, o equipamento continuará a entregar atual durante esse tempo até que o tempo passa do ponto estabelecido.

Com a função VRD (dispositivo de redução de tensão), reduz a tensão de vácuo da soldagem do eletrodo para melhorar a segurança que pode ser necessária em ambientes ou situações especial O preço a pagar é um ligeiro agravamento do arco inicial, por isso, se não for necessário, é recomendado não tê-lo ativado.

Os parâmetros de pulso são a corrente de pico, No. 17, que é a que realmente derrete e o de base, n.º 21 que é o que mantém Eu vivo o arco sem quase adicionar calor desnecessário.

Para otimizar a qualidade da soldagem, você pode brincar com os outros dois parâmetros que permitem mudar o caráter do arco e do entrada de calor. Eles são a frequência, número 17, do pulso em ciclos por cada segundo (Hz) e a distribuição percentual entre a corrente pico e base, n.º 18.

Finalmente, dois parâmetros de resposta dinâmica podem ser ajustados de arco no modo de eletrodo revestido. Eles são a força de arco, força de arco, # 26 para que seja aumentado para eletrodos tipo de celulose ou alumínio e será diminuído para eletrodos de resposta mais suave, como o rutilo.

Com a família dos eletrodos básicos, recomenda-se iniciar o teste em ajuste intermediário. O último parâmetro, iniciar pulso ou Hot Start, nº 27 ARC START, estabelece um breve incremento de Apenas energia ao preparar o eletrodo e permite que o eletrodo comece sem ficar preso antes de entrar no regime normal de fundição.

5.- INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO E SERVIÇO

LIMPEZA, MANUTENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, AFIADOS.

Para limpar sempre desconecte o equipamento e espere ao menos 10 minutos para segurança de descarga dos condensadores de potência. Limpe a carcaça com um pano ligeiramente humedecido. Segundo da poluição do ambiente de trabalho ou ao menos cada 1000 horas limpe o interior com ar comprimido seco, a retirar a carcaça superior e eliminar p, poluição metálica e pelúcias a atender especialmente a dissipadores e ventilador.

O equipamento não precisa manutenção específica por parte do utilizador a ser um uso cuidadoso dentro dos limites ambientais de uso a melhor garantia de longos anos de serviço seguro. Recomenda-se enviar o equipamento aos serviços técnicos cada 3000 horas de trabalho ou cada 3 anos para verificação e recalibrado.

SERVIÇOS DE REPARAÇÃO COM ENDEREÇOS.

O serviço técnico assessorar-lhe-á nas consultas que você possa ter sobre a reparação e manutenção de seu produto, assim como sobre peças sobressalentes recâmbio. Os desenhos de desmancha e informações sobre as peças sobressalentes as podem obter também em internet: **info@grupostayer.com**
Nossa equipa de assessores técnicos orientar-lhe-á gostosamente em quanto à aquisição, aplicação e ajuste dos produtos e acessórios.

Lista de peças substituíveis pelo utilizador.

Dada a complexidade e potencial perigo é necessária a intervenção qualificada exceto para reparações menores como inspeção de conexões e substituição da tomada padrão de alimentação e revisão dos cables de soldadura, por tanto não são consideradas peças substituíveis pelo utilizador.

6.- NORMATIVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

⇒  = Entrada de tensão

⇒  = Entrada de corrente

 ⇒ = Saída de corrente

 = Ciclo de trabalho

 = Massa

 = Dimensões

 = Potência do Gerador

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil

1) Sécurité de la zone de travail

a) Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.

b) Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.

c) Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

2) Sécurité électrique

a) Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre. Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.

b) Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.

c) Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides. La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.

d) Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement. Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

e) Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure. L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.

f) Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

3) Sécurité des personnes

a) Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.

b) Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux. Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures de personnes.

c) Eviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.

d) Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.

e) Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment. Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.

f) S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement. Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des

parties en mouvement.

g) Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.

h) Ne laissez pas la confiance acquise par l'utilisation fréquente des outils vous amener à ignorer les principes généraux de sécurité. Un geste imprudent peut entraîner des blessures graves en une fraction de seconde.

i) Gardez les poignées et les surfaces de préhension sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse. Les poignées et les surfaces de préhension glissantes ne permettent pas une prise sûre et un contrôle de l'outil dans des situations inattendues.

4) Utilisation et entretien de l'outil

a) Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application. L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.

b) Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa. Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.

c) Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

d) Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.

e) Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.

f) Garder affûtés et propres les outils permettant de couper. Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.

g) Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser. L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.

		PROMA TIG 140 HF 2T/4T	PROMA TIG 170 HF 2T/4T	PROMA TIG 170 HF 2T/4T DV	POTENZA TIG 170 HF GE	TIG 200 HF B P	TIG AC/DC 200 HF PULSED	TIG AC/DC 315 B HF P
	V	1ph/230	1ph/230	110/230	1ph/230	1ph 230	1ph 230	3ph 400
	A	140	170	140/170	29	33	35	21
	A	0-140	0-170	0-170	0-170	0 - 200	0 - 200	0-315
	%	100	100	100	60	60	60	60
	Kg	4.2	4.2	4.5	7	12	12	65
	cm	40x24x14	40x24x14	40x24x14	46x27x14.5	50x39x22	50x39x22	88x42x93.6
	KVA min	5	7	7	5	7	6	12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Paramètres	Unité	PROMA TIG 140 HF 2T/4T	PROMA TIG 170 HF 2T/4T	PROMA TIG 170 HF 2T/4T DV	POTENZA TIG 170 HF GE	TIG 200 HF BP	TIG AC/DC 200 HF PULSED	TIG AC/DC 315 B HF P
Tension nominale	V	1ph/230	1ph/230	1ph/230	1ph/230	1ph/230	1ph / 230	3ph/400
Fréquence	Hz	50/60						
Tension à vide	V	55	-	-	73	64	64	70
Fréquence des impulsions AC	Hz	-	-	-	-	-	0.2 - 20	0.1
Amorçage		HF						
Fréquence d'impulsion DC	Hz	-	-	-	-	0.2 - 500	0.2 - 500	0.1 - 250
Largeur d'impulsion	%	-	-	-	-	1 - 99	1 - 99	10 - 90
Fréquence CA	Hz	-	-	-	-	-	20 - 150	30 - 100
Largeur de nettoyage CA	%	-	-	-	-	-	(-) 20 - 20	20
Largeur de nettoyage CA	%	-	-	-	-	-	(-)15 - 40	-
Rampe de courant : début/fin	s	-	-	-	0 - 5	0 - 15	0 - 15	0-10 / final 0-25
Temps de pré-gaz	s	0-3	0-3	0-3	0	0 - 2	0 - 15	0 - 10
Temps de fin de gaz	s	1-5	1-5	1-5	0.5 - 7	0 - 20	0 - 20	0.2 - 20
Rendement	%	>0.85						
Facteur de puissance	cosφ	0.7-0.9						
Degré de protection	EN60529	IP21S						
Refroidissement		Air	Air	Air	Air	Air	Air	Eau
Torche	Modèle	WP 17	WP 17	WP 17	WP 17	WP-26	WP-26	SR18

Caractéristiques techniques / Tableau de données techniques EN60974

Les essais d'échauffement ont été réalisés à la température ambiante et, dans le cycle de fonctionnement à 40°C, l'échauffement a été déterminé selon la procédure EN 60974-1:2005

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Le présent produit est un appareil à souder manuellement des métaux moyennant la chaleur produite par un arc électrique. Du point de vue technologique, l'appareil Stayer Welding est une source d'alimentation électrique pour souder par transfert d'énergie à haute fréquence gérée par une logique de contrôle

intelligent.

Par rapport à la technologie traditionnelle basée sur des transformateurs fonctionnant à la fréquence du réseau public, à 50Hz, la technologie Inverter Stayer Welding présente une plus grande densité de puissance par unité de poids, une plus grande économie et la possibilité d'un contrôle automatique, instantané et précis de tous les paramètres de soudure.

Cela vous permettra plus facilement de mieux souder avec des appareils qui consomment moins et plus légers que les appareils équivalents traditionnels basés sur un transformateur lourd.

Tous les équipements Stayer Welding de la série TIG sont aptes à souder avec une électrode enrobée et avec une électrode de tungstène à protection de gaz inerte.

DESCRIPTION ILLUSTRÉE DE FONCTION

PROMATIG 140 HF 2T 4T / PROMATIG 170 HF 2T 4T / PROMATIG 170 HF 2T 4T DV / POTENZA TIG170HF/ TIG200HF BP / TIG AC/DC200HF / TIG AC/DC315HF (FIG. 1, 2, 3,4,5 y 6)

1. Interrupteur marche/arrêt.
2. Voyant d'alimentation.
3. Voyant d'alarme.
4. Bouton de réglage de l'intensité de soudage.
5. Bornes de raccordement du câble de soudage.
6. Commutateur de mode électrode / TIG.
7. Commutateur de temps de pré-débit et de post-débit pour la sortie du gaz inerte.
8. Raccord de gaz pour la torche.
9. Connexion pour le refroidissement à l'eau du TIG AC/DC 315 HF.
10. Connexion pour la gâchette de la torche.
11. Interrupteur « down time » tig 170 hf.
12. Interrupteur « Post time » tig 170 hf.
13. Connexion de la pédale TIG AC/DC 315 HF.
14. Connexion de soudage et de mise à la terre AC.
15. Bouton 2T/4T.
16. Connexion à la télécommande.

TABLEAU DE CONTRÔLE TIG 200 HF BP / TIG AC/DC 200 HF PULSED (FIG. 7 y 8).

1. Affichage des valeurs.
2. Sélecteur de type de soudage.
3. Sélecteur de type de fonction de travail.
4. Configuration de l'onde.
5. Indicateur de fonction de déclenchement à deux temps, 2T.
6. Indicateur de fonction de déclenchement à quatre temps, 4T.
7. Indicateur de mode de soudage TIG standard sans impulsions.
8. Indicateur de mode de soudage TIG pulsé.
9. Réglage du temps de pré-débit de gaz et indicateur de valeur.
10. Indicateur de valeur et de réglage de l'ampérage de démarrage du soudage.
11. Indicateur de réglage et de valeur des secondes de montée en puissance.
12. Valeur et indicateur de réglage des ampères de soudage maximum/crête.
13. Valeur et indicateur de réglage de la largeur d'impulsion haute de soudage.
14. Valeur et indicateur de réglage de la fréquence du cycle d'impulsion de soudage.
15. Valeur et indicateur de réglage de l'ampérage de base du cycle d'impulsion de soudage.
16. Valeur et indicateur de réglage de la rampe de descente en secondes.
17. Valeur et indicateur de réglage de l'ampérage de fin de soudage.
18. Valeur et indicateur de réglage du temps de post-flux de gaz.
19. Fréquence AC/DC. - Propreté.

TABLEAU DE CONTRÔLE TIG AC/DC 315 B HF P (FIG. 9).

1. Temps de gaz initial.
2. Valeur de démarrage à chaud.
3. Ampères initiaux.
4. Temps de montée du courant.
5. Ampères de soudage.
6. Courant de crête de l'impulsion.
7. Largeur d'impulsion

8. Fréquence d'impulsion.
9. Temps de descente du courant.
10. Ampères de finition.
11. Temps de fin de gaz.
12. Sélecteur de procédé de soudage MMA (électrode enrobée), TIG pulsé, TIG standard, TIG automatique.
13. Sélecteur de soudage TIG AC/DC.
14. Sélecteur de mode de travail 2T/4T : avec pente ascendante/descendante ou standard.
15. Sélecteur de paramètres.
16. Ampères.
17. Secondes.
18. Pourcentage.
19. Hertz.
20. Test de gaz.
21. Soudage par impulsion.
22. Fréquence AC
23. Sauvegarde des paramètres.
24. Rappel des paramètres.
25. Contrôle de l'équilibre AC

1.- EXPLICATION DES MARQUAGES RÉGLEMENTAIRES

1					
2			3		
4			5		
6	8	10			
		11	11a	11b	11c
7	9	12	12a	12b	12c
		13	13a	13b	13c
14		15		16	
18			17		

Pos.1 Nom, adresse et marque du fabricant, du distributeur ou de l'importateur.

Pos. 2 Identification du modèle

Pos. 3 Traçabilité du modèle

Pos. 4 Symbole de la source de puissance de soudure

Pos. 5 Référence aux normes que remplit l'appareil

Pos. 6 Symbole pour le procédé de soudure

Pos. 7 Symbole d'usage en milieux à risque augmenté de choc électrique.

Pos. 8 Symbole du courant de soudure

Pos. 9 Tension de vide nominale

Pos. 10 Intervalle de voltage et courant de sortie nominal

Pos. 11 Facteur de marche de la source de puissance

Pos. 11a Facteur de marche à 45%

Pos. 11b Facteur de marche à 60%

Pos. 11c Facteur de marche à 100%

Pos. 12 Courant de coupure nominal (I2)

Pos. 12a Valeur du courant pour facteur de marche de 45% Pos.

Pos. 12b Valeur du courant pour facteur de marche de 60%

Pos. 12c Valeur du courant pour facteur de marche de 100%

Pos. 13 Tension en charge (U2)

Pos. 13a Valeur de la tension avec facteur de marche de 45%

Pos. 13b Valeur de la tension avec facteur de marche de 60%

Pos. 13c Valeur de la tension avec facteur de marche de 100%

Pos. 14 Symboles pour l'alimentation

Pos. 15 Valeur nominale de la tension d'alimentation

Pos. 16 Courant maximum d'alimentation nominal

Pos. 17 Courant maximum d'alimentation effectif

Pos. 18 Degré de protection IP

2.- INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

LISEZ LES INSTRUCTIONS..

- Lisez entièrement et comprenez le mode d'emploi avant d'utiliser l'unité ou de la mettre en service.
- N'utilisez que des pièces authentiques du fabricant

USAGE DE SYMBOLES



DANGER ! – Indication d'une situation dangereuse qui entraîne la mort ou une grave lésion si elle n'est pas évitée. Les dangers possibles sont indiqués dans les symboles ci-joints ou sont expliqués dans le texte.



Indication d'une situation dangereuse qui entraîne la mort ou une grave lésion si elle n'est pas évitée. Les dangers possibles sont expliqués dans le texte.

DANGERS DANS LA SOUDURE À L'ARC



Seules des personnes qualifiées peuvent installer, manipuler, maintenir et réparer cette machine.



Durant son fonctionnement, maintenez-la à l'écart de tous, particulièrement des enfants.

Une décharge ÉLECTRIQUE peut vous tuer

Toucher des parties sous charge électrique effective peut provoquer une décharge fatale ou des brûlures sévères. Le circuit d'électrode et de travail est sous tension dès l'instant que la machine est allumée. Le circuit d'entrée et les circuits internes de la machine sont aussi sous tension quand elle est allumée. Lors de la soudure avec un appareil automatique ou semi-automatique, le fil, la bobine, le châssis qui contient les rouleaux d'alimentation et toutes les parties métalliques qui touchent le fil de soudure sont sous tension. Un appareil mal installé ou sans connexion à la terre représente un très grave danger.

- Ne touchez pas des pièces sous tension.
 - Utilisez des gants d'isolation secs et sans trous et une protection pour le corps,
 - Isolez-vous du travail et de la terre à l'aide de tapis ou de capots suffisamment grands pour prévenir tout contact physique avec le travail ou la terre.
- N'utilisez pas la sortie de courant alternatif dans des zones humides, si vous êtes gênés dans vos mouvements, ou si vous risquez de tomber.
- Utilisez une sortie CA UNIQUEMENT si le requiert l'opération de soudure.
 - Si la sortie CA est requise, utilisez un contrôle à distance, si l'unité en est munie.
 - Des précautions de sécurité supplémentaires sont requises quand l'une quelconque des conditions électriques dangereuses suivantes sont présentes dans des locaux humides ou si vous portez des vêtements humides, sur des structures métalliques, tels que planchers, grilles ou échafaudages ; quand vous êtes recroquevillé, assis, à genoux, couché ou quand il y a un risque élevé de contact inévitable ou accidentel avec la pièce à travailler ou la terre.
 - Déconnectez la puissance d'entrée ou arrêtez le moteur avant d'installer cet équipement ou de le mettre en service.
 - Installez l'appareil et connectez-le à la terre, comme l'indique le manuel de l'opérateur et les codes nationaux et locaux.
- Vérifiez toujours l'alimentation de terre – vérifiez et assurez-vous que l'entrée de la puissance au fil de terre est connectée correctement au terminal de terre dans la boîte de déconnexion ou que sa prise est bien branchée au réceptacle de sortie

connecté à la terre. Quand vous faites les connexions d'entrée, connectez d'abord le conducteur de terre et vérifiez deux fois les connexions.

- Maintenez les câbles ou fils secs, sans huile ni graisse, et protégés de métal chaud et d'étincelles
- Inspectez souvent le câble d'entrée de puissance pour voir s'il est abîmé ou si le câble est nu. Remplacez le câble immédiatement s'il est abîmé - un câble nu peut vous tuer.
- Éteignez l'appareil si vous ne l'utilisez pas.
- N'utilisez pas de câbles usés, abîmés, très petits ou mal connectés.
- N'enroulez pas les câbles autour de votre corps.
- Si une pince de terre est nécessaire dans le travail, faites la connexion de terre avec un câble à part.
- Ne touchez pas l'électrode si vous êtes en contact avec la pièce ou le circuit de terre ou une autre électrode d'une machine différente.
- Ne mettez pas en contact deux porte-électrodes connectés en même temps à deux machines différentes, car un double voltage de circuit ouvert apparaîtra alors.
- Utilisez un appareil bien entretenu. Réparez et remplacez immédiatement les parties abîmées. Maintenez l'unité comme l'indique le manuel.
- Utilisez des bretelles de sécurité pour vous empêcher de tomber si vous travaillez à un niveau plus haut que le sol.
- Maintenez en place tous les panneaux et capots.
- Mettez la pince du câble de travail en contact métal à métal à la pièce ou à la table de travail aussi près que possible de la soudure.
- Rangez ou isolez la pince de terre quand elle n'est pas connectée à la pièce de travail afin qu'il n'y ait aucun contact avec du métal ou un objet connecté à la terre.
- Isolez la pince de terre quand elle n'est pas connectée à la pièce de travail pour éviter tout contact avec un objet métallique.

LES PARTIES CHAUDES peuvent causer des brûlures graves.

- Ne touchez pas les parties chaudes sans gant.
- Laissez passer un temps de refroidissement avant de travailler sur la machine.
- Pour manipuler des parties chaudes, utilisez des outils appropriés ou mettez des gants lourds, avec isolation pour souder, et des vêtements pour prévenir les brûlures.

La FUMÉE et les GAZ peuvent être dangereux

La soudure produit de la fumée et des gaz. Les respirer peut nuire à votre santé.

- Maintenez la tête hors de la fumée. Ne respirez pas la fumée.
- Si vous êtes à l'intérieur, ventilez la pièce ou utilisez la ventilation locale forcée devant l'arc pour éliminer la fumée et les gaz de soudure.
- Si la ventilation est mauvaise, utilisez un respirateur d'air agréé.
- Lisez et comprenez les Fiches de Données en matière de Sécurité des Matériaux (MSDS's) et les instructions du fabricant relatives aux métaux, consommables, revêtements, nettoyants et dégraissants.
- Ne travaillez dans un espace fermé que s'il est bien ventilé ou si vous utilisez un respirateur d'air. Ayez toujours près de vous une personne entraînée. Les fumées et les gaz de la soudure peuvent déplacer l'air et abaisser le niveau d'oxygène en portant préjudice à votre santé ou entraîner la mort. Assurez-vous que l'air que vous respirez est sain.
- Ne soudez pas à des endroits proches de tâches graisseuses, de nettoyage ou de peinture au jet. La chaleur et les rayons de l'arc peuvent réagir avec les vapeurs et former des gaz hautement toxiques et irritants.
- Ne soudez pas des matériaux revêtus comme l'acier galvanisé, le plomb ou l'acier revêtu de cadmium, à moins que le revêtement ait été éliminé de la surface à souder, que le local soit bien ventilé et que vous utilisez un respirateur muni d'une source d'air. Les

revêtements de tout métal contenant ces éléments peuvent dégager des fumées toxiques quand ils sont soudés.

LES RAYONS DE L'ARC peuvent brûler les yeux et la peau.

Les rayons de l'arc d'un travail de soudure produisent une chaleur intense et de forts rayons ultraviolets qui peuvent brûler les yeux et la peau

- Utilisez un masque de soudeur agréé possédant un écran approprié à l'avant – filtre pour protéger le visage et les yeux pendant la soudure ou si vous fixez la vue. Voir les standards de sécurité ANSI Z49.1, Z87.1, EN175, EN379.

- Utilisez des lunettes de sécurité agréées munies d'une protection latérale.

- Utilisez des écrans de protection ou des barrières pour protéger d'autres personnes du scintillement, des reflets et des étincelles. Avertissez les autres de ne pas regarder l'arc.

- Utilisez des vêtements de protection d'une matière durable, résistante à la flamme (cuir, gros coton, ou laine) et une protection aux pieds.

LA SOUDURE peut provoquer du feu ou une explosion.

Le travail de soudure dans une enceinte réduite fermée, comme des réservoirs, des tambours ou des tubes, peut causer une explosion. Les étincelles peuvent jaillir d'un arc à souder. Les étincelles qui jaillissent, la pièce de travail chaude et l'appareil chaud peuvent provoquer du feu et des brûlures. Un contact accidentel de l'électrode avec des objets métalliques peut produire des étincelles, une explosion, un échauffement ou du feu.

Vérifiez et assurez-vous que la zone est sûre avant de commencer toute soudure.

- Retirez tout matériel inflammable dans un rayon de 11 m de l'arc de soudure. Si cela n'est pas possible, recouvrez-le de près avec des bâches appropriées.

- Ne soudez pas à des endroits où les étincelles peuvent frapper un matériau inflammable. Protégez-vous et protégez les autres des étincelles qui voltigent et du métal chaud.

- Soyez attentifs à ce que des étincelles de soudure et des matériaux chauds de l'opération de soudure ne puissent pas passer à travers des petites fentes ou des ouvertures dans des zones adjacentes

- Veillez toujours à ce qu'il n'y ait pas de feu et ayez un extincteur de feu à proximité.

- Quand vous soudez au plafond, au plancher, sur une paroi ou tout autre type de séparation, n'oubliez pas que la chaleur peut causer un feu dans la partie cachée que vous ne pouvez pas voir.

- Ne soudez pas dans des réceptacles fermés tels que des réservoirs, des tambours ou des tubes, à moins qu'ils aient été spécialement préparés selon l'AWS F4.1

- Ne soudez pas aux endroits où l'atmosphère pourrait contenir de la poussière inflammable, du gaz ou des vapeurs de liquides (comme l'essence).

- Connectez le câble de travail à la zone de travail la plus proche possible de l'endroit où vous allez souder pour empêcher que le courant de soudure parcoure une longue distance éventuellement à travers des parties ignorées, en provoquant une décharge électrique, des étincelles et un danger d'incendie.

- N'utilisez pas une soudure pour décongeler des tubes gelés.

- Retirez l'électrode du porte-électrodes ou coupez le fil à souder près du tube de contact quand vous ne l'utilisez pas.

- Portez des vêtements de protection sans huile, comme des gants de cuir, une chemise lourde, un pantalon fermé et sans éléments collés, des chaussures hautes ou des bottes et une casquette.

- Éloignez-vous de tout combustible, comme des briquets à butane ou des allumettes, avant de commencer à souder.

- Lorsque le travail est achevé, inspectez la zone pour vous assurer qu'il n'y a ni étincelles, ni braises, ni flammes.

- N'utilisez que les fusibles ou disjoncteurs corrects. N'en prenez pas de plus grands ou ne les laissez pas à côté.

- Respectez les règlements OSHA1910.252 (a) (2) (iv) et NFPA51B pour le travail à chaud et ayez avec vous une personne pour surveiller les feux et un extincteur à proximité.

LE MÉTAL OU LA SCORIE QUI VOLTIGENT peuvent provoquer des lésions oculaires.

- Le fait de souder, de piquer, de broser avec du fil de fer, ou de poncer peut faire jaillir des étincelles et des particules de métal. Quand les soudures se refroidissent, elles peuvent dégager des scories.

- Utilisez des lunettes de sécurité appropriées avec des protections latérales jusqu'en dessous de votre masque.

L'ACCUMULATION DE GAZ peut vous rendre malade ou vous tuer.

- Fermez le gaz de protection quand vous ne l'utilisez pas.

- Ventilez toujours les espaces fermés ou utilisez un respirateur agréé qui remplace l'air.

Les CHAMPS MAGNÉTIQUES peuvent affecter les appareils médicaux implantés

- Les personnes qui portent un stimulateur cardiaque et d'autres appareils médicaux implantés doivent se tenir à l'écart.

- Les personnes qui utilisent des appareils médicaux implantés doivent consulter leur médecin et le fabricant de l'appareil avant de s'approcher d'une soudure à l'arc, d'une soudure par points, d'un travail de profilage, d'une coupe au plasma ou d'opérations d'échauffement par induction

LE BRUIT PEUT provoquer des lésions auditives.

Le bruit de certaines opérations ou équipements peut provoquer des lésions auditives.

- Utilisez une protection agréée pour l'oreille si le niveau de bruit est très élevé ou dépasse 75 dBa.

LES CYLINDRES peuvent éclater s'ils sont abîmés..

Le gaz de protection contenu dans les cylindres est à haute pression. Si les cylindres sont abîmés, ils peuvent éclater.

Comme ils font normalement partie de l'opération de soudure, traitez-les toujours avec soin.

- Protégez les cylindres à gaz comprimé de la chaleur excessive, des chocs mécaniques, de dommages physiques, de la scorie, des flammes, des étincelles et des arcs.

- Installez et retenez les cylindres en position verticale en les fixant à un support stationnaire ou à un support de cylindres pour empêcher qu'ils tombent ou s'inclinent.

- Maintenez les cylindres loin de circuits de soudure ou électriques.

- N'enroulez jamais la torche de soudure sur un cylindre à gaz.

- Ne permettez jamais qu'une électrode de soudure touche un cylindre.

- Ne soudez jamais sur un cylindre à pression : cela provoquerait une explosion.

- N'utilisez qu'un gaz de protection, des régulateurs, des tuyaux et des connexions corrects, conçus pour l'application spécifique ; maintenez-les, ainsi que leurs éléments, dans de bonnes conditions.

- Éloignez votre visage de la sortie d'une valve du cylindre quand vous la manipulez.

- Maintenez le couvercle de protection en place sur la valve sauf quand le cylindre est utilisé ou connecté pour être utilisé.

- Utilisez l'appareil correct et les procédés corrects. Veillez à ce qu'il y ait un nombre de personnes suffisant pour soulever et déplacer les cylindres.

- Lisez et suivez les instructions relatives aux cylindres à gaz comprimé et à l'équipement associé, et la publication de l'Association de Gaz Comprimé (CGA) P- 1 ainsi que les réglementations locales.

Danger de FEU OU EXPLOSION..

- Ne placez pas l'unité au-dessus, sur ou près de surfaces combustibles.
- N'installez pas l'unité près d'objets inflammables.
- Ne surchargez pas les câbles du bâtiment – assurez-vous que son système d'alimentation électrique est adapté en taille et capacité et qu'il est protégé pour couvrir les besoins de cette unité.

UNE UNITÉ QUI TOMBE peut provoquer des blessures.

- Dans le cas d'équipements lourds, n'utilisez que l'œillet de levage pour les soulever et NON PAS le train de roulement, les cylindres à gaz, ni d'autres accessoires.
- Utilisez un équipement adapté pour soulever l'unité.
- Si vous utilisez un monte-charge pour déplacer l'unité, assurez-vous que les extrémités du monte-charge sont suffisamment longues pour s'étendre au-delà du côté opposé de l'unité

UN USAGE EXCESSIF peut provoquer UNE SURCHAUFFE DE L'ÉQUIPEMENT

- Laissez passer un temps de refroidissement, suivez le cycle de travail nominal.
- Réduisez le courant ou le cycle de travail avant de reprendre le travail de soudure.
- Ne bloquez ni ne filtrez le flux d'air à l'unité.

LES ÉTINCELLES QUI JAILLISSENT peuvent provoquer des lésions.

- Utiliser une protection pour vous protéger les yeux et le visage.
- Ne donnez forme à l'électrode qu'au moyen d'une meuleuse munie des défenses appropriées à un endroit sûr, en utilisant les protections pour le visage, les mains et le corps.
- Les étincelles peuvent être cause de feu – maintenez à l'écart les objets inflammables.

Le FIL À SOUDER peut vous causer des blessures.

- N'appuyez pas sur la gâchette de la torche tant que vous n'aurez pas reçu ces instructions.
- Ne dirigez la pointe de la torche vers aucune partie du corps, vers d'autres personnes ou vers un objet en métal quand vous passez le fil.

LES PARTIES MOBILES peuvent entraîner des lésions.

- Éloignez-vous de tout appareil en mouvement, tels que des ventilateurs.
- Maintenez toutes les portes, panneaux, couvercles et capots fermés et à leur place.
- Veillez à ce qu'uniquement des personnes qualifiées retirent les portes, les panneaux, les couvercles ou les capots pour effectuer la maintenance nécessaire.
- Réinstallez portes, couvercles ou capots au terme de la maintenance et avant de reconnecter la puissance d'entrée

LA RADIATION HAUTE FRÉQUENCE peut causer des interférences.

- La radiation haute fréquence (H.F., en anglais) peut interférer avec la navigation radio, les services de sécurité, les ordinateurs et les équipements de communication.
- Assurez-vous que seules des personnes qualifiées, familiarisées avec les équipements électroniques installent l'équipement.
- L'utilisateur se responsabilise de pouvoir disposer d'un électricien capable de corriger tout problème surgi dans l'installation
- Assurez-vous que l'installation est inspectée et maintenue régulièrement.

- Maintenez complètement fermés les portes et panneaux d'une source à haute fréquence, respectez la distance de l'étincelle sur les platines dans leur position correcte, connectez à la terre et assurez la protection contre les contre-courants pour minimiser la possibilité d'interférence.

La SOUDURE À L'ARC peut causer des interférences

- L'énergie électromagnétique peut interférer avec les équipements électroniques sensibles tels qu'ordinateurs ou équipements contrôlés par ordinateur, comme les robots industriels.
- Assurez-vous que tout l'équipement dans l'aire de soudure est compatible du point de vue électromagnétique.
- Pour réduire une éventuelle interférence, maintenez les câbles de soudure aussi courts que possible, le plus serrés possible ou au sol, si possible.
- Effectuez l'opération de soudure à une distance minimum de 100 m de tout équipement électroniquement sensible.
- Assurez-vous que la machine à souder est installée et mise à la terre comme l'indique ce manuel.
- Si toutefois se produit une interférence, l'opérateur doit prendre des mesures extra comme déplacer la machine à souder, utiliser des câbles blindés, utiliser des filtres de ligne ou blinder l'aire de travail d'une manière ou d'une autre.

RÉDUCTION DE CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Pour réduire les champs magnétiques (EMF) dans l'aire de travail, appliquer la procédure suivante :

1. Maintenez les câbles le plus près possible les uns des autres en les tressant ou en les collant avec un ruban adhésif ou en utilisant une gaine de câble.
2. Mettez les câbles d'un côté et à l'écart de l'opérateur.
3. N'enroulez pas et ne suspendez pas de câbles sur le corps.
4. Maintenez les sources de puissance de soudure et les câbles aussi loin que possible tout en restant pratiques.
5. Connectez la pince de terre à la pièce sur laquelle vous travaillez le plus près possible de la soudure.



Avertissement : En milieu où le risque de choc électrique et d'incendie est augmenté, comme à proximité de produits inflammables, d'explosifs, en hauteur, dans des situations de limitation de mouvement, de contact physique avec des parties conductrices, dans des ambiances chaudes et humides qui réduisent la résistance électrique de la peau humaine et des équipements, respectez la prévention des risques du travail et les dispositions nationales et internationales correspondantes.

3.- INSTRUCTIONS DE MISE EN SERVICE**MISE EN PLACE**

La machine doit être placée dans une zone sèche, ventilée et à une distance d'au moins 15 cm de toute paroi. Appuyée sur des surfaces inclinées à plus de 3° elle peut glisser, ce pourquoi elle devra obligatoirement se trouver sur une surface plane et sèche. Si elle se trouve sur une surface de plus grande inclinaison, attachez-la à l'aide de chaînes ou de courroies. Évitez d'installer l'équipement dans une ambiance humide ou sous la pluie. Évitez l'entrée de copeaux d'acier à l'intérieur de la machine. N'utilisez pas la meuleuse à côté de l'équipement.

MONTAGE

L'équipement sera monté en respectant ses contraintes environnementales et en le plaçant correctement.

CONNEXION AU RÉSEAU

L'équipement sera alimenté au moyen du câble et du connecteur fournis en série, à travers un interrupteur différentiel et un interrupteur électromagnétique à caractéristique lente et intensité selon le tableau de caractéristiques techniques. Toute connexion devra posséder une prise de terre selon les normes et respecter tous les règlements électriques nationaux.

Dans le cas d'une connexion à un générateur électrique, il faudra observer les besoins de puissance indiqués dans les caractéristiques techniques. Tenir compte qu'un équipement pourra fonctionner avec un générateur de puissance inférieure à celle indiquée, avec la contrainte d'utilisation à une intensité maximum inférieure à la nominale.

CONTRAINTE DE CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

L'équipement devra être installé en respectant sa classification IP21, ce qui signifie qu'il est protégé au moins contre la chute verticale de gouttes d'eau et contre l'accès à des parties dangereuses avec le doigt et contre les corps solides étrangers de 12,5 mm Ø ou plus.

L'équipement est conçu pour travailler dans l'intervalle de températures de -15°C à 70°C, en tenant compte de la limitation de baisse de rendement (facteur de marche) à partir de températures de plus de 40°C.

4.- INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

INSTALLATION ET ESSAIS.

Toutes les machines Stayer Welding de la série doivent être manipulées avec le manche habilité pour le transport.

Un espace libre d'au moins 15 cm doit être laissé autour de l'équipement et assurer la circulation d'air permettant une bonne dissipation de chaleur. Avant chaque opération, il faudra vérifier le bon état et le serrage correct de tous les éléments extérieurs de l'équipement : prise de courant, câble, état de la carcasse et les bornes de connexion et interrupteurs.

CHANGEMENT D'OUTILS.

Toutes les machines Stayer Welding de la série disposent d'un connecteur rapide DINSE d'un demi-pouce pour les câbles de soudure. Pour retirer et brancher le connecteur, il suffit de faire tourner le connecteur un quart de tour à droite ou à gauche.



ATTENTION : Branchez toujours à fond le connecteur DIN- SE et assurez-vous que l'union avec le câble est en bon état et que la surface de contact est propre.

Une mauvaise union ou une connexion sale auront pour résultat un mauvais rendement et feront que le panneau frontal s'échauffe, fonde ou brûle.

OPÉRATIONS DE RÉGLAGE

Toutes les machines Stayer Welding sont équipées d'un système électronique complexe et sont entièrement calibrées à l'usine. Il n'est donc pas permis à l'utilisateur de les manipuler pour des raisons d'efficacité et de sécurité. Si vous avez des doutes au sujet du fonctionnement, contactez votre distributeur ou notre service après-vente.


LIMITES À LA TAILLE DES PIÈCES À TRAVAILLER.

La principale restriction relative à la taille de la pièce à souder est son épaisseur, limitée par la puissance de l'appareil. Plus la puissance sera élevée et mieux vous réaliserez les soudures (avec bonne pénétration du cordon de soudure) sur des pièces plus épaisses. Le tableau suivant peut vous servir d'orientation :

SOUDURE ÉLECTRODE ENROBÉE

ÉPAISSEUR DE LA PIÈCE À SOUDER	DIAMÈTRE ÉLECTRODE E6013	INTERVALLE DE RÉGLAGE INTENSITÉ
1 a 2 mm	1,6 mm	30 – 60
1,5 a 3 mm	2,0 mm	50 – 70
2,5 a 5 mm	2,5 mm	60 – 100
5 a 8 mm	3,2 mm	85 – 140
8 a 12 mm	4,0 mm	120 – 190
Mais de 12 mm	5,0 mm	180 – 240

 FORME DE L'UNION



SOUDURE ALUMINIUM

Épaisseur de la pièce à souder	Diamètre électrode tungstène	Diamètre de la tige d'apport	Intervalle de réglage ampères	Flux de gaz argon	Taille de l'union	Forme de l'union
mm	mm	mm	A	l/min	mm	
0.6	1.0 - 1.6	0 - 1.0	25 - 40	4 - 5	1	a.b
1.0	1.0 - 1.6	0 - 1.6	40 - 60	4 - 7	1	a.b
1.5	1.0 - 1.6	0 - 1.6	60 - 90	6 - 9	1	b
2.5	1.6 - 2.4	1.6 - 2.4	80 - 120	6 - 9	1	b
3.0	1.6 - 2.4	1.6 - 2.4	100 - 160	7 - 10	1 - 2	b.c
4.0	2.4	1.6 - 2.4	130 - 200	10 - 15	2 - 3	c.d
5.0	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	150 - 250	10 - 15	2 - 3	c.d
6.0	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	200 - 280	10 - 15	3 - 4	c.d
8.0	3.2 - 4.0	3.2 - 4.0	200 - 300	12 - 18	4 - 5	d

ACIER INOXYDABLE

Épaisseur de la pièce à souder	Diamètre électrode tungstène	Diamètre de la tige d'apport	Intervalle de réglage ampères	Flux de gaz argon	Taille de l'union	Forme de l'union
mm	mm	mm	A	l/min	mm	
0.6	1.0 - 1.6	0 - 1.0	15 - 30	4 - 5	1	a.b
1.0	1.0 - 1.6	0 - 1.6	25 - 30	4 - 7	1	a.b
1.5	1.0 - 1.6	0 - 1.6	50 - 70	6 - 9	1	b
2.5	1.6 - 2.4	1.6 - 2.4	65 - 95	6 - 9	1	b
3.0	1.6 - 2.4	1.6 - 2.4	65 - 95	6 - 9	1	b.c
4.0	2.4	1.6 - 2.4	110 - 150	10 - 15	2 - 3	c.d
5.0	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	120 - 180	10 - 15	2 - 3	c.d
6.0	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	150 - 200	10 - 15	2 - 3	c.d
8.0	3.2 - 4.0	3.2 - 4.0	160 - 220	12 - 18	4 - 5	d
12.0	3.2 - 4.0	3.2 - 4.0	180 - 240	12 - 18	6 - 8	d

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'USAGE.

Avant de commencer veuillez lire, comprendre et appliquer les instructions de sécurité et le reste des instructions incluses dans le présent manuel.

Vous trouverez ci-après une série d'indications générales qui vous permettront de vous initier au monde de la soudure et de commencer à travailler efficacement.

Le présent manuel donne des instructions relatives aux rudiments de la soudure au moyen d'une électrode enrobée, de difficulté relativement modérée, et à la soudure TIG, plus difficile. N'oubliez pas que la soudure professionnelle est une activité qualifiée et spécialisée.

SOUDURE À L'ÉLECTRODE ENROBÉE

Dans ce type de soudure à l'arc électrique, c'est l'électrode elle-même qui produit la chaleur sous forme d'arc électrique, l'ambiance de protection, l'amélioration du bain de soudure et le métal d'apport par fonte de l'âme métallique de l'électrode à mesure que se fait la soudure.

Il faudra choisir l'électrode (taille et type) adaptée au type de travail à réaliser. L'électrode E-6013 est celle que nous recommandons pour sa caractéristique moyenne, sa validité pour la plupart des travaux et parce qu'elle est facile à trouver, populairement connue comme « électrode de rutile ». La matière à souder par excellence avec une électrode enrobée est l'acier au carbone. Le tableau suivant peut servir d'orientation initiale pour choisir le type d'électrode et le réglage de l'intensité de travail pour un acier au carbone moyen type S275.

Après la confirmation de toutes les mesures de sécurité et l'inspection de l'équipement, le nettoyage, la préparation et la fixation de la pièce à souder, connectez les câbles selon ce qui est indiqué dans les tableaux. Dans le cas courant de l'électrode E-6013, on connectera la sortie négative (marquée -) à la pièce au moyen de la pince de masse. La sortie positive (marquée +) sera connectée à la pince porte-électrode, à l'extrémité nue de laquelle sera connectée l'électrode de travail.

Le soudeur se mettra les équipements de protection individuelle en utilisant un masque ou un casque de soudeur adapté au travail et en couvrant correctement toute portion de sa peau pour éviter les éclaboussures ou la radiation.

Pour commencer la soudure il faudra amorcer l'arc. Parmi les divers procédés, le plus simple est de gratter la pièce.

Lorsque l'arc sera établi, il faudra maintenir l'électrode à une distance à peu près égale à son diamètre et commencer la soudure en tirant vers l'arrière comme le fait une personne droitrière occidentale en écrivant. L'électrode sera maintenue dans une position proche de la verticale (65° à 80°) par rapport à l'horizontale et équilibrée par rapport au centre du bain de soudure.

En fonction du type de passe (initiale ou de remplissage) et du besoin de couverture de l'union, avancez en ligne droite, en zigzag ou en petits cercles. Un bon réglage de l'intensité, de la position et de la vitesse d'avance de la soudure, aura pour résultat un son agréable, doux et similaire à celui d'un bon rôti sur le barbecue. Quand le travail est bien fait, le cordon résultant est homogène, avec des marques superficielles en forme de demi-lunes uniformes. Le profil transversal n'est pas protubérant ni enfoncé et la scorie qui se forme se retire facilement.

Une fois qu'est réalisé le cordon, éliminez la scorie à l'aide d'un marteau et d'une brosse avant de réaliser éventuellement le cordon suivant.

SOUDEURE TIG

Dans la soudure à l'arc électrique au moyen d'une électrode de tungstène protégée par un gaz inerte, le matériau consommable d'est pas l'électrode mais une tige d'apport de matériau similaire ou compatible avec le matériau à souder. Par rapport au système d'électrode enrobée, le système TIG présente une productivité inférieure et plus de difficulté en échange de très haute qualité de soudure sur pratiquement tous les types de métaux et leurs alliages, y compris tous les aciers inoxydables et les situations d'union de faible épaisseur avec ou sans matériau d'apport. La soudure se fait sans scorie, ni projections, ni fumée.



Avertissement : N'utilisez pas et n'affutez pas les électrodes en tungstène dopées de thorium avec une marque rouge en raison du risque dérivé de l'activité radioactive modérée du matériau.

Vous pourrez reconnaître la présence et la concentration de dioxyde de thorium grâce à la bande indicative sur l'électrode selon EN ISO 68848:2004 (couleurs : jaune, rouge, pourpre et orange). Évitez ces électrodes et utilisez des produits substitutifs sans contenu, comme les électrodes contenant des dérivés de lanthane et cérium, par exemple (couleurs : noir, gris, bleu, or) qui n'ont pas de radioactivité.

Préparez l'électrode en affutant la pointe avec la pierre ponce de manière à former un cône de hauteur environ e fois le diamètre de l'électrode. Pour améliorer l'arc et la capacité de maniement du courant, l'attaque correcte de la pointe à la pierre devra être longitudinale et la pointe devra être plane.

Pour positionner l'électrode correctement sur la torche, elle doit ressortir du tube 5 mm environ.

En règle générale, connectez la sortie à l'inverse de la connexion usuelle de l'électrode : la torche TIG au terminal négatif de l'appareil et la pince de masse au terminal positif. Préparez et fixez la pièce.

En règle générale, fournissez l'argon pur à raison de 6-7 l/mn.

Réglez l'intensité du courant selon les besoins du type de matériau et de l'union à réaliser, en faisant d'abord un essai sur une pièce d'essai. Reportez-vous aux tableaux 5 et 6, à la littérature spécialisée ou à la formation professionnelle réglée pur plus d'information à ce propos.

La torche devra recevoir l'alimentation de gaz inerte (normalement argon pur) provenant d'un cylindre à travers un système réducteur de pression capable de régler correctement le débit nécessaire de gaz.

Les modèles TIG AC/DC200HF et TIG AC/DC315HF présentent des caractéristiques de grande professionnalité expliqués au chapitre « soudure TIG avancée ».

Le modèle PROGRESS1700L requiert une torche TIG à connexion directe au débitmètre et au contrôle de gaz à travers une valve de passage incorporée à la torche TIG.

À l'exception du modèle PROGRESS1700L il y a un contrôle interne de démarrage et arrêt, ce pourquoi le passage du gaz est commandé directement à partir du bouton de contrôle de la torche TIG. En le PROGRESS 1700L on utilise une torche à valve manuelle sur le manche.

Le modèle TIG DC 200HF présente l'avantage du commutateur de sélection 2T / 4T pour ne pas devoir maintenir la gâchette enfoncée dans la position 4T.

Le modèle PROGRESS 1700 L présente la caractéristique améliorée de système de démarrage de l'arc par élévation (Lift Arc). Ce système minimise la pollution de l'électrode. Pour commencer la soudure TIG, mettre le commutateur 7 sur la position TIG, ouvrir la valve de sortie de gaz et mettre la pointe de la torche en contact avec la pièce à souder. Attendre 2 secondes et relevez lentement la torche pour que l'arc s'établisse automatiquement et en douceur.

Les autres modèles s'amorcent par HF (haute fréquence) avec la plus haute qualité d'amorçage de l'arc, puisqu'ils ne requièrent pas de contact physique avec la pièce et que les conditions de l'arc et de la soudure ne sont donc pas détériorées par pollution de l'électrode en tungstène. Pour commencer la soudure TIG, amenez le commutateur 7 à la position TIG et approchez simplement la pointe à 3-5 mm de la pièce à souder.

Appuyez sur le bouton de la torche pour que l'arc s'établisse automatiquement. Si le démarrage présente une difficulté, vous pouvez presser légèrement le tube en céramique contre la pièce pour faciliter l'amorçage de l'électrode.

Une fois que l'arc est établi, effectuez la soudure selon ses caractéristiques. À titre d'orientation générale, vous devrez avancer dans le sens contraire de la soudure à l'électrode sorte qu'au lieu de tirer vers l'arrière, vous poussiez vers l'avant comme pour aider le flux de gaz à tomber sur le bain de soudure. Inclinez la torche de sorte qu'elle prenne une position proche de la verticale (70° à 80°) par rapport à l'horizontale et centrée par rapport au bain de soudure.

Déposez lentement le matériau d'apport de la tige en rapprochant cette dernière du bain de matériau fondu. Pour finir, cessez simplement d'appuyer sur l'interrupteur de la torche, écarterez légèrement la torche jusqu'à ce que s'interrompe l'arc et fermez la valve manuelle de passage de gaz. Enfin, fermez la valve générale du cylindre de gaz inerte.

Le modèle POTENZA TIG170HF incorpore deux réglages de fin de soudure :

1. Le contrôle « Down Time » 11 établit une rampe de baisse d'intensité quand la soudure s'arrête. La rampe commence à l'intensité de travail sélectionnée et aboutit à zéro ampères. La durée de la rampe (de 0 à 5 secondes) est ce que règle le contrôle. Il s'agit que l'arc disparaisse en douceur et que le contrôle du point de creux de fin du cordon soit précis. En règle générale, augmentez le temps à mesure qu'augmente l'intensité de soudure.

- Le contrôle « Post Time » 12 établit le temps (de 0,5 à 7 secondes) de sortie de gaz (argon) supplémentaire après l'arc de soudure. Il s'agit que le bain de soudure ne soit pas pollué par l'air quand il est encore liquide ou trop chaud. En règle générale, augmentez le temps à mesure qu'augmente l'intensité de soudure.

MMA, pour TIG AC/DC 200HF

L'intensité de soudure (0A – 200 A) s'ajuste à l'aide du bouton de réglage de paramètre xy. À l'aide des de0075 boutons de sélection de paramètre xy, vous pourrez augmenter (0 – 80 A) le module d'Arc Force en fonction du type d'électrode, du type d'acier et du type de soudure.

Par exemple, pour souder avec pénétration, où le risque que l'électrode reste collée dans l'insert est élevé, vous pourrez augmenter l'Arc Force jusqu'à ce que vous obteniez une soudure nette.

SOUDURE TIG AVANCÉE

Modèles TIG AC/DC 200HF et TIG AC/DC 315HF

RÉGLAGE DE PARAMÈTRES DE SOUDURE

En appuyant séquentiellement sur le bouton de commande 19, on sélectionne les paramètres de soudure. En tournant la commande 20, on règle avec précision la valeur du paramètre. Si, tout en tournant la commande 20 on l'enfoncé, on augmentera ou l'on diminuera rapidement la valeur.

La machine dispose de mémoire EEPROM de sorte que sont conservées les configurations de la machine quand on l'éteint.

Pour connaître les intervalles de chaque paramètre, reportez-vous au tableau de caractéristiques techniques générales au début de ce manuel. Du point de vue fonctionnel, ces paramètres sont :

- Temps de sortie de gaz avant l'apparition de l'arc électrique (pré-flux).
- Temps de sortie de gaz après l'arrêt de l'arc électrique (post-flux).
- Intensité de l'arc électrique au début de la rampe d'intensité initiale.
- Intensité de l'arc électrique à la fin de la rampe d'intensité finale
- Temps de montée pour la rampe d'intensité initiale.
- Temps de descente pour la rampe d'intensité finale.
- Intensité de soudure consolidée de l'arc électrique.
- Intensité de la crête de l'impulsion de l'arc de soudure.
- Intensité de la base de l'impulsion de l'arc de soudure.
- Pourcentage de la crête de l'impulsion de l'arc de soudure par rapport à la base.
- Fréquence de l'impulsion de l'arc de soudure.
- Proportion du temps de demi-cycle négatif du courant de soudure alternatif par rapport au demi-cycle positif.
- Proportion du demi-cycle négatif du courant de soudure par rapport au demi-cycle positif.
- Fréquence du changement de polarité de l'arc de soudure

RÉGLAGE DE LA CLASSE DE SOUDURE

Les 4 modes sont sélectionnés en appuyant sur le bouton 15

1.- Électrode enrobée :

La machine fonctionne comme une soudeuse standard par électrode en activant les fonctions d'amélioration de soudure Hot Start, Anti Stick et Arc Force réglable.

2.- TIG standard :

La machine est programmée comme une soudeuse TIG sans arc pulsé, soit en courant continu 'DC' ou soit en courant alternatif 'AC'(bouton 16).

3.- TIG pulsé :

Aux caractéristiques du TIG standard sont ajoutées les 4 fonctions d'arc pulsé.

4.- TIG mode facile

Il suffit simplement de régler l'intensité de travail pour commencer à souder. La machine réglerait elle-même tous les paramètres en assumant qu'elle soude un acier au carbone si elle est dans le mode de courant continu 'DC' (bouton 16) ou de l'aluminium dans le mode de courant alternatif 'AC'.

Note. Le mode facile ne s'applique qu'au modèle **TIG AC/DC 200 HF**.

RÉGLAGE DU PROCÉDÉ DE GÂCHETTE 2T/4T

Le bouton 17 permet de choisir entre mode à deux temps ou quatre temps. Essentiellement, le mode 2T permet de souder tant que la gâchette est enfoncée, tandis que le mode 4T permet de souder sans devoir appuyer sur la gâchette, ce qui affecte le comportement des rampes d'intensité. Il faut comprendre et respecter les cycles pour utiliser la machine sans problème et sans fausses avaries

Modo 2T:

- La machine soude quand on appuie sur la gâchette de la torche.
- La machine ne soude pas quand on n'appuie pas sur la gâchette de la torche.

N'oubliez pas que chaque fois que vous appuyez sur la gâchette, la machine reprend à zéro l'opération de soudure que vous avez configurée, y compris les temps de flux de gaz et les rampes. Respectez les cycles configurés et attendez l'apparition de l'arc en temps voulu.

Modo 4T:

- Quand on appuie sur la gâchette la première fois, le cycle de pré-flux s'exécute, l'arc s'amorce et l'intensité de démarrage de la rampe initiale de soudure se maintient.
- Quand on lâche la gâchette la première fois, le cycle de montée de rampe s'exécute, ainsi que l'opération de soudure programmée.
- Quand on appuie sur la gâchette la deuxième fois, le cycle de descente de rampe s'exécute et l'intensité de la rampe de fin de soudure se maintient.
- Quand on lâche la gâchette la deuxième fois, la machine coupe le courant et exécute le cycle de post-flux de gaz.

Comme dans le mode 2T, veuillez respecter les cycles configurés et attendez les temps programmés dans la machine.

TIG PULSÉ

Ce procédé permet un meilleur contrôle de l'apport de chaleur de l'arc. Il est recommandé d'utiliser le procédé pulsé pour :

- Souder des petites épaisseurs.
- Souder des métaux ou des finitions sensibles à la chaleur
- Souder des matériaux à risque de distorsion.

Le TIG pulsé consiste en la transformation du courant de soudure plan et continu du TIG standard en un courant périodique carré à deux niveaux généré par un inverter microprocesseur. Le niveau haut (dit simplement impulsion) permet la soudure réelle, tandis que le niveau bas (dit base) maintient l'arc allumé sans échauffer la pièce à souder.

RÉGLAGE. L'impulsion est définie par les paramètres **8, 9, 10 et 11**

1. Fréquence de pulsation. À basse fréquence, 1 Hz par exemple, on obtient un apport exact d'une goutte par impulsion avec une finition parfaite. À haute fréquence, à partir de 80 Hz par exemple, on obtient des finitions meilleures et des rapports meilleurs entre la largeur du cordon et sa pénétration.

2. Intensité électrique de la demi-onde haute de l'impulsion. Reportez-vous (dans ce manuel) au tableau d'intensités de travail et appliquez-le selon le matériau, l'épaisseur de la pièce, la pénétration, la finition et le type d'union.

3. Intensité électrique de la demi-onde basse de l'impulsion. Elle est normalement entre 20% et 50% de l'intensité de la demi-onde haute.

4. Facteur de marche par rapport à la largeur de l'impulsion. C'est le rapport entre la largeur de l'impulsion haute et l'impulsion basse. Des rapports usuels sont 40% d'impulsion contre 60% de base.

N'oubliez pas que les intensités nominales seront plus élevées pour obtenir l'intensité effective, équivalant à une soudure standard.

Dans le mode d'impulsion unique par goutte, il faut tenir compte que les 4 facteurs sont intimement liés. Avant la soudure de production, testez l'avance de la tige d'apport pour chaque goutte et l'excès ou l'insuffisance de fusion selon les intensités d'impulsion et de base et leur facteur de marche. Des intensités supérieures permettent une plus grande vitesse au prix d'une plus grande difficulté de contrôle du bain de soudure et une durée plus courte de l'électrode en tungstène

RÉGLAGE DU SENS DE L'ARC DE SOUDURE

À l'aide du bouton 16, sélectionnez le sens du courant électrique de l'arc de soudure.

- Sélectionnez le courant alternatif (AC) pour souder de l'aluminium, du magnésium et leurs alliages.
- Sélectionnez le courant continu (DC) pour les aciers et autres matériaux.

Le courant alternatif facilite la soudure sur des matériaux à haute température de fusion superficielle tandis que leur intérieur possède une basse température de fusion. On utilise une partie du demi-cycle pour décaper et pénétrer le métal et l'autre pour fondre effectivement sa masse

RÉGLAGE. Le mode alternatif (AC) est défini par les paramètres **12, 13 et 14** :

1. Facteur de marche par rapport à la polarité (clean width) pour obtenir une plus grande netteté au prix d'une moindre pénétration et vice-versa. La largeur peut être modifiée dans une marge de temps de -40% à +40%.

2. Équilibre d'onde par rapport au changement de polarité. Il permet de faire passer la valeur de la polarité de -20% à +20% en fonction des besoins de stabilité du cône de l'arc de soudure (l'ouvrir ou le fermer), de la vitesse d'avance et de la netteté.

3. Fréquence du courant alternatif de soudure, de 20 Hz à 100 Hz. Utilisez une basse fréquence pour obtenir des cordons plus larges et dans les travaux de construction. Utilisez une fréquence élevée pour pénétrer avec des cordons plus étroits.

Le mode alternatif (AC) peut être choisi aussi bien pour apporter des caractéristiques spéciales, comme faciliter l'apport goutte à

goutte, le contrôle de chaleur ou la finition superficielle améliorée. Il produit une inde carrée pure avec un temps nul de passage et une excellente netteté.

DIAGNOSTICS TIG AC/AC:

Code d'erreur dans TIG AC/ DC

804	Protection thermique
805	Torche cassée, interrupteur en court
806	Perte d'eau

Modèle TIG200HF P

Type de soudure

En appuyant sur le bouton 2, marquez un des 3 types de soudure disponibles : électrode enrobée (le n° 11 s'allumera), TIG normal (le n° 12 s'allumera) ou TIG pulsé (le n° 13 s'allumera). Le TIG normal sera utilisé dans les cas simples et faciles à appliquer tandis que le TIG pulsé peut s'utiliser pour les travaux plus délicats ou spéciaux dans lesquels le contrôle économique de l'apport de chaleur ou le rythme de transfert de goutte est important.

Fonction de soudure

Les paramètres de chaque fonction sont sélectionnés à travers le bouton n° 4. En appuyant dessus, on sélectionne le paramètre qui s'allumera sur le schéma SCADA sur le tableau de contrôle (lampes led numéros 14 à 24). En le tournant, on sélectionne la valeur en se fixant sur le cadran principal n°1.

À chaque type de soudure peuvent être appliquées certaines fonctions en appuyant sur le bouton n° 3. Le TIG peut travailler en actionnant la gâchette en deux temps normaux (2T, n° 5) ou deux temps à rampes (SLOPE 2T, n° 9) pour une création/disparition progressive de l'apport d'intensité d'arc de soudure. En appuyant progressivement sur le bouton n° 3 on pourra sélectionner la fonction 4T, n° 6, qui inclut des paramètres de contrôle total sur le travail, comme le temps de pré-flux de gaz (n° 14), le courant d'amorçage de l'arc (n° 15) et le temps de montée de l'intensité à partir du courant de démarrage et celle de travail en mode simple (n° 12) ou en mode pulsé (n° 13). Dans le mode à 4 temps de répétition (REPEAT 4T, n° 9) sont établis des cycles de travail dans lesquels le quatrième temps s'enchaîne avec le premier. Dans ces conditions, le processus ne s'interrompt que si l'on relève la torche pour couper physiquement l'arc.

Avec la fonction SPOT, n° 10, se produit le courant de soudure pendant le temps préétabli, de 0,1 s à 50 s. Quand on appuie sur la gâchette, l'appareil continue d'apporter du courant pendant ce temps jusqu'à ce que passe le temps établi.

Avec la fonction VRD (de dispositif de réduction de tension), on réduit la tension à vide de soudure à électrode pour améliorer la sécurité qui peut être nécessaire dans des milieux ou des situations spéciales. Le prix à payer est une légère dégradation de l'amorçage initial de l'arc, ce pourquoi, si elle n'est pas requise, il est recommandé de ne pas l'activer.

Les paramètres d'impulsion sont le courant de crête, n° 17, qui est celui qui fond réellement, et celui de base, n° 21, qui est celui qui maintient actif l'arc sans à peine apporter de la chaleur inutile. Pour optimiser la qualité de soudure, il est possible de jouer avec deux autres paramètres qui permettent de changer le caractère de l'arc et l'apport de chaleur.

Ce sont la fréquence, n° 17, de l'impulsion en cycles par seconde (Hz) et la distribution en pourcentage entre les courants de crête et de base, n° 18.

Enfin, on peut régler deux paramètres de réponse dynamique de l'arc dans le mode d'électrode enrobée. Le premier est la force de l'arc, arc force, n°26, de sorte qu'elle sera augmentée pour des électrodes de type cellulosique ou aluminium et sera diminuée pour des électrodes à réponse plus douce, comme le rutile. Dans le cas de la famille des électrodes de base, il est recommandé de commencer par essayer un réglage intermédiaire. Le second paramètre, impulsion de démarrage, ou Hot Start, n° 27, ARC START, établit une brève augmentation de puissance juste au moment de l'amorçage de l'électrode et il permet d'amorcer l'électrode sans qu'elle reste collée avant d'entrer dans le régime normal de fonte.

5. INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE ET SERVICE

NETTOYAGE, MAINTENANCE, LUBRIFICATION, AFFUTAGES..

Pour nettoyer, débranchez toujours l'appareil et attendez un temps de sécurité de décharge des condensateurs de puissance d'au moins 10 minutes. Nettoyez la carcasse avec un chiffon légèrement humide. Selon la pollution du milieu de travail ou au moins toutes les 1000 heures, nettoyez l'intérieur à l'air comprimé sec, en retirant le carter supérieur et en éliminant la poussière, la pollution métallique et les peluches, surtout sur les dissipateurs et ventilateurs.

L'équipement ne requiert pas une maintenance spécifique de la part de l'utilisateur. Un usage soigné dans les limites ambiantes d'usage est la meilleure garantie de longues années de service sûr. Il est recommandé d'envoyer l'appareil aux services techniques toutes les 3000 heures de travail ou tous les 3 ans, pour vérification et recalibrage.

SERVICES DE RÉPARATION ET ADRESSES.

Le service technique vous orientera dans les consultations que vous pouvez avoir sur la réparation et la maintenance de votre produit, ainsi que sur les pièces de rechange. Les dessins de dépiècement et les informations sur les pièces de rechange pourront également obtenus sur internet sous:

helpdesk@grupostayer.com

Notre équipe de conseillers techniques se fera un plaisir de vous orienter au sujet de l'achat, de l'application et de l'ajustement des produits et des accessoires.

Liste des pièces remplaçables par l'utilisateur

Vu la complexité et le danger potentiel, l'intervention qualifiée est requise sauf pour des réparations mineures, comme l'inspection des connexions et la substitution de la prise standard d'alimentation, et la révision des câbles de soudure. Il n'est donc pas prévu que l'utilisateur puisse remplacer des pièces.

6.- NORMES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

⇒  = Entrée de tension

⇒  = Entrée de courant

 ⇒ = Sortie de courant

 = Cycle de travail

 = Masse

 = Dimensions

 = Puissance du générateur

Obecná bezpečnostní upozornění pro elektrické nářadí

1) Bezpečnost pracovního prostoru

a) **Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.** Nepořádek nebo temné prostory vybízejí k nehodám.

b) **Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.** Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.

c) **Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a okolostojící osoby v bezpečné vzdálenosti.** Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly.

2) Elektrická bezpečnost

a) **Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy nijak neupravujte.** Nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky s uzemněným (uzemněným) elektrickým nářadím. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.

b) **Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými nebo uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky.** Pokud je vaše tělo uzemněno nebo uzemněno, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.

c) **Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhku.** Voda vnikající do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

d) **Nezneužívejte šňůru.** Nikdy nepoužívejte šňůru k přenášení, tahání nebo odpojování elektrického nářadí. Šňůru uchovávejte mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané šňůry zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

e) **Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací šňůru vhodnou pro venkovní použití.** Použití šňůry vhodné pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

f) **Pokud je provoz elektrického nářadí na vlhkém místě nevyhnutelný, použijte přívod chráněný proudovým chráničem (RCD).** Použití proudového chrániče RCD snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

3) Osobní bezpečnost

a) **Při práci s elektrickým nářadím buďte ostražití, sledujte, co děláte, a používejte zdravý rozum.** Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste zraněni nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážné zranění osob.

b) **Používejte osobní ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranné brýle.** Ochranné pomůcky, jako je maska proti prachu, nekoulavá bezpečnostní obuv, tvrdá čepice nebo ochrana sluchu, používané za vhodných podmínek, snižují počet osobních zranění.

c) **Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením ke zdroji napájení a/nebo akumulátoru, zvednutím nebo přenášením nářadí se ujistěte, že je vypínač ve vypnuté poloze.** Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo zapínání elektrického nářadí, které má spínač zapnutý, vybízí k nehodám.

d) **Před zapnutím elektrického nářadí vyjměte seřizovací klíč nebo klíč.** Klíč nebo klíč ponechaný na rotující části elektrického nářadí může vést ke zranění osob.

e) **Nepřetahujte se s nářadím. Za všech okolností udržujte správnou polohu a rovnováhu.** To umožňuje lepší ovládání elektrického nářadí v neočekávaných situacích.

f) **Správně se oblékejte. Nenoste volné oblečení ani šperky. Udržujte vlasy, oděv a rukavice mimo dosah pohyblivých částí.** Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit o pohyblivé části.

g) **Pokud jsou k dispozici zařízení pro připojení zařízení pro odsávání a sběr prachu, zajistěte jejich připojení a správné používání.** Používání zařízení na zachytávání prachu může snížit nebezpečí související s prachem.

h) **Nedovolte, aby sebejistota získaná častým používáním nářadí způsobila, že budete ignorovat obecné bezpečnostní zásady.** Jediný neopatrný zásah může ve zlomku sekundy způsobit vážné zranění.

i) **Udržujte rukojeti a úchopové plochy suché, čisté a zbavené oleje a mastnoty.** Kluzké rukojeti a úchopové plochy neumožňují bezpečné uchopení a ovládání nářadí v neočekávaných situacích.

4) Používání elektrického nářadí a péče o něj

a) **Na elektrické nářadí nepoužívejte sílu. Používejte správné elektrické nářadí pro danou aplikaci.** Správné elektrické nářadí provede práci lépe a bezpečněji v míře, pro kterou bylo navrženo.

b) **Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jej vypínač nezapíná a nevypíná.** Každé elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.

c) **Před jakýmkoli nastavováním, výměnou příslušenství nebo skladováním elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo akumulátor od elektrického nářadí.** Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.

d) **Nečinné elektrické nářadí skladujte mimo dosah dětí a nedovolte, aby s elektrickým nářadím pracovaly osoby, které nejsou seznámeny s elektrickým nářadím nebo s tímto návodem.** Elektrické nářadí je v rukou nepoučených uživatelů nebezpečné.

e) **Elektrické nářadí udržujte. Kontrolujte, zda nedošlo k nesprávnému seřízení nebo vážnutí pohyblivých částí, k poškození dílů a k jakémukoli jinému stavu, který by mohl ovlivnit provoz elektrického nářadí.** V případě poškození nechte elektrické nářadí před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovaným elektrickým nářadím.

f) **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Správně udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně často zasekávají a lépe se ovládají.

g) **Používejte elektrické nářadí, příslušenství a bity atd. v souladu s tímto návodem a s ohledem na pracovní podmínky a prováděnou práci.** Použití elektrického nářadí k jiným než určeným operacím by mohlo vést k nebezpečným situacím.

		PROMA TIG 140 HF 2T/4T	PROMA TIG 170 HF 2T/4T	PROMA TIG 170 HF 2T/4T DV	POTENZA TIG 170 HF GE	TIG 200 HF B P	TIG AC/DC 200 HF PULSED	TIG AC/DC 315 B HF P
	V	1ph/230	1ph/230	110/230	1ph/230	1ph 230	1ph 230	3ph 400
	A	140	170	140/170	29	33	35	21
	A	0-140	0-170	0-170	0-170	0 - 200	0 - 200	0-315
	%	100	100	100	60	60	60	60
	Kg	4.2	4.2	4.5	7	12	12	65
	cm	40x24x14	40x24x14	40x24x14	46x27x14.5	50x39x22	50x39x22	88x42x93.6
	KVA min	5	7	7	5	7	6	12

TECHNICKÁ DATA

Parametr	Jednotka	PROMA TIG 140 HF 2T/4T	PROMA TIG 170 HF 2T/4T	PROMA TIG 170 HF 2T/4T DV	POTENZA TIG 170 HF GE	TIG 200 HF BP	TIG AC/DC 200 HF PULSED	TIG AC/DC 315 B HF P
Nominální vstupní napětí	V	1ph/230	1ph/230	1ph/230	1ph/230	1ph/230	1ph / 230	3ph/400
Frekvence	Hz	50/60						
Napětí při chodu naprázdno	V	55	-	-	73	64	64	70
Frekvence AC	Hz	-	-	-	-	-	0.2 - 20	0.1
Zapalování oblouku		HF						
Pulzní frekvence DC	Hz	-	-	-	-	0.2 - 500	0.2 - 500	0.1 - 250
Poměr pulzní šířky	%	-	-	-	-	1 - 99	1 - 99	10 - 90
Pulzní frekvence AC	Hz	-	-	-	-	-	20 - 150	30 - 100
Poměr šířky čistícího cyklu AC	%	-	-	-	-	-	(-) 20 - 20	20
Poměr amplitudy čistícího cyklu AC	%	-	-	-	-	-	(-)15 - 40	-
Náběh a svahování proudu	s	-	-	-	0 - 5	0 - 15	0 - 15	0-10 / final 0-25
Předstih přívodu in. plynu	s	0-3	0-3	0-3	0	0 - 2	0 - 15	0 - 10
Zpoždění přívodu in. plynu	s	1-5	1-5	1-5	0.5 - 7	0 - 20	0 - 20	0.2 - 20
Účinnost	%	>0.85						
Účinník	cosφ	0.7-0.9						
Třída krytí	EN60529	IP21S						
Ochlazení		Vzduch	Vzduch	Vzduch	Vzduch	Vzduch	Vzduch	Voda
Hořák	Model	WP 17	WP 17	WP 17	WP 17	WP-26	WP-26	SR18

Technické parametry/ Tabulka hodnot dle EN 60974

Oteplovací zkoušky byly provedeny při okolní teplotě a pracovním cyklu se zatěžovatelem určeným simulací pro 40 °C dle normy EN 60974-1:2005.

POPIS VÝROBKU

Tento výrobek je zařízení pro ruční svařování kovů pomocí tepla produkovaného elektrickým obloukem. Technologicky vzato, svařovací zařízení STAYER WELDING je zdroj elektrického proudu pro sváření vzniklého řízeným převodem vysokofrekvenční energie pomocí inteligentních logických členů. Ve srovnání s tradiční technologií na bázi transformátorů 50 Hz frekvence veřejné rozvodné sítě, poskytuje svařovací technika

STAYER WELDING na principu invertoru (měniče) větší měrný výkon na jednotku hmotnosti, vyšší úsporu energie, možnost automatizovaného, okamžitého a přesného řízení všech parametrů svařování.

Výsledkem toho je, že lze snadněji vytvářet lepší sváry, a to s vybavením, které má menší spotřebu elektrické energie a nižší hmotnost ve srovnání s tradičními rovnocennými typy zařízení konstruovanými na bázi klasických těžkých transformátorů. Všechny modelové řady svařovacích zařízení STAYER WELDING série TIG jsou vhodné pro sváření jak obalenou, tak i wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního (netečného) plynu.

ZOBRAZENÍ A HLAVNÍ SOUČÁSTI STROJE PROMATIG 140 HF 2T 4T / PROMATIG 170 HF 2T 4T / PROMATIG 170 HF 2T 4T DV / POTENZA TIG170HF/ TIG200HF BP / TIG AC/DC200HF / TIG AC/DC315HF (FIG. 1, 2, 3,4,5 y 6)

1. Vypínač.
2. Kontrolka napájení.
3. Kontrolka alarmu.
4. Knoflík pro nastavení intenzity svařování.
5. Svorky pro připojení svařovacího kabelu.
6. Přepínač režimu elektrody / TIG.
7. Časový spínač předproudového a poproudového výstupu inertního plynu.
8. Přípojka plynu pro hořák.
9. Přípojka pro vodní chlazení TIG AC/DC 315 HF.
10. Přípojka spouštěče hořáku.
11. Přepínač „doby sestupu“ tig 170 hf.
12. Spínač „doby po průtoku“ tig 170 hf.
13. Připojení pedálu TIG AC/DC 315 HF.
14. Připojení svařování a uzemnění AC.
15. Tlačítko 2T/4T.
16. Připojení dálkového ovládání.

ŘÍDÍCI DISPLEJ TIG 200 HF BP / TIG AC/DC 200 HF PULSED (FIG. 7 y 8).

1. Zobrazení hodnot.
2. Volba typu svařování.
3. Volba typu pracovní funkce.
4. Konfigurace vlny.
5. Ukazatel funkce spouště ve dvoutaktním režimu, 2T.
6. Ukazatel funkce spouště ve čtyřtaktním provedení 4T.
7. Standardní indikátor režimu svařování TIG bez pulzů.
8. Indikátor režimu svařování TIG s pulzy.
9. Indikátor nastavení a hodnoty doby předeheřvu plynu.
10. Indikátor hodnoty a nastavení počátečního svařovacího proudu.
11. Indikátor hodnoty a nastavení sekund náběhu.
12. Hodnota a ukazatel nastavení maximálního/špičkového svařovacího ampéru.
13. Hodnota a ukazatel nastavení šířky vysokého svařovacího impulsu v procentech.
14. Hodnota a ukazatel nastavení frekvence svařovacích pulzů.
15. Hodnota základního svařovacího pulzního cyklu v ampérech a ukazatel nastavení.
16. Hodnota a ukazatel nastavení sekund sestupné rampy.
17. Hodnota konce svařovacích ampérů a ukazatel nastavení.
18. Hodnota a ukazatel nastavení doby dojezdu plynu.
19. Frekvence střídavého/stejnosměrného proudu. - Čistota.

ŘÍDÍCI DISPLEJ TIG AC/DC 315 B HF P (FIG. 9).

1. Počáteční čas plynu.
2. Hodnota horkého startu.
3. Počáteční ampéry.
4. Doba nárůstu proudu.
5. Svařovací ampéry.
6. Impulsní špičkový proud.
7. Šířka impulsu
8. Impulsní frekvence.
9. Doba poklesu proudu.
10. Dokončovací ampéry.
11. Doba koncového plynu.
12. Volba svařovacího procesu MMA (obalená elektroda), pulzní TIG, standardní TIG, automatické TIG.
13. Volba svařování AC/DC TIG.
14. Volič pracovního režimu 2T/4T: se sklonem nahoru/dolů nebo standardní.
15. Volič parametrů.
16. Ampér.

17. Sekundy.
18. Procenta.
19. Hertzů.
20. Test plynu.
21. Pulzní svařování.
22. Frekvence střídavého proudu
23. Uložení parametrů.
24. Vyvolání parametrů.
25. Kontrola vyvážení střídavého proudu

1.- VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM SYMBOLŮM (POVINNÉ ZNAČENÍ ZE ZÁKONA)

1					
2			3		
4			5		
6	8	10			
		11	11a	11b	11c
7	9	12	12a	12b	12c
		13	13a	13b	13c
14		15		16	
14		15		16	
18					

Poz. 1 Název, adresa a označení výrobce, prodejce nebo dovozce

Poz. 2 Typové označení výrobku

Poz. 3 Označení modelu

Poz. 4 Označení zdroje svařovacího proudu

Poz. 5 Odkaz na normy, kterým zařízení odpovídá

Poz. 6 Symbol pro označení typu svařovacího procesu

Poz. 7 Symbol pro označení použití v prostředí se zvýšeným rizikem úrazu elektrického proudu

Poz. 8 Symbol pro typové označení svařovacího proudu

Poz. 9 Jmenovité napětí při chodu naprázdno

Poz. 10 Rozsah napětí a jmenovitý výstupní proud

Poz. 11 Faktor provozního výkonu (zdroje elektrického proudu pro sváření)

Poz. 11a Faktor provozního výkonu 45 %

Poz. 11b Faktor provozního výkonu 60 %

Poz. 11c Faktor provozního výkonu 100 %

Poz. 12 Jmenovitý mezní (zkratový) proud (I₂)

Poz. 12a Proudová charakteristika při faktoru provozního výkonu 45 %

Poz. 12b Proudová charakteristika při faktoru provozního výkonu 60 %

Poz. 12c Proudová charakteristika při faktoru provozního výkonu 100 %

Poz. 13 Jmenovitá hodnota výstupního napětí při jmenovitém zatížení (U₂)

Poz. 13a Hodnota výstupního napětí při jmenovitém zatížení při faktoru provozního výkonu 45 %

Poz. 13b Hodnota výstupního napětí při jmenovitém zatížení při faktoru provozního výkonu 60 %

Poz. 13c Hodnota výstupního napětí při jmenovitém zatížení při faktoru provozního výkonu 100 %

Poz. 14 Označení zdroje napájení

Poz. 15 Jmenovitá hodnota napětí zdroje napájení

Poz. 16 Maximální jmenovitá hodnota napájecího proudu

Poz. 17 Maximální efektivní hodnota napájecího proudu

Poz. 18 Stupeň třídy ochranného krytí IP

2.- BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A POKYNY

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A POKYNY.

- Před použitím stroje si důkladně přečtěte všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze, bezpečnostní varování, instrukce, ilustrace a technické specifikace dané pro toto elektromechanické nářadí, ujistěte se, že jim rozumíte a uschovejte je pro budoucí potřebu. Mějte vždy návod a bezpečnostní předpisy k dispozici stroje. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné poranění obsluhy nebo okolostojících osob. Při čtení návodu si nalistujte stránku se zobrazením přístroje a mějte ji pokud možno vždy před sebou.
- Používejte pouze originální díly dodávané výrobcem nebo identické díly doporučené výrobcem.

VÝZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ



VÝSTRAHA! - Přímé nebezpečí ohrožení života a riziko poranění!

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se nevyloučí, s velkou pravděpodobností může přivodit smrt nebo způsobit vážné poranění. Možná nebezpečí jsou znázorněna patřičnými symboly nebo vysvětlena v textu.



Přímé nebezpečí ohrožení života a riziko poranění! Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se nevyloučí, s velkou pravděpodobností může přivodit smrt nebo způsobit vážné poranění. Možná nebezpečí jsou vysvětlena v textu.

RIZIKA PŘI SVAŘOVÁNÍ ELEKTRICKÝM OBLOUKEM

Instalaci, uvedení do provozu, obsluhu, údržbu a opravy tohoto zařízení smí provádět pouze kvalifikované osoby.



Během provozu zařízení dbejte na to, aby se případné jiné zúčastněné osoby a všichni okolostojící nacházeli v bezpečné vzdálenosti. Zejména pak děti Zasažení ELEKTRICKÝM PROUDEM může přivodit smrt!

Dotek se živými elektrickými částmi může přivodit velmi vážný až smrtelný elektrický šok nebo vážné popáleniny. Pokud je výstupní člen zařízení v činnosti, je pod napětím i svářecí elektroda a pracovní obvod. Při zapnutém napájení jsou primární i sekundární silové obvody zařízení rovněž pod napětím. Při poloautomatickém či automatickém svařování drátem je tento drát i odvíječ drátu, včetně zapouzdření odvíjecích kladek a všech kovových částí dotýkajících se svářecího drátu pod elektrickým napětím. Nesprávně zprovozněné nebo nedostatečně uzemněné zařízení je rizikové a životu nebezpečné.

- Nedotýkejte se živých elektrických částí, (které jsou pod napětím).
- Používejte suché, neroztrhané izolační rukavice a bezpečnostní osobní ochranné prostředky a pomůcky.
- K odizolování sebe sama od pracovní plochy i země použijte suché izolační podložky a pokrývky, a to dostatečně velké tak, aby nedošlo k fyzickému kontaktu s pracovní plochou nebo zemí.
- Střídavý výstup AC nepoužívejte ve vlhkém prostředí, je-li omezen pohyb nebo pokud hrozí nebezpečí pádu.
- Střídavý výstup AC používejte POUZE v těch případech, pokud je ke svařování opravdu nezbytný.
- Pokud je použití střídavého výstupu AC opravdu zapotřebí, používejte dálkové ovládání výstupního členu (pokud je tímto zařízením jednotka vybavena).

- Při následujících elektroizolačních podmínkách je vyžadováno přijetí dodatečných bezpečnostních opatření: ve vlhkých prostorech nebo pokud máte na sobě navlhle oblečení, při práci na kovových konstrukcích jako jsou podlahy, rošty a lešení, rovněž pokud se nacházíte ve stísněných pracovních polohách (jako např. vsedě, vleče nebo vleže) nebo v případě existence vysokého rizika nechtěného nebo náhodného kontaktu s opracovávaným materiálem či zemí.
- Před uvedením do provozu, prováděním údržby či jakoukoliv manipulací zařízení odpojte od zdroje napájení.
- Proveďte řádnou instalaci a uzemnění zařízení v souladu s tímto návodem obsluhy a v souladu s platnými národními a místními předpisy.
- Vždy zkontrolujte, zda je zdroj napájení řádně uzemněn – proveďte a ujistěte se, zda je přívodní napájecí kabel náležitě ukotven na zemnicí svorku krytu zařízení k odpojení nebo, že je přívodní napájecí kabel zapojen do řádně uzemněné elektrické zásuvky. Před připojením vstupních členů je zapotřebí nejdříve zajistit řádné ukotvení a pro jistotu raději opakovaně zkontrolovat, zda je přístroj řádně uzemněn (proveďte vodivé spojení na zem).
- Kabely udržujte suché, bez stop mastnoty a olejů. Chraňte je před náhodným kontaktem s horkými kovy a jiskrami.
- Provádějte častou kontrolu přívodních napájecích kabelů, zda nejsou poškozeny a není narušena jejich izolace. Pokud je kabel poškozen, ihned jej nechte vyměnit v autorizovaném odborném servisu. Poškozená izolace může být příčinou smrtelných zranění.
- Pokud zařízení není používáno, vždy ho vypněte a odpojte od zdroje napájení a odpojte všechna vodivá spojení.
- Nepoužívejte opotřebené, poškozené, poddimenzované nebo nesprávně zapojené přívodní kabely.
- Nepřetahujte kabely přes části svého těla nebo přes tělo okolostojících osob.
- Pokud je zapotřebí uzemnit opracovávaný výrobek (obrobek), spojte ho přímo se zemí samostatným zemnicím kabelem.
- Nedotýkejte se svářecí elektrody, pokud jste vodivě spojeni s opracovávaným výrobkem (obrobkem), zemí nebo další elektrodou z jiného zdroje (svářecího zařízení).
- Nedotýkejte se zároveň dvou elektrodových kleští připojených ke dvěma různým svářecím zařízením, pokud jsou oba otevřené elektrické obvody pod napětím. Vytvořil by se tím otevřený dvojitý elektrický obvod.
- Používejte zařízení a příslušenství pouze v bezvadném technickém stavu. Poškozené díly ihned opravte nebo vyměňte. Údržbu zařízení provádějte dle přiloženého návodu.
- Pokud pracujete nad úrovní podlaží, používejte bezpečnostní postroj, abyste předešli případnému pádu.
- Veškeré panely a kryty zachovejte bezpečně nasazené na svých místech.
- Na obrobku nebo pracovním stole upněte zemnicí svorku svařovacího kabelu (opačného pólu přívodního pracovního kabelu se zpětným proudem) ve vhodném místě blízko sváru tak, aby byl zajištěn dobrý elektrovedivý kontakt kovu na kov.
- Pokud není zemnicí svorka svařovacího kabelu připojena k obrobku, zabraňte jejímu kontaktu s jinými kovovými předměty nebo jiným uzemněným předmětem.
- Pokud není zemnicí objímka svařovacího kabelu připojena k obrobku, zabraňte jeho kontaktu s jinými kovovými předměty.
- Na výstupní svorku svářecího zařízení nikdy nepřipojujte víc jak jednu elektrodu či svařovací kabel.

HORKÉ PŘEDMĚTY A SOUČÁSTI mohou způsobit vážné popáleniny.

- Nedotýkejte se horkých předmětů a součástí holýma rukama bez rukavic.

- Při práci se svářečkou dodržujete přestávky (prodlevy) k ochlazení.
- Při manipulaci s horkými předměty a součástmi používejte vhodné osobní ochranné pracovní pomůcky a/nebo svářečské rukavice s dobrými izolačními vlastnostmi a ochranný oděv k zabránění popálení pokožky.

VÝPARY a PLYNY mohou být nebezpečné.

Při svařování vznikají výpary a plyny. Vdechování těchto látek může způsobit vážné poškození vašeho zdraví.

- Výpary a plyny nevdechujte a udržujte svou hlavu mimo jejich dosah.
- Při sváření elektrickým obloukem v uzavřených prostorech k odstranění svářecích výparů a plynů pravidelně dostatečně větrejte a/nebo používejte lokální odvětrávání s nuceným prouděním vzduchu.
- Ve špatně větraných prostorech použijte předepsaný typ dýchacího přístroje (respirátoru).
- Pročtěte si všechny relevantní bezpečnostní informace k používaným materiálům a bezpečnostní pokyny výrobce co se týče kovů, spotřebních materiálů, nátěrů, čisticích prostředků a odmašťovadel a ujistěte se, že jim rozumíte.
- V uzavřených prostorech pracujte jen tehdy, pokud je dobře větrán nebo použijete dýchací přístroj (respirátor). Vždy mějte na blízku řádně vyškolený dozor. Svářecí výpary a plyny mohou z prostoru vytěsnit vzduch a snížený obsah kyslíku může způsobit poškození zdraví nebo smrt. Ujistěte se, že vzduch, který vdechujete, je bezpečný.
- Nesvařujte v blízkosti míst, kde se provádí činnosti jako odmašťování, čištění či nástřik barvou. Teplo a záření elektrického oblouku mohou s výpary reagovat a přeměnit je na vysoce toxické a dráždivé plyny.
- Nesvařujte kovy s povrchovou úpravou, jako je pozinkovaná ocel, olovo nebo kadmium pokrytá ocel, pokud není tato povrchová úprava ve svařovaném místě odstraněna a pracovní prostor není dobře odvětráván a/nebo nemáte nasazen dýchací přístroj (respirátor). Povrchové úpravy a některé kovy obsahující tyto prvky mohou při svařování uvolňovat toxické výpary.

ZÁŘENÍ ELEKTRICKÉHO OBLOUKU může způsobit popáleniny očí a kůže.

Při sváření vytváří elektrický oblouk intenzivní viditelné i neviditelné záření (ultrafialové a infračervené), které může způsobit popáleniny očí a kůže.

- K ochraně očí a tváře používejte schválený typ svářečské kukly. Kukla musí být vybavena řádným průzorovým filtrem, stínítkem a ochranným štítem dle bezpečnostních předpisů ANSI Z 49.1, Z 87.1, EN 175, EN 379.
- Používejte zároveň pod kuklou schválené ochranné brýle s postranním stíněním.
- K ochraně okolostojících osob před zářením, oslnivým světlem a odlétajícími jiskrami používejte ochranné clony a štíty. Upozorněte okolostojící, aby se nedívali do elektrického oblouku.
- Noste ochranný oblek z odolného, ohnivzdorného materiálu (kůže, hrubá bavlna nebo vlna) a pevné pracovní boty.

svařování může způsobit požár nebo výbuch

Svařování v uzavřených nádobách, jako jsou nádrže, sudy, cisterny nebo potrubí může způsobit výbuch. Při sváření elektrickým obloukem mohou jiskry od něj odlétnout do velkých vzdáleností. Odlétající jiskry, horké opracovávané předměty a části vybavení mohou způsobit požár a popáleniny. Náhodný kontakt svařovací elektrody s kovem může způsobit jiskření, explozi, přehřátí nebo požár. Před započetím svařování se vždy přesvědčte, že je pracovní prostor je naprosto bezpečný.

- Odstraňte všechny hořlavý materiál ve vzdálenosti do 11 m od svářecího elektrického oblouku. Pokud to není možné, tak tyto předměty a materiály pečlivě zakryjte předepsanými kryty nebo plachtou.

- Nesvařujte tam, kde mohou odlétající jiskry zasáhnout hořlavý materiál. Chraňte sebe i okolostojící před odlétajícími jiskrami a horkým kovem.
- Mějte na paměti, že jiskry a horký svářecí materiál může snadno projít skrze malé trhliny a otvory do dalších přilehlých prostor.
- Předcházejte v každém momentu nebezpečí požáru a mějte po ruce vždy připraven hasicí přístroj.
- Uvědomte si, že svařování ve stropních částech, na podlahách, v zástěnách či přepážkách může způsobit požár na jejich odvrácené (rubové) straně, kam při práci není vidět.
- Nesvařujte na uzavřených nádobách, jako jsou nádrže, cisterny, sudy nebo potrubí, pokud tyto nejsou připraveny v souladu s předpisem AWS F 4.1.
- Nikdy nesvařujte v prostředí, které může obsahovat hořlavý prach, kde může vznikat plyn nebo výpary těkavých kapalin (např. benzínu).
- Připojte svařovací kabel co nejblíže sváru. Tímto zabráníte tomu, aby svářecí proud procházel dlouhým a možná nepředpokládaným obvodem s rizikem probíjení a zasažení elektrickým proudem, jiskření a nebezpečí požáru.
- Nepoužívejte svářecí zařízení k rozmrazování zamrzlých potrubí.
- Pokud zařízení nepoužíváte, vyjměte obalenou (přichycenou) elektrodu z kleští (držáku) nebo přerušte svařovací drát poblíž připojení u svařovací trubice.
- Používejte čisté (neznečištěné od oleje) osobní ochranné pomůcky jako např. kožené rukavice, pevné (hrubé) pracovní oblečení, kalhoty bez manžet, vysokou a pevnou pracovní obuv a čepici.
- Dříve než přistoupíte ke svařování, vyjměte z kapes svého pracovního oděvu veškeré hořlaviny jako například plynové (propanbutanové) zapalovače nebo zápalky.
- Po dokončení práce se ujistěte, že na pracovišti nezbyly žádné pozůstatky jisker, zbytky žhavých svárů, strusky, horkého popela nebo plameny.
- Používejte pouze předepsané elektrické pojistky a jističe. Tyto ochranné prvky zajišťující bezpečnou práci nesmí být naddimenzovány či přemostěny.
- Dodržujte předpisy OSHA 110.252 (a) (2) (iv) a NFPA 51B a všechny místní předpisy, které jsou platné pro práci v horkých provozech. V blízkosti se musí nacházet požární hlásič, hasicí prostředky a dále osoba, která hlídá nebezpečí požáru.

ODLÉTÁJÍCÍ ÚLOMKY KOVŮ ČI STRUSKY mohou zapříčinit poranění očí nebo ztrátu zraku.

- Svařování, oprýskávání, kartáčování a broušení způsobuje jiskření a odlétávání kovových úlomků. Během chladnutí svárů může odprýskávat struska.
- Používejte schválený typ ochranných svářecích brýlí s bočním krytem, a to dokonce i pod svářecí kuklou

POSTUPNÉ HROMADĚNÍ PLYNNÝCH LÁTEK může vést k poškození zdraví nebo zapříčinit smrt.

- Zastavte přívod ochranné atmosféry (inertního plynu) pokud nesvařujete nebo při sváření není potřeba.
- Uzavřené prostory vždy dostatečně větrejte nebo používejte schválený dýchací přístroj (respirátor).

MAGNETICKÉ POLE může nepříznivě ovlivnit případné voperované vnitřní zdravotní přístroje.

- Osoby, které používají kardiostimulátor nebo jiné voperované vnitřní zdravotní přístroje by se měli držet raději stranou.
- Pokud se uživatelé těchto voperovaných vnitřních zdravotních přístrojů hodlají zdržovat v blízkosti svařovacího zařízení, měli by to nejdříve konzultovat se svým ošetřujícím lékařem a výrobcem tohoto vybavení. To platí zejména pro sváření elektrickým obloukem, bodové svařování, vypalování, řezání plazmou, a pro pracovní operace využívající indukční ohřev.

HLUK může vést k poškození nebo ztrátě sluchu.

- Hluk při některých pracovních procesech nebo hluk, který vydávají některá zařízení, může vést k poškození nebo ztrátě sluchu.
- Při zvýšené hladině hluku nebo při hladině hluku nad 75 dBA používejte schválené prostředky k ochraně sluchu.

TLAKOVÉ LÁHVE mohou v případě poškození explodovat.

Tlakové láhve s ochrannou atmosférou (inertním plynem) jsou natlakovány pod vysokým tlakem. Pokud dojde k poškození, mohou tlakové láhve explodovat. Jelikož jsou tlakové láhve na plyn při svařování běžně používány, manipulujte s nimi s nejvyšší opatrností.

- Tlakové láhve se stlačeným plynem chraňte před vysokými teplotami, nárazy, poškozením, usazeninami (struskou, rzí), otevřeným ohněm, jiskrami a elektrickým obloukem.
- Tlakové láhve usazujte bezpečně ve vzpřímené poloze do pevných stacionárních držáků nebo stojanu tak, aby se zabránilo jejich pádu či převrácení.
- Tlakové láhve uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od probíhajících svářečských prací a mimo dosah působení jiných elektrických obvodů.
- Nikdy nepřetahujte přes tlakové láhve se stlačeným plynem svařovací hořáky.
- Nedovolte, aby svařovací elektroda přišla do kontaktu s tlakovou lahví.
- Nikdy nesvařujte na natlakované tlakové láhvi – nastane exploze.
- Používejte pouze vhodné typy tlakových lahví, redukčních ventilů, hadic a příslušenství, které jsou k danému použití určeny, tyto technické prvky i s jejich přidruženými částmi udržujte vždy v bezvadném stavu.
- Při otvírání ventilu tlakové láhve si vždy chraňte obličej a držte jej co možno nejvíce vzdálený od ventilu.
- Pokud není nezbytné mít tlakovou láhev připravenou k okamžitému použití, musí být na výstupním ventilu připevněn ochranný kryt.
- Ke zvedání, manipulaci a přemístění tlakových lahví použijte patřičné technické vybavení, správné postupy a dostatečný počet zúčastněných osob.
- Pročtěte si pozorně a dodržujte všechny pokyny a instrukce vztahujících se na tlakové láhve se stlačeným plynem a jejich příslušenství. Postupujte v souladu s bezpečnostními předpisy P-1 Plynárenského svazu (CGA) a v souladu s platnými národními a místními předpisy.

Nebezpečí POŽÁRU NEBO VÝBUCHU.

- Zařízení neumísťujte nad/ na/či do blízkosti předmětů s hořlavým povrchem.
- Zařízení neumísťujte do blízkosti hořavin.
- Nepřetěžujte elektroinstalaci na pracovišti – ujistěte se, že je přívod elektrické energie navržen, dostatečně dimenzován a chráněn tak, aby vyhověl požadavkům tohoto zařízení.

PÁD ZAŘÍZENÍ může způsobit zranění.

- V případě, že používáte těžké zařízení, pomocí závěsného oka zvedejte pouze samotné zařízení, nikoliv pojezdové ústrojí, plynové lahve nebo jiné příslušenství.
- Ke zvedání a podepření zařízení používejte vždy vhodné vybavení s potřebnou nosností.
- Pokud k přemístění zařízení používáte vozík na europalety, ujistěte se, že jsou jeho vidlice dostatečně dlouhé tak, aby při manipulaci dosáhly pod opačnou stranu zařízení.

PŘI NADMĚRNÉM VYUŽITÍ A PŘETĚŽOVÁNÍ MŮŽE DOJÍT K PŘEHŘÁTÍ ZAŘÍZENÍ.

- Dodržujte přestávky k chlazení, nepřekračujte předepsané pracovní cykly.
- Předtím než začnete znovu svařovat, snižte odběr proudu nebo zkratke pracovní cyklus.

- Neblokujte či neomezujte pomocí filtru přívod vzduchu do zařízení.

ODLÉTAJÍCÍ JISKRY mohou způsobit zranění.

- K ochraně očí a obličeje používejte vždy ochranný štít.
- Tvarování wolframových elektrod provádějte jen na bezpečném místě a používejte brusku s příslušnými ochrannými štíty. Na místě je zde odpovídající ochrana obličeje, rukou a potažmo i celého těla.
- Jiskry mohou způsobit požár – hořlaviny udržujte v bezpečné vzdálenosti.

SVÁŘECÍ DRÁT může způsobit zranění.

- Nespouštějte odvíječ (spoušť svářecí pistole) dříve, než k tomu budete vyzváni.
- Při zavádění svářecího drátu nemířte ústím svářecí pistole na jakoukoliv část vašeho těla, okolostojících osob anebo směrem ke kovovým povrchům.

POHYBUJÍCÍ SE PŘEDMĚTY mohou způsobit zranění.

- K pohybujícím se předmětům jako jsou např. ventilátory, se raději vůbec nepřibližujte.
- Všechny přístupové otvory, panely, kryty a zábrany musí být na svých místech a uzavřeny.
- Přístupové otvory, panely, kryty a zábrany smí odstranit pouze kvalifikovaná osoba, pokud je to nezbytné pro provedení údržby
- Přístupové otvory, panely, kryty a zábrany musí být po provedení údržby vráceny na svá místa. Teprve pak smí být obnoveno připojení ke zdroji napájení.

VYSOKOFREKVENČNÍ ZÁŘENÍ může způsobit rušení.

- Záření o vysoké frekvenci může způsobit rušení rádiových vln, rušit navigační přístroje, zabezpečovací zařízení, výpočetní techniku a komunikační systémy.
- Instalování tohoto zařízení smí provádět pouze kvalifikovaná osoba, která má v elektrotechnickém oboru náležitou praxi.
- Uživatel zařízení musí mít promptně k dispozici kvalifikovaného elektrotechnika, aby případné rušivé vlivy byly ihned odstraněny.
- Zajistěte pravidelnou údržbu a revizi instalovaného zařízení.
- Vysokofrekvenční zdroje, přístupové otvory a panely musí být pevně uzavřeny, jiskřiště (oblouková vzdálenost) správně nastavena a zajištěno řádné uzemnění i odstínění tak, aby byla minimalizována možnost vzniku nežádoucího rušení.

SVÁŘOVÁNÍ ELEKTRICKÝM OBLOUKEM může být příčinou rušení.

- Elektromagnetická energie může rušit citlivé elektronické přístroje, jako je například výpočetní technika a počítačem řízená zařízení, jako jsou průmyslové roboty.
- Ujistěte se, že veškeré vybavení v dosahu působení sváření je odolné proti elektromagnetickému rušení.
- Za účelem zmenšení rizika možného rušení používejte pokud možno co nejkratší svařovací kabely, mějte je co možná nejblíže u sebe a co možná nejnižší (např. položeny na podlaze).
- Svařování provádějte nejméně ve vzdálenosti 100 m od citlivých elektronických přístrojů.
- Ujistěte se, že je svařovací zařízení řádně instalováno, provozováno a uzemněno, tak jak je to uvedeno v tomto návodu.
- Pokud rušivé vlivy přetrvávají, musí uživatel zajistit provedení dalších zvláštních dodatečných opatření, např. svařovací zařízení přemístit na jiné místo, použít stíněné kabely, rušení odfiltrovat nebo odstínit celý pracovní prostor.

SNÍŽENÍ VLIVU RUŠENÍ ELEKTROMAGNETICKÝM POLEM

Pro snížení vlivu elektromagnetického pole na pracovišti proveďte následující kroky:

1. Zajistěte, aby kabely byly co nejbližší u sebe, spleťte je dohromady, stáhněte páskou nebo odstiňte krytím.
2. Přesuňte kabely na jednu stranu vedle obsluhy zařízení.
3. Neovíňte nebo nepřetahujte kabely okolo svého těla.
4. Umístěte svařovací zařízení (svářecí zdroj) a kabely pokud možno co nejdále od obsluhy zařízení.
5. Připojte zemní svorku k obrobku tak, aby byla pokud možno co nejbližší sváru.

Výstraha: V prostorách se zvýšeným rizikem požáru a úrazu elektrickým proudem, v blízkosti hořlavých a třaskavých (těkavých) látek, ve výškách, při omezené možnosti pohybu, při fyzickém kontaktu s elektrickým vodičem, v prostředích se zvýšenou teplotou, kdy se snižuje elektrický odpor lidské pokožky a ochranného vybavení se vždy při práci řiďte místními a národními předpisy a pokyny.

3.- POKYNY PRO UVEDENÍ DO PROVOZU

UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Zařízení musí být umístěno na suchém, dobře větraném místě, a to nejméně ve vzdálenosti 15 cm od zdi nebo přepažení. Vybavení se může smekat, pokud leží na podložce se sklonem větším než 30 °. Proto musí být vždy umístěno na rovný a suchý povrch. Pokud zařízení umístíte na podložku s větším sklonem, zajistěte ho řetězy nebo pásy (řemeny).

Nevystavujte zařízení vlivu vlhkého prostředí nebo dešti. Zamezte, aby do zařízení vnikly špony, struska a jakékoliv zbytky obrobků. Nepoužívejte v blízkosti zařízení brusku.

MONTÁŽ

Zařízení musí být namontováno (sestaveno) dle systémových požadavků na okolní prostředí a umístěno odpovídajícím způsobem. Zařízení musí být sestaveno a uvedeno do provozu v souladu s požadavky a informacemi uvedenými na výrobním štítku.

PŘIPOJENÍ K SÍTI

Zařízení je napájeno pomocí standardních kabelových vedení a přípojek přes diferenciální spínač s rozběhem a elektromagnetem s voltampérovou charakteristikou dle technické specifikace uvedené výrobním štítku. Veškerá propojení musí být řádně uzemněna a odpovídat všem standardním požadavkům na rozvody elektrické energie a místním a národním předpisům.

Zákaz použití zařízení bez povinného uzemnění.

V případě připojení ke generátoru elektrické energie (elektrocentrále), musí být dodržen potřebný příkon zařízení (výkon elektrocentrály) dle technické specifikace. Je třeba vzít v úvahu, že ve skutečnosti zařízení může pracovat s elektrocentrálou o výkonu, který je reálně nižší, než uvedený nominální příkon zařízení s omezením použití na maximální výkon, který je nižší než nominální.

POŽADAVKY NA OKOLNÍ PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ – STANOVENÉ LIMITY A OMEZENÍ

Zařízení musí být provozováno v souladu se stanovenou třídou ochrany (izolace) krytím dle standardu IP 21, což znamená, že zařízení je chráněno nanejvýš proti vertikálnímu pádu kapky vody a přístupu (vniknutí cizích předmětů) k nebezpečným částem pomocí prstu a části těla o rozměrech větších než 12,5 mm.

Zařízení je zkonstruováno pro provoz při teplotách v rozpětí od -15 °C do +70 °C, s přihlédnutím k omezení provozu (zkrácení pracovních cyklů – viz faktor provozního výkonu) při teplotách vyšších než +40 °C.

4.- OBSLUHA A PROVOZNÍ POKYNY

UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ A PROVOZNÍ ZKOUŠKY PŘED SPUŠTĚNÍM

Veškerá svářecí zařízení STAYER WELDING řady MMA musí být přenášeny za popruhy, které slouží k transportu a prakticky nahrazují rukojeť. Při provozu musí být kolem zařízení zachován nejméně 15 cm volný prostor a zabezpečena cirkulace vzduchu pro odvod tepla. Před zahájením všech prací musí být prověřen bezvadný technický stav zařízení a správné připojení a dotažení veškerého příslušenství: přívodního napájecího kabelu, svařovacích kabelů, krytů, propojovacích svorek a spínačů.

VÝMĚNA PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Všechna svářecí zařízení STAYER WELDING řady TIG jsou vybavena pro připojení svařovacích kabelů k dispozici rychlospojkou typu DINSE o rozměru 0,5". Pro odpojení či připojení rychlospojky stačí otočit konektorem o čtvrt otáčky doleva nebo doprava.

Pozor: Konektor typu DINSE otočte vždy až na doraz a ujistěte se, že spojení s kabelem je v dobrém stavu a kontaktní plocha je čistá. Nedokonalé spojení či nečistoty v místě spoje způsobují špatné přenášení svářecího výkonu (vznik jalových proudů) a vede k zahřívání předního panelu, tavení součástí nebo ke vzplanutí.

 
NASTAVENÍ A SEŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ.

Veškerá svářecí zařízení STAYER WELDING byla již nastavena a seřizena přímo ve výrobě. Uživatel není oprávněn tato nastavení měnit. V opačném případě může dojít k nepřijatelné změně výkonu a zařízení může být nebezpečné. V případě pochybností o správné funkci zařízení (dojde-li k jeho poruše), kontaktujte prodejce nebo autorizovaný zákaznický servis.

VYMEZENÍ VHODNÝCH VELIKOSTÍ OBROBKŮ (SVAŘOVANÉHO MATERIÁLU)

Hlavním důvodem pro omezení velikosti obrobku je jeho tloušťka (síla materiálu), kterou lze ještě řádně prohrát, a ta závisí na výkonu svářecího zařízení. Vyšší výkon umožňuje docílit požadované kvality sváru (s dostatečnou penetrací svarové housenky) u materiálů velké tloušťky. Pro orientaci může sloužit následující tabulka:

FORMA SPOJE



SVAŘOVÁNÍ HLINÍKU

Tloušťka svařovaného obrobku	Průměr wolframové elektrody	Průměr plnicího drátu	Rozsah nastavení proudu	Průtok proudu argonu	Rozměr spoje	Forma spoje
mm	mm	mm	A	l/min	mm	
0.6	1.0 - 1.6	0 - 1.0	25 - 40	4 - 5	1	a.b
1.0	1.0 - 1.6	0 - 1.6	40 - 60	4 - 7	1	a.b
1.5	1.0 - 1.6	0 - 1.6	60 - 90	6 - 9	1	b
2.5	1.6 - 2.4	1.6 - 2.4	80 - 120	6 - 9	1	b
3.0	1.6 - 2.4	1.6 - 2.4	100 - 160	7 - 10	1 - 2	b.c
4.0	2.4	1.6 - 2.4	130 - 200	10 - 15	2 - 3	c.d
5.0	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	150 - 250	10 - 15	2 - 3	c.d
6.0	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	200 - 280	10 - 15	3 - 4	c.d
8.0	3.2 - 4.0	3.2 - 4.0	200 - 300	12 - 18	4 - 5	d

SVAŘOVÁNÍ NEREZOVÝCH MATERIÁLŮ

Tloušťka svařovaného obrobku	Průměr wolframové elektrody	Průměr plnicího drátu	Rozsah nastavení proudu	Průtok proudu argonu	Rozměr spoje	Forma spoje
mm	mm	mm	A	l/min	mm	
0.6	1.0 - 1.6	0 - 1.0	15 - 30	4 - 5	1	a.b
1.0	1.0 - 1.6	0 - 1.6	25 - 30	4 - 7	1	a.b
1.5	1.0 - 1.6	0 - 1.6	50 - 70	6 - 9	1	b
2.5	1.6 - 2.4	1.6 - 2.4	65 - 95	6 - 9	1	b
3.0	1.6 - 2.4	1.6 - 2.4	65 - 95	6 - 9	1	b.c
4.0	2.4	1.6 - 2.4	110 - 150	10 - 15	2 - 3	c.d
5.0	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	120 - 180	10 - 15	2 - 3	c.d
6.0	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	150 - 200	10 - 15	2 - 3	c.d
8.0	3.2 - 4.0	3.2 - 4.0	160 - 220	12 - 18	4 - 5	d
12.0	3.2 - 4.0	3.2 - 4.0	180 - 240	12 - 18	6 - 8	d

ŠEOBECNÉ POKYNY K POUŽITÍ

Dříve než začnete zařízení používat, ujistěte se, že jste přečetli všechny bezpečnostní předpisy, pokyny a instrukce, které jsou v tomto návodu uvedeny, že jim rozumíte a že budou dodrženy. V dalším je uvedena řada obecných informací, které vás zavedou do problematiky světa svařování, usnadní vám začátky a naučí vás pracovat efektivně. V návodu jsou popsána základní pravidla svařování pomocí obalených elektrod, které kladou na techniku provedení průměrné nároky, a také pravidla pro svařování metodou TIG, která je poměrně velice náročná. Berte prosím v úvahu, že svařování na profesionální úrovni je kvalifikovanou a specializovanou činností. Proto nahlédněte do odborné literatury a absolvujte svářečské kurzy, abyste se dozvěděli více.

SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU

TLOUŠŤKA SVAŘOVANÉHO OBROBKU	PRŮMĚR ELEKTRODY E6013	NASTAVENÍ INTENZITY PROUDU
1 a 2 mm	1,6 mm	30 – 60
1,5 a 3 mm	2,0 mm	50 – 70
2,5 a 5 mm	2,5 mm	60 – 100
5 a 8 mm	3,2 mm	85 - 140
8 a 12 mm	4,0 mm	120 – 190
Mais de 12 mm	5,0 mm	180 – 240

SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU

V této třídě svařování pomocí elektrického oblouku elektroda samotná vytváří teplo ve formě elektrického oblouku a zároveň ochranné prostředí a dále fakticky zlepšuje stav povrchu sváru a svařového kovu, a to tavením kovového jádra elektrody. V závislosti na druhu prováděných prací je zapotřebí zvolit vhodnou elektrodu (velikost a typ elektrody). Doporučujeme používat tzv. „běžný typ“ elektrody známý pod označením E-6013, a to vzhledem k jejím univerzálním vlastnostem, upotřebitelnosti při většině prací a dostupnosti. Obalené elektrody jsou vhodné především pro svařování uhlíkové oceli. Dříve uvedená tabulka uvádí vhodný typ (průměr) elektrody a intenzitu proudu pro svařování běžné uhlíkové oceli řady S275. Po provedení všech bezpečnostních opatření a kontrole zařízení včetně příslušenství, očištění, přípravě a uchycení obrobku (svařovaného materiálu) připojte k zařízení svařovací kabely, tak jak je znázorněno na obrázku. V případě použití běžného typu elektrod E-6013 připojte zemnicí svorku na záporný (-) pól. Svařovací kleště (držák elektrod) připojte pak na kladný (+) pól tím, že neobalený konec elektrody zasunete do držáku elektrod. Svářeč musí používat osobní ochranné pracovní pomůcky, svářečskou kuklu vhodnou pro daný druh prováděných prací a přiměřeně si chránit všechny části pokožky tak, aby byl řádně chráněn před rozžhaveným kovem a zářením.

Svařovací proces započne při vytvoření elektrického oblouku. K tomu slouží různé postupy. Nejjednodušší je zlehka přejít

elektrodou po obrobku pohybem jako když škrtnete zápalkou. Jakmile elektrický oblouk započne, elektrodu držte přibližně ve stejné vzdálenosti od obrobku jako je její průměr. Svár vzniká pohybem ruky, a to v opačném směru než když pravák píše latinkou.

Pomyslná podélná osa elektrody svírá se svařovaným povrchem obrobku úhel přibližně 65° až 80°. Elektroda se symetricky pohybuje kolem podélné osy sváru. Technika se odvíjí od toho, zda se jedná pouze o počáteční přichycení spoje bodovým svárem nebo úplné vyplnění spoje svárem. Dle potřeby se může jednat o pohyb přímý, klikatý (do housenky) nebo kruhový. Při správné koordinaci intenzity, polohy a rychlosti sváření je vydáván příjemný hebký zvuk, jako když se smaží maso na grilu. Pokud je práce provedena správně, pak je výsledná svarová housenka stejnorodá se stejnoměrným povrchovým vzorem ve tvaru půlměsíce. Příčný profil nevystupuje a usazenou strusku lze snadno odstranit.

Jakmile je svarová housenka vytvořena, odstraňte strusku pomocí kladiva a očistěte ji kartáčem. Teprve pak můžete svár případně ještě zesílit navařením další svarové housenky.

SWAŘOVÁNÍ METODOU TIG

Elektrický oblouk je vytvářen pomocí wolframové elektrody pod ochrannou atmosférou inertního plynu. Ke sváření se nepoužívá elektroda samotná ale svařovací přísady z materiálu, který je podobný materiálu svařovanému. V porovnání s metodou svařování pomocí obalené elektrody je metoda TIG méně produktivní a obtížnější. Výhodou je velmi vysoká kvalita sváru téměř u všech kovů a jejich slitin, včetně nerezové oceli a v případech, kdy je svařovaný materiál tenký nebo bez výplně (přidavného materiálu). Svar je bez strusky, výčnělků a výparů vytvářejících bubliny.



Upozornění: Nepoužívejte nebo nezabrušujte wolframové elektrody legované thoriem, a to z důvodu rizika vyplývajících z mírné radioaktivity tohoto materiálu. Přítomnost a koncentraci thoriumu dioxidu lze rozpoznat díky značení (proužku) na elektrodě dle normy EN ISO 68848:2004 (barvy: žlutá, červená, fialová a oranžová). Vyvarujte se použití těchto elektrod a využijte náhradní materiály jako například elektrody s lanthanem nebo deriváty Ceria - (proužky: černá, šedá, modrá, zlatá). Tyto elektrody nevykazují žádnou radioaktivitu.

Připravte si elektrodu tím, že pomocí brusného bloku obrousíte špičku o zhruba dvojnásobné výšce než je průměr elektrody. Pro snadnější zapálení oblouku a průtok proudu provádějte broušení špičky podélným směrem a špička by měla mít lehce plochý tvar.

Elektroda, která je v hořáku správně usazena, musí z trysky vyčnívat zhruba 5 mm.

Obecně platí, že svářecí kabely na výstup zařízení jsou připojeny opačně. Hořák elektrody TIG na záporný (-) pól a zemnicí svorku na kladný (+) pól. Připravte a upevněte obrobek (svařovaný materiál).

Většinou je ke svařování používán proud čistého argonu 6-7 l/min.

V závislosti na potřebách, např. druhu svařovaného materiálu a spoje, nastavte vhodnou intenzitu proudu a nejprve si vyzkoušejte svařování na zkušebním vzorku. Více informací naleznete v odborné literatuře nebo se dozvíte při docházce do svářecího kurzu.

K hořáku musí být zaveden přívod inertního plynu z tlakové lahve (obvykle čistý argon), a to přes redukční systém schopný dostatečně regulovat průtok plynu podle potřeby.

Modelové řady TIG AC/DC200HF a TIG AC/DC315HF představují nejvyšší stupeň technologie profesionálního použití, která je dále objasněna v části "moderní svařování nejnovější metodou TIG".

Model TIG DC 200 HF má zabudovaný přepínač 2T-4T pro možnost volby mezi stisknutím a přidržením ovládacího tlačítka průtoku plynu během svařování (2T) a aretační ovládací tlačítka (4T). V tomto případě není nutné během svařování ovládací tlačítko prstem přidržovat. Opětovným stisknutím ovládacího tlačítka pak dojde k uzavření průtoku plynu.

Chcete-li zahájit svařování TIG, nastavte přepínač 7 do polohy TIG, otevřete ventil pro přívod plynu a přiložte hrot hořáku k obrobku (svařovanému materiálu). Vyčkejte přibližně 2 vteřiny a pomalu hořák nadzvedněte tak, aby automaticky došlo ke vzniku svářecího oblouku.

Zbývající modely mají řešeno zapalování oblouku pomocí metody HF (vysoká frekvence), která představuje maximální kvalitu vytvoření (zapálení) elektrického oblouku bez fyzického kontaktu s obrobkem a tudíž kvalita oblouku a svařování není negativně ovlivněna kontaminací wolframové elektrody. Chcete-li zahájit svařování TIG, nastavte přepínač 7 do polohy TIG, otevřete ventil pro přívod plynu a přiložte hrot hořáku 3-5 mm od obrobku (svařovaného materiálu). Stiskněte ovládání pro vytvoření oblouku a ten se automaticky zapálí. Pokud se zpočátku vyskytnou potíže, můžete keramickou trysku lehce opřít o obrobek tak, aby se usnadnilo buzení elektrody.

Jakmile stisknete tlačítko a vznikne oblouk, můžete začít vytvářet požadovaný svár. Nyní je potřeba na rozdíl od klasického způsobu sváření elektrodou postupovat opačným způsobem a to tak, že místo potažením elektrody dozadu začít hořák k obrobku naopak velmi lehce přibližovat tak, aby proudící plyn řádně svár ochraňoval. Nakloňte přitom hořák takovým způsobem, aby s podélnou osou obrobku svíral úhel přibližně 70° až 80° a sledoval střed svařovaného spoje.

Postupným vrstvením materiálu tavicího ze svářecího drátu pomalu vyplňujte spoj. Pro ukončení sváření jednoduše uvolněte spínač hořáku a pomalu hořák oddalujte, dokud se elektrický oblouk nepřeruší a zavřete ruční ventil přítoku plynu. Jako poslední krok pak ručně uzavřete ventil přívodu inertního plynu na tlakové láhvi.

Modely POTENZA TIG 170 HF nabízejí dvě možnosti nastavení dokončení procesu svařování:

1. Pomocí kontrolky 11 „Down Time“ se vytvoří při skončení sváření tzv. doběhová proudová rampa snižující intenzitu elektrického proudu. Rampa zahájí svou činnost při nastavené pracovní hodnotě proudu a skončí na hodnotě 0 ampér. Nastavení doby účinku doběhové proudové rampy lze řídit v rozpětí 0 – 5 vteřin. Cílem je dosáhnout pozvolný doběh svařovacího oblouku a mít přesnou kontrolu kráteru (sraženiny) na konci sváru po ukončení svařování. Všeobecně platí přímá úměra mezi navýšením času a navýšením proudu při sváření.
2. Pomocí kontrolky 12 „Post Time“ lze nastavit čas (od 0,5 do 7 vteřin) dodatečného dofuku plynu (většinou argon) po skončení svářecí práce. Cílem je, aby nedošlo ke kontaminaci čerstvého sváru v době, kdy je ještě tekutý nebo příliš horký. Všeobecně opět platí přímá úměra mezi navýšením času a navýšením proudu při sváření.

MMA pro TIG střídavý nebo stejnosměrný proud 200 HF

Intenzitu svařovacího proudu (0 A-200 A) lze nastavit pomocí ovládání parametru xy. Pomocí 2 tlačítek xz lze nastavit proud (0-80 A) při režimu Arc Force podle typu použité elektrody, svařovaného materiálu a typu sváru.

Například pro svár s velkou penetrací, kde je riziko přilepení elektrody vysoké, lze navýšit hodnotu Arc Force tak, aby bylo dosaženo čistého sváru.

SVÁŘECÍ INVERTORY TIG HF

Modelová řada TIG AC/DC 200HF a TIG AC/DC 315HF NASTAVENÍ PARAMETRŮ SVAŘOVÁNÍ

Opakovaným stisknutím nebo otáčením ovládání pro přepínání volby parametrů 19 lze nastavit požadované parametry svařování. Pomocí ovládání 20 pak lze přesně nastavit hodnoty těchto parametrů. Pokud při otáčení ovladače 19 přidržíte stisknuté ovládání 20 lze rychle zvýšit nebo snížit hodnotu parametrů.

Zařízení je vybaveno pamětí EEPROM, díky které jsou hodnoty nastavení uchovány v paměti i po vypnutí stroje. Tabulka rozpětí nastavení každého z parametrů je uvedena v části Technické parametry na začátku tohoto návodu k použití. Jedná se o tyto základní provozní parametry:

1. Doba předstihu přívodního plynu před zapálením elektrického oblouku (předfuk).
2. Doba zpoždění přívodního inertního plynu po zhasnutí oblouku (dofuk).
3. Intenzita elektrického oblouku při náběhu na svařovací proud.
4. Intenzita elektrického oblouku na konci svařování.
5. Čas náběhu na počáteční intenzitu svařovacího proudu.
6. Doba poklesu na koncovou intenzitu svařování svařovacího proudu.
7. Intenzita svařování konsolidovaného elektrického oblouku.
8. Intenzita pulzní špičky svařovacího oblouku.
9. Základní pulzní intenzita svařovacího oblouku.
10. Poměr pulzní špičky svařovacího oblouku oproti základní pulzní intenzitě.
11. Pulzní frekvence svařovacího oblouku.
12. Poměr doby záporného polovičního cyklu střídavého proudu oproti době kladného polovičního cyklu.
13. Poměr polovičního záporného cyklu střídavého proudu oproti kladnému polovičnímu cyklu.
14. Frekvence změny polarity oblouku při svařování střídavým proudem.

NASTAVENÍ REŽIMU SVAŘOVÁNÍ

Pomocí přepínání režimu svařování 15 lze nastavit 4 varianty:

1. - Obalená elektroda :

Zařízení funguje jako standardní elektrodová svářečka a pro zlepšení výkonu lze aktivovat a nastavit funkce Hot Start, Anti Stick a Arc Force.

2. - TIG standardní režim :

Zařízení je nastaveno pomocí přepínání 16 na režim svařování TIG bez pulzního oblouku, a to buď na stejnosměrný proud (DC) nebo střídavý proud (AC).

3. - TIG pulzní režim :

Parametry nastavení na TIG základní režim jsou doplněny 4 funkcemi pulzního oblouku.

4. - **TIG automatický (zjednodušený) režim :**

Pro zahájení svařování je třeba nastavit pouze intenzitu provozu (práce). Zařízení se automaticky samo nastaví všechny parametry vyhodnocením, že svařujete uhlíkatou ocel, pokud používáte nastavení na stejnosměrný proud DC (přepínání 16) nebo hliník, pokud je nastaveno na střídavý proud AC.

Poznámka. Zjednodušený režim je možné nastavit pouze u modelu TIG AC/DC 200 HF.

NASTAVENÍ REŽIMU PROVOZU 2T/4T

Pomocí přepínání režimu práce 2T/ 4T (ovládací prvek 17) lze zvolit režim provozu na dvě doby nebo čtyři doby. Při nastavení režimu na 2T lze v zásadě svařovat pouze při stisknutém tlačítku hořáku, zatímco režim 4T umožňuje svařování bez jeho stisknutí, přičemž je ovlivněn průběh intenzity svařování. Pro bezporuchový a bezproblémový provoz zařízení je třeba rozumět a respektovat cykly.

Režim 2T :

1. Zařízení svařuje pouze při stisknutém tlačítku ovládání hořáku.
2. Zařízení nesvařuje, pokud tlačítko ovládání hořáku není stisknuté.

Je třeba vzít v úvahu, že pokaždé když znovu stisknete tlačítko ovládání hořáku, zařízení začíná od nuly s procesem svařování, který jste nastavili, včetně časů průtoků plynu a svařování. Respektujte nastavené cykly a počkejte vždy až se po určité době zapálí svařovací oblouk.

Režim 4T :

1. Po stisknutí tlačítka ovládání hořáku dojde k cyklu předfuku, zapálení oblouku a udržování náběhové proudové rampy svářečky.
 2. Při prvním uvolnění tlačítka ovládání hořáku dojde k navýšení svařovacího proudu a lze zahájit nastavený proces svařování.
 3. Při opětovném (druhém) stisknutí ovládacího tlačítka hořáku dojde ke svařování proudové rampy a zařízení se udržuje v rozsahu koncového proudu svařování.
 4. Při opětovném (druhém) uvolnění ovládacího tlačítka hořáku dojde k zastavení dodávky proudu a zahájí se proces ofuku.
- Obdobně jako u režimu 2 T respektujte nastavené cykly a vyčkejte na časy naprogramované pro zařízení a daný režim provozu.

PULZNÍ REŽIM TIG

Tento režim umožňuje lepší řízení teploty svařovacího oblouku. Pulzní režim TIG je doporučen pro následující procesy:

1. Svařování obrobků o menší tloušťce.
 2. Svařování kovů, obrobků nebo hotových výrobků senzitivních na vysoké teploty.
 3. Svařování materiálů se zvýšeným rizikem zkroucení.
- Pulzní režim svařování TIG spočívá v převedení kontinuálního stálého svařovacího standardního proudu režimu TIG na periodický obdélníkový proud ve dvou úrovních generovaný mikroprocesorovým invertorem. Vyšší úroveň (zjednodušeně nazývaná pulz) zajišťuje proces svařování, zatímco nižší (nazývaná báze) udržuje zapálený svařovací oblouk bez zahřívání obroku.

NASTAVENÍ. Pulz je definován pomocí nastavení parametrů 8, 9, 10 a 11:

1. Pulzní frekvence. Při nízké pulzní frekvenci, např. 1 HZ lze dosáhnout přesné naplnění jedné kapky během jednoho pulzu. Při vysoké frekvenci, například 80 Hz lze dosáhnout lepšího finálního provedení a lepšího poměru mezi penetrací a šířkou sváru.
2. Elektrická intenzita poloviční vlny vysokého pulzu. V tomto návodu k použití je uvedena tabulka s příklady pracovní intenzity a aplikace podle použitého materiálu, tloušťce obrobku, penetrace, finálního provedení a typu spojení.
3. Elektrická intenzita poloviční vlny nízkého pulzu. Běžně se pohybuje v poměru 20 % až 50 % intenzity poloviční vlny vysokého pulzu.
4. Provozní cyklus v závislosti na šířce pulzu. Jedná se o poměr šířky vysokého a nízkého pulzu. Většinou je poměr 40 %vysokého pulzu oproti 60% základního.

Mějte v patrnosti, že nominální proud musí být vždy vyšší tak, aby bylo dosaženo efektivního pracovního proudu obdobně jako standardních svářeček.

Při nastavení pulzního režimu na jednotlivé kapky je třeba vzít v úvahu 4 faktory, které spolu bezprostředně souvisí. Před zahájením samotného svařování proveďte odzkoušení množství a rytmus přenášení kapky z plnicího drátu, rozstřiku nebo nedostatečného množství v závislosti na nastavené hodnotě pulzu a předvoleném pracovním režimu. Větší intenzita

umožňuje rychlejší práci avšak za cenu větších potíží kontroly lůžka sváru a kratší životnosti obalené elektrody.

NASTAVENÍ POLARITY SVÁŘECÍHO OBLOUKU

Pomocí přepínání 16 se provádí volba polarity proudu svařovacího oblouku.

- Pro svařování hliníku, magnesia a jejich odlitků zvolte režim střídavého proudu AC.
- Pro ocel a ostatní materiály zvolte stejnosměrný proud DC.

Střídavý proud AC usnadňuje svařování materiálů s vysokou povrchovou teplotou tavení, kdy jejich vnitřní teplota tavení je nízká. Je využívána část polovičního cyklu k narušení a proniknutí do obrobku a část k efektivnímu roztavení hmoty.

NASTAVENÍ. Střídavý proud AC je definován pomocí parametrů 12, 13 a 14.

1. Faktor pracovního cyklu v závislosti na pulzní polaritě (čistá šířka) s cílem větší čistoty finálního provedení a menší penetrace a naopak. V čase lze měnit šířku v rozpětí -40% až +40%. Vlnová bilance v závislosti na změně polarity. Umožňuje nastavit hodnotu polarity v rozmezí -20% až +40% v závislosti na požadavcích na stabilitu kónusu svařovacího oblouku (zmenšit či zvětšit kónus), rychlosti postupu sváření a požadavkům na čistotu finálního provedení.
2. Frekvence střídavého proudu svářečky – od hodnoty 20 Hz na 100 Hz. Nízká frekvence je používána pro vytvoření širokého spoje a při rekonstrukčních pracích. Vysoká frekvence se používá při penetraci úzkých spojů. Režim práce ve střídavém proudu AC lze naopak použít při pulzním režimu pro splnění speciálních požadavků jako například svařování po jednotlivých kapkách, pro lepší tepelnou kontrolu svařování nebo při zvýšených požadavcích na finální úpravu. Tento režim produkuje čistou obdélníkovou vlnu s minimálním ztrátovým časem a vynikající čistotou průběhu.

VYSVĚTLIVKY TIG AC/DC :

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ při TIG AC/DC

- | | |
|-----|-------------------------------|
| 804 | Tepelná ochrana |
| 805 | Porucha hořáku, zkrat spínače |
| 806 | Únik vody |

Model TIG200HF P

Režim svařování

Stisknutím tlačítka 2 lze nastavit jeden ze tří pracovních režimů: obalenou elektrodou (rozsvítí se číslo 11), standardní režim TIG (rozsvítí se číslo 12) nebo pulzní režim TIG (rozsvítí se číslo 13). Standardní režim TIG se používá v případech snadného svařování a postupu zatímco režim pulzní TIG je určen pro náročnější operace nebo speciální postup při svařování, kdy je důležitá kontrola teploty svařování z ekonomických důvodů (drahý materiál) nebo rytmu přenášení každé kapky.

Funkce svářečky

Hodnotu nastavení každého z parametrů lze měnit pomocí tlačítka regulátoru 4. Jeho opakovaným stisknutím se nastaví parametr, jehož kontrolka (signalizace) se rozsvítí na kontrolním panelu (LED kontrolky 14-24). Otáčením se objeví nastavená velikost na hlavním displeji 1.

Pro každý režim svařování lze nastavit předem určené pracovní nastavení, a to stisknutím tlačítka 3. Režim TIG může pracovat v režimu prostého ovládání - nastavení 2T (číslo 5), nebo v režimu dvou taktů s rampami (SLOPE 2T) - pro vytvoření a postupné snížení intenzity svařovacího oblouku. Postupným opakovaným stisknutím tlačítka 3 lze nastavit funkce 4T (číslo 6), která v sobě zahrnuje kompletní řízení a kontrolu průběhu svařování, jako např. čas předfuku inertního plynu (číslo 14), proud k zapálení svařovacího oblouku (číslo 15) a čas navýšení počátečního

proudu od zahájení práce k pracovnímu režimu v jednoduchém standardním režimu (číslo 12) nebo pulzním režimu (číslo 13). Pokud je nastaven čtyřdobý režim s opakováním (REPEAT 4 T – číslo 9) dochází k cyklování pracovních operací tak, že čtvrtý a první cyklus jsou vzájemně propojeny (navazují). V tomto režimu lze zastavit páci pouze tím způsobem, že svařecí hořák fyzicky zvednete a oblouk zhasne.

Pomocí funkce režimu SPOT (číslo 10) je svářecí proud produkován jako přednastavený parametr během doby od 0,1 do 50 vteřin. Při stisknutí spínače svářečka dodává potřebný proud po celou tuto přednastavenou dobu.

Pomocí funkce VRD (omezení napětí při chodu naprázdno) lze snížit napětí elektrody svářečky při chodu naprázdno v případě, že to pracovní prostředí nebo postup při speciálních okolnostech vyžadují. Nevýhodou této funkce je mírné zhoršení zažehnutí počátečního svářecího oblouku, takže pokud to okolnosti nevyžadují, výrobce doporučuje mít tuto funkci vypnutou.

Parametry pro pulzní svařování jsou proud pulzní špičky (číslo 17), což je skutečný pracovní proud a dále udržovací proud (číslo 21), který udržuje svařovací oblouk aktivovaný, aniž by dodával nadbytečné teplo. Pro dosažení optimální kvality sváru lze dále nastavit další parametry, které umožňují vylepšit nebo změnit charakteristiky oblouku a ovládání jeho teploty. Jedná se o pulzní frekvenci v.

Hz po vteřinách (číslo 17) y nastavení poměru v procentech mezi pulzní proudovou špičkou a základním udržovacím proudem.

Dále lze nastavit ještě 2 parametry dynamické reakce oblouku v režimu obalené elektrody. Jedná se o sílu oblouku (Arc Force – číslo 26) a to tak, že se navýší pro celulózové nebo hliníkové elektrody a sníží pro elektrody s plynulou reakcí jako například rutilní elektrody. U základních elektrod výrobce doporučuje nastavení na střední hodnoty a provedení odzkoušení přezahájením práce.

Poslední parametr, náběhový impuls Hot Start – led signalizace ARC START číslo 27 před zapálením oblouku automaticky navýší svářecí proud, takže svářecí zapaluje vyšším proudem, než si nastavil. Funkce Hot Start umožňuje načnutí elektrody, aniž by došlo k jejímu přilepení před zahájením a poté k přechodu k standardnímu režimu. Nastavení proudu závisí na typu použité elektrody, typu sváru a přípustné teplotě sváření obrobku.

5. POKYNY PRO ÚDRŽBU A SERVIS

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.

Pro čištění vždy zařízení nejdříve odpojte od zdroje napájení a vyčkejte nejméně 10 minut, než dojde k samovolnému bezpečnému vybití kondenzátorů. Vyčistěte vrchní kryt zařízení mírně navlhčeným hadříkem. V závislosti na znečištění pracovního prostředí nebo alespoň jednou za 1000 provozních hodin vyfoukejte vnitřní části zařízení suchým stlačeným vzduchem. Sejměte horní kryt a odstraňte prach, drobné úlomky kovu a slepence, přičemž věnujte zvláštní pozornost chlazení a ventilátoru.

Zařízení nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu, pokud se s ním pracuje s řádnou péčí a v souladu s návodem k použití v rámci pracovního prostředí, které je v návodu specifikováno. Zařízení Vám bude spolehlivě sloužit mnoho let. Výrobce nicméně doporučuje zaslat zařízení do autorizovaného servisu jednou za 3000 provozních hodin nebo každé 3 roky (podle toho, která skutečnost nastane dříve), aby mohlo být překontrolováno a eventuálně přenastaveno.

AUTORIZOVANÉ SERVISY A JEJICH ADRESY

Naše servisní středisko odpoví na vaše dotazy týkající se oprav a údržby vašeho výrobku, stejně tak jako na otázky týkající se

náhradních dílů. Sestavy (rozkresy) náhradních dílů a příslušné informace o náhradních dílech lze nalézt na našich webových stránkách: **www.grupostayer.com**

nebo požádat o ně mailem na **helpdesk@grupostayer.com**

Naši technicko prodejní poradci Vám rádi sdělí informace o možnostech zakoupení výrobku, jeho použití a doporučí vhodné příslušenství.

Seznam dílů, které mohou být nahrazeny uživatelem. Vzhledem k propracovanosti a potenciálnímu nebezpečí je vždy vyžadován kvalifikovaný zásah v autorizovaném servisu, a to kromě drobných oprav jako je kontrola spojů, nahrazení standardní napájecí vidlice nebo revize svařovacího kabelu. Tyto díly však rovněž nejsou považovány za části, které by mohl vyměnit uživatel.

6.- SOUBOR TECHNICKÝCH NOREM

6.1.- TECHNICKÁ SPECIFIKACE

⇒  = είσοδος τάσης

⇒  = είσοδος ρεύματος

 ⇒ = έξοδος ρεύματος

 = κύκλος λειτουργίας

 = μάζα

 = διαστάσεις

 = γεννήτρια

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

α)• Διατηρείτε καθαρή και καλά φωτισμένη την περιοχή εργασίας.

Αν υπάρχει ακαταστασία ή ελλιπής φωτισμός στην περιοχή εργασίας, μπορεί να προκληθεί ατύχημα.

β)• Μη θέτετε σε λειτουργία τα ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως π.χ. με παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες και μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη λόγω σκόνης ή αναθυμιάσεων.

γ)• Μην επιτρέπετε σε παιδιά και άλλους παριστάμενους να πλησιάζουν στο χώρο εργασίας, όταν χειρίζεστε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Τυχόν απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να σας κάνει να χάσετε τον έλεγχο.

2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

α)• Τα βύσματα του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζουν στην πρίζα. Ποτέ μην τροποποιείτε το βύσμα με κανέναν τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε βύσματα προσαρμογέα με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι αντίστοιχες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

β)• Αποφεύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες όπως π.χ. σωλήνες, καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αν το σώμα σας είναι γειωμένο.

γ)• Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή σε υγρά περιβάλλοντα. Η διείσδυση νερού σε ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

δ)• Μην καταπονείτε το καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για να μεταφέρετε, να τραβήξετε ή να αποσυνδέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο από την πρίζα. Διατηρείτε το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας, λιπαντικά, αιχμηρές άκρες και κινούμενα μέρη. Τα κατεστραμμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

ε)• Όταν χειρίζεστε ένα ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Η χρήση ενός καλωδίου κατάλληλου για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

ζ)• Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο στη βροχή, σε μέρη που καταβρέχονται από νερό, σε υγρό μέρος ή σε μέρος με υγρασία. Η χρήση του εργαλείου υπό αυτές ή παρόμοιες συνθήκες θα αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, επικίνδυνης δυσλειτουργίας και υπερθέρμανσης. Αν δεν μπορείτε να αποφευχθεί η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε μέρος με υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή ρεύματος που διαθέτει αυτόματο διακόπτη διαρροής (RCD). Η χρήση ενός RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

α)• Να είστε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική όταν χειρίζεστε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή έλλειψης προσοχής κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή σωματική βλάβη.

β)• Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό προσωπικής προστασίας. Πάντα να φοράτε προστατευτικά ματιών. Ο προστατευτικός εξοπλισμός, όπως π.χ. μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά παπούτσια ασφαλείας, σκληρό καπέλο ή προστατευτικά για τα αυτιά και τα χέρια, που χρησιμοποιούνται στις κατάλληλες συνθήκες μειώνει τις σωματικές βλάβες.

γ)• Αποφυγή ακούσιας εκκίνησης. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση απενεργοποίησης προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πηγή τροφοδοσίας ή/και στην μπαταρία και προτού το κρατήσετε στα χέρια σας ή το μεταφέρετε. Αν κατά τη μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων έχετε το δάκτυλό σας επάνω στο διακόπτη ή αν ενεργοποιηθούν ενώ ο διακόπτης είναι πατημένος, μπορεί να προκληθεί ατύχημα.

δ)• Απομακρύνετε τυχόν κλειδί ρύθμισης ή οδοντωτό κλειδί

πριν από την ενεργοποίηση του εργαλείου. Ένα οδοντωτό κλειδί ή ένα κλειδί ρύθμισης που παρέμεινε συνδεδεμένο σε κάποιο περιστρεφόμενο μέρος του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη.

ε)• Διατηρείτε την ισορροπία σας. Φροντίστε να στέκεστε σωστά, διατηρώντας πάντα την ισορροπία σας. Έτσι μπορείτε να έχετε καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε περίπτωση μη αναμενόμενων καταστάσεων.

ζ)• Να φοράτε την κατάλληλη ενδυμασία. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από τα κινούμενα μέρη. Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη.

η)• Αν έχετε στη διάθεσή σας συσκευές για σύνδεση σε διατάξεις εξαγωγής και συλλογής σκόνης, φροντίστε για τη σωστή σύνδεση και χρήση τους. Η χρήση διάταξης συλλογής σκόνης μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.

θ)• Μην αφήνετε την αυτοπεποίθηση που αποκτάτε από τη συχνή χρήση εργαλείων να σας κάνει να αγνοείτε τις γενικές αρχές ασφαλείας. Μια απρόσεκτη ενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

ι)• Διατηρείτε τις λαβές και τις επιφάνειες πρόσφυσης στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από λάδια και γράσα. Οι ολισθηρές λαβές και επιφάνειες πρόσφυσης δεν επιτρέπουν την ασφαλή πρόσφυση και τον έλεγχο του εργαλείου σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

4. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

α)• Μην πιέζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο για την εφαρμογή σας. Το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο θα κάνει τη δουλειά καλύτερα και ασφαλέστερα με την ταχύτητα για την οποία έχει σχεδιαστεί.

β)• Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο αν δεν λειτουργεί ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί από το διακόπτη του είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.

γ)• Αποσυνδέστε το βύσμα από την πηγή τροφοδοσίας ή/και την μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο προτού κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση, αλλάξετε βοηθητικό εξοπλισμό ή αποθηκεύσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο ακούσιας εκκίνησης του ηλεκτρικού εργαλείου.

δ)• Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται μακριά από παιδιά και μην επιτρέπετε σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με ηλεκτρικά εργαλεία ή δεν έχουν διαβάσει αυτές τις οδηγίες να χειρίζονται το ηλεκτρικό εργαλείο. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια μη εκπαιδευμένων χρηστών.

ε)• Φροντίστε για τη συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων. Ελέγξτε για εσφαλμένη αντιστοίχιση ή δέσιμο των κινούμενων μερών, για θραύση τους και για άλλη κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Αν έχουν καταστραφεί, φροντίστε να επισκευάσετε το ηλεκτρικό εργαλείο πριν από τη χρήση. Πολλά ατυχήματα προκαλούνται λόγω κακής συντήρησης των ηλεκτρικών εργαλείων.

ζ)• Διατηρείτε αιχμηρά και καθαρά τα εργαλεία κοπής. Τα σωστά συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής είναι λιγότερο πιθανό να μπλοκάρουν και πιο εύκολο να ελεγχθούν.

η)• Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, το βοηθητικό εξοπλισμό και τα μέρη του εργαλείου κ.λπ. σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την ίδια την εργασία που θα εκτελέσετε. Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες άλλες από αυτές για τις οποίες προορίζεται μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη κατάσταση.

		PROMA TIG 140 HF 2T/4T	PROMA TIG 170 HF 2T/4T	PROMA TIG 170 HF 2T/4T DV	POTENZA TIG 170 HF GE	TIG 200 HF B P	TIG AC/DC 200 HF PULSED	TIG AC/DC 315 B HF P
	V	1ph/230	1ph/230	110/230	1ph/230	1ph 230	1ph 230	3ph 400
	A	140	170	140/170	29	33	35	21
	A	0-140	0-170	0-170	0-170	0 - 200	0 - 200	0-315
	%	100	100	100	60	60	60	60
	Kg	4.2	4.2	4.5	7	12	12	65
	cm	40x24x14	40x24x14	40x24x14	46x27x14.5	50x39x22	50x39x22	88x42x93.6
	KVA min	5	7	7	5	7	6	12

Παράμετρος	Μονάδα	PROMA TIG 140 HF 2T/4T	PROMA TIG 170 HF 2T/4T	PROMA TIG 170 HF 2T/4T DV	POTENZA TIG 170 HF GE	TIG 200 HF BP	TIG AC/DC 200 HF PULSED	TIG AC/DC 315 B HF P
Ονομαστική τάση	V	1ph/230	1ph/230	1ph/230	1ph/230	1ph/230	1ph / 230	3ph/400
Συχνότητα	Hz	50/60						
Τάση χωρίς φορτίο	V	55	-	-	73	64	64	70
Συχνότητα παλμού AC	Hz	-	-	-	-	-	0.2 - 20	0.1
Προετοιμασία		HF						
Συχνότητα παλμού DC	Hz	-	-	-	-	0.2 - 500	0.2 - 500	0.1 - 250
Εύρος παλμού	%	-	-	-	-	1 - 99	1 - 99	10 - 90
Συχνότητα AC	Hz	-	-	-	-	-	20 - 150	30 - 100
Καθαρό εύρος AC	%	-	-	-	-	-	(-) 20 - 20	20
Πλάτος καθαρισμού AC	%	-	-	-	-	-	(-)15 - 40	-
Κλίση ρεύματος: αρχή/τέλος	s	-	-	-	0 - 5	0 - 15	0 - 15	0-10 / final 0-25
Χρόνος πριν από το αέριο	s	0-3	0-3	0-3	0	0 - 2	0 - 15	0 - 10
Χρόνος μετά το αέριο	s	1-5	1-5	1-5	0.5 - 7	0 - 20	0 - 20	0.2 - 20
Απόδοση	%	>0.85						
Συντελεστής χρήσης	cosφ	0.7-0.9						
Βαθμός προστασίας	EN60529	IP21S						
Ψύξη		όχι	όχι	όχι	όχι	όχι	όχι	Ναι
Ψύξη	Modelo	WP 17	WP 17	WP 17	WP 17	WP-26	WP-26	SR18

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμός για τη χειροκίνητη συγκόλληση μετάλλων μέσω της θερμότητας που παράγεται από ηλεκτρικό τόξο.

Τεχνολογικά, ο εξοπλισμός Συγκόλλησης Stayer είναι μια πηγή ηλεκτρικής τροφοδοσίας για μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής συχνότητας με λογικό σύστημα έξυπνου ελέγχου.

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή τεχνολογία η οποία βασίζεται σε μετασχηματιστές που λειτουργούν σε συχνότητα 50 Hz του δημόσιου δικτύου, η Συγκόλληση Stayer έχει μεγαλύτερη πυκνότητα ισχύος ανά μονάδα βάρους, είναι πιο οικονομική και έχει τη δυνατότητα του ακριβούς, στιγμιαίου και αυτόματου ελέγχου όλων των παραμέτρων συγκόλλησης.

Για τον λόγο αυτό, θα κάνετε ευκολότερα βελτιωμένες συγκολλήσεις με εξοπλισμό που καταναλώνει λιγότερο ρεύμα και έχει χαμηλότερη μάζα από τον ισοδύναμο παραδοσιακό εξοπλισμό που βασίζεται σε μετασχηματιστές μεγάλου βάρους.

Όλοι οι μηχανισμοί Συγκόλλησης Stayer της σειράς TIG είναι ικανοί να κάνουν συγκόλληση με θωρακισμένο ηλεκτρόδιο και συγκόλληση με τσιμπίδα ηλεκτροδίου βολφραμίου, με προστασία από αδρανές αέριο.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜ ΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

PROMATIG 140 HF 2T 4T / PROMATIG 170 HF 2T 4T / PROMATIG 170 HF 2T 4T DV / POTENZA TIG170HF/ TIG200HF BP / TIG AC/DC200HF / TIG AC/DC315HF (FIG. 1, 2, 3,4,5 y 6)

1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
2. Ενδεικτική λυχνία ισχύος.
3. Ενδεικτική λυχνία συναγερμού.
4. Ρυθμιστικό κουμπί έντασης συγκόλλησης.
5. Ακροδέκτες σύνδεσης καλωδίου συγκόλλησης.
6. Διακόπτης λειτουργίας ηλεκτροδίου / TIG.

7. Διακόπτης χρόνου προροής και μεταροής για την έξοδο αδρανούς αερίου.
8. Σύνδεση αερίου για τον πυρσό.
9. Σύνδεση για υδρόψυξη TIG AC/DC 315 HF.
10. Σύνδεση σκανδάλης πυρσού.
11. Διακόπτης «Down time» tig 170 hf.
12. Διακόπτης «post time» tig 170 hf.
13. Σύνδεση πεντάλ TIG AC/DC 315 HF TIG.
14. Σύνδεση συγκόλλησης και γείωσης AC.
15. Κουμπί 2T/4T.
16. Σύνδεση τηλεχειριστηρίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ TIG 200 HF BP / TIG AC/DC 200 HF PULSED (FIG. 7 y 8).

1. Εμφάνιση τιμών.
2. Επιλογέας τύπου συγκόλλησης.
3. Επιλογέας τύπου λειτουργίας εργασίας.
4. Διαμόρφωση κυμάτων.
5. Ένδειξη λειτουργίας σκανδάλης σε δίχρονη λειτουργία, 2T.
6. Ένδειξη λειτουργίας σκανδάλης σε τετράχρονη, 4T.
7. Τυπική ένδειξη λειτουργίας συγκόλλησης TIG χωρίς παλμούς.
8. Ένδειξη λειτουργίας συγκόλλησης TIG με παλμούς.
9. Ένδειξη ρύθμισης χρόνου και τιμής προροής αερίου.
10. Ένδειξη τιμής και ρύθμισης αμπέρ έναρξης συγκόλλησης.
11. Ένδειξη τιμής και ρύθμισης δευτερολέπτων ράμπας.
12. Ένδειξη τιμής και ρύθμισης μέγιστων/κορυφαίων αμπέρ συγκόλλησης.
13. Τιμή και ένδειξη ρύθμισης ποσοστού πλάτους παλμού υψηλής συγκόλλησης.
14. Ένδειξη τιμής και ρύθμισης για τη συχνότητα κύκλου παλμών συγκόλλησης.
15. Αμπέρ βάσης κύκλου παλμών συγκόλλησης τιμή και ένδειξη ρύθμισης.
16. Τιμή και ένδειξη ρύθμισης δευτερολέπτων ράμπας καθόδου.
17. Τιμή και ένδειξη ρύθμισης για το τέλος των αμπέρ συγκόλλησης.
18. Τιμή και δείκτης ρύθμισης του χρόνου μετά τη ροή αερίου.
19. Συχνότητα AC/DC. - Καθαρότητα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ TIG AC/DC 315 B HF P (FIG. 9).

1. Αρχικός χρόνος αερίου.
2. Τιμή θερμής εκκίνησης.
3. Αρχικά αμπέρ.
4. Χρόνος αύξησης του ρεύματος.
5. Αμπέρ συγκόλλησης.
6. Ρεύμα αιχμής παλμού.
7. Πλάτος παλμού.
8. Συχνότητα παλμού.
9. Χρόνος πτώσης ρεύματος.
10. Αμπέρ τερματισμού.
11. Χρόνος τέλους αερίου.
12. Επιλογή διαδικασίας συγκόλλησης MMA (ηλεκτρόδιο με επικάλυψη), παλμική TIG, τυπική TIG, αυτόματη TIG.
13. Επιλογέας συγκόλλησης AC/DC TIG.
14. Επιλογέας λειτουργίας εργασίας 2T/4T: με κλίση προς τα πάνω/κάτω ή τυπική.
15. Επιλογέας παραμέτρων.
16. Αμπέρ.
17. Δευτερόλεπτα.
18. Ποσοστό.
19. Hertz.
20. Δοκιμή αερίου.
21. Παλμική συγκόλλησης.
22. Συχνότητα AC
23. Αποθήκευση παραμέτρων.
24. Ανάκληση παραμέτρων.
25. Έλεγχος ισορροπίας εναλλασσόμενου ρεύματος

1.- ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ

1					
2			3		
4			5		
6	8	10			
		11	11a	11b	11c
7	9	12	12a	12b	12c
		13	13a	13b	13c
14		15		16	
18					

Θέση 1 Όνομα, διεύθυνση και επωνυμία του κατασκευαστή, του διανομέα ή του εισαγωγέα.

Θέση 2 Αναγνώριση του μοντέλου.

Θέση 3 Ιχνηλασιμότητα του μοντέλου.

Θέση 4 Σύμβολο της πηγής ισχύος για συγκόλληση.

Θέση 5 Αναφορά στα πρότυπα που πληροί το μηχάνημα.

Θέση 6 Σύμβολο για τη διεργασία συγκόλλησης.

Θέση 7 Σύμβολο χρήσης σε περιβάλλοντα με αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Θέση 8 Σύμβολο για το ρεύμα συγκόλλησης.

Θέση 9 Ονομαστική τάση κενού

Θέση 10 Εύρος τάσης και ονομαστικό ρεύμα εξόδου.

Θέση 11 Συντελεστής χρήσης της πηγής ισχύος.

Θέση 11a Συντελεστής χρήσης στο 45%.

Θέση 11b Συντελεστής χρήσης στο 60%.

Θέση 11γ Συντελεστής χρήσης στο 100%.

Θέση 12 Ονομαστικό ρεύμα αποκοπής (I₂).

Θέση 12a Τιμή ρεύματος για 45% συντελεστή χρήσης.

Θέση 12b Τιμή ρεύματος για 60% συντελεστή χρήσης.

Θέση 12γ Τιμή ρεύματος για 100% συντελεστή χρήσης.

Θέση 13 Τάση υπό φορτίο (U₂)

Θέση 13a Τάση υπό φορτίο για 45% συντελεστή χρήσης.

Θέση 13b Τάση υπό φορτίο για 60% συντελεστή χρήσης.

Θέση 13γ Τάση υπό φορτίο για 100% συντελεστή χρήσης.

Θέση 14 Σύμβολο για την τροφοδοσία ρεύματος.

Θέση 15 Ονομαστική τιμή της τάσης τροφοδοσίας.

Θέση 16 Μέγιστο ονομαστικό ρεύμα τροφοδοσίας.

Θέση 17 Μέγιστο ενεργό ρεύμα τροφοδοσίας.

Θέση 18 Βαθμός προστασίας.

2.- ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

- Διαβάστε ολόκληρο το Εγχειρίδιο Χρήσης και κατανοήστε το πριν χρησιμοποιήσετε ή εκτελέσετε εργασίες τεχνικής συντήρησης στη μονάδα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα του κατασκευαστή.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ! – Υποδηλώνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. πιθανοί κίνδυνοι παρουσιάζονται στα συνοψευτικά ή εξηγούνται στο κείμενο.



Υποδηλώνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Οι πιθανοί κίνδυνοι εξηγούνται στο κείμενο.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΟΞΟΥ



Μόνο άτομα που είναι καταρτισμένα δύνανται να εγκαταστήσουν, να χειριστούν, να συντηρήσουν και να επισκευάσουν το μηχάνημα αυτό.

Κρατήστε τα παιδιά και οποιοδήποτε άλλο άτομο μακριά από το μηχάνημα κατά τη λειτουργία του.

Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ μπορεί να σας σκοτώσει.

Η επαφή με εξαρτήματα με ρεύμα μπορεί να επιφέρει θάνατο από ηλεκτροπληξία. Το κύκλωμα ηλεκτροδίων βρίσκεται πάντα υπό τάση όταν το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο. Το κύκλωμα εισόδου και τα εσωτερικά κυκλώματα του μηχανήματος βρίσκονται υπό τάση. Κατά τη συγκόλληση με αυτόματο ή ημιαυτόματο εξοπλισμό, το σύρμα, το καρούλι, το πλαίσιο που περιλαμβάνει τους κυλίνδρους τροφοδοσίας και όλα τα μεταλλικά μέρη που έρχονται σε επαφή με το σύρμα συγκόλλησης βρίσκονται υπό τάση. Η μη ορθή εγκατάσταση ή γείωση του εξοπλισμού αποτελεί εξαιρετικά σοβαρό κίνδυνο.

- Μην αγγίζετε μέρη που βρίσκονται υπό τάση.
- Χρησιμοποιείτε στεγνά μονωτικά γάντια χωρίς ανοίγματα και προστατευτικό ρουχισμό στο σώμα μας.
- Προστατεύετε τον εαυτό σας από την εργασία και τη γείωση χρησιμοποιώντας πατάκια ή καλύμματα που είναι επαρκώς μεγάλα σε μέγεθος προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε φυσική επαφή με την εργασία ή το έδαφος.
- Μην χρησιμοποιείτε έξοδο εναλλασσόμενου ρεύματος σε χώρους με υγρασία όταν ο χώρος επιτρέπει πολύ περιορισμένες κινήσεις ή όταν υπάρχει κίνδυνος πτώσης.
- Χρησιμοποιείτε έξοδο εναλλασσόμενου ρεύματος ΜΟΝΟ όταν απαιτείται από τη διεργασία συγκόλλησης.
- Όταν απαιτείται έξοδος εναλλασσόμενου ρεύματος, χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο στη μονάδα.
- Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας απαιτούνται όταν συντρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες ηλεκτρικού κινδύνου σε χώρους με υγρασία ή όταν φοράτε βρεγμένα ρούχα κατά την εργασία πάνω σε μεταλλικές κατασκευές, όπως δάπεδα, εσχάρες, ικριώματα· όταν οι κινήσεις σας είναι περιορισμένες, π.χ. όταν κάθεστε, γονατίζετε ή ξαπλώνετε κάτω· όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος αναπόφευκτης ή τυχαίας επαφής με το τεμάχιο επεξεργασίας ή το έδαφος.
- Πριν από την εγκατάσταση ή την εκτέλεση εργασιών τεχνικής συντήρησης στο μηχάνημα, αποσυνδέστε την ισχύ εισόδου ή απενεργοποιήστε το μοτέρ.
- Εγκαταστήστε τον εξοπλισμό και συνδέστε τον με το σύστημα γείωσης σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης και τους εθνικούς, ομοσπονδιακούς και τοπικούς κανόνες.
- Ελέγχετε πάντα την τροφοδοσία στη γείωση, ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι η ισχύς εισόδου στο καλώδιο γείωσης έχει συνδεθεί σωστά στον ακροδέκτη γείωσης στο κουτί αποσύνδεσης ή ότι το βύσμα του έχει σωστά συνδεθεί με την υποδοχή εξόδου που είναι συνδεδεμένη με τη γείωση. Κατά την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων συνδέσεων εισόδου, πρώτα συνδέστε τον αγωγό της γείωσης και ελέγξτε προσεκτικά τις συνδέσεις του.
- Διατηρείτε τα καλώδια τροφοδοσίας καθαρά από λάδια ή γράσα και προστατεύετε τα από θερμά μέταλλα και σπινθήρες.
- Επιθεωρείτε συχνά το καλώδιο εισόδου ισχύος για τυχόν κατεστραμμένο ή γυμνό καλώδιο. Αντικαθιστάτε αμέσως το καλώδιο σε περίπτωση βλάβης - το γυμνό καλώδιο μπορεί να σας σκοτώσει.
- Απενεργοποιείτε ολόκληρο τον εξοπλισμό όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδια που έχουν φθαρεί, υποστεί ζημιά, είναι πολύ μικρά σε μέγεθος ή δεν έχουν συνδεθεί σωστά.
- Μην τυλίγετε καλώδια γύρω από το σώμα σας.

- Αν για μια εργασία απαιτείται σφιγκτήρας γείωσης, δημιουργήστε σύνδεση γείωσης με τη χρήση ξεχωριστού καλωδίου.
- Μην αγγίζετε το ηλεκτρόδιο όταν έρχεστε σε επαφή με την εργασία ή το κύκλωμα εργασίας ή άλλο ηλεκτρόδιο άλλου μηχανήματος.
- Μην φέρνετε σε επαφή δύο τσιμπίδες ηλεκτροδίων που είναι συνδεδεμένες ταυτόχρονα σε διαφορετικά μηχανήματα επειδή, στην περίπτωση αυτή, θα υπάρχει διπλή τάση ανοιχτού κυκλώματος.
- Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό που είναι σε καλή κατάσταση συντήρησης. Επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε αμέσως τυχόν κατεστραμμένα μέρη. Συντηρείτε τη μονάδα σύμφωνα με το εγχειρίδιο.
- Χρησιμοποιείτε ιμάντες ασφαλείας για την αποφυγή πτώσης κατά την εργασία σε ύψος.
- Διατηρείτε όλα τα πλαίσια και τα καλύμματα στη θέση τους.
- Τοποθετείτε τον σφιγκτήρα του καλωδίου εργασίας στο τεμάχιο προς κατεργασία ή στο τραπέζι εργασίας όσο το δυνατόν πλησιέστερα στη συγκόλληση κατά τρόπο που η επαφή μετάλλου προς μέταλλο να είναι καλή.
- Κρατάτε μακριά ή μονώνετε τον σφιγκτήρα γείωσης για να αποφευχθεί η επαφή με οποιοδήποτε μέταλλο ή γειωμένο τεμάχιο.
- Μονώνετε τον συγκρατητή γείωσης όταν δεν είναι συνδεδεμένος με το τεμάχιο προς κατεργασία προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν επαφή με οποιοδήποτε μέταλλο τεμάχιο.

Τα ΘΕΡΜΑ ΜΕΡΗ ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα.

- Μην αγγίζετε τα θερμά μέρη με γυμνά χέρια.
- Αφήνετε χρόνο να ψυχθούν τα μέρη πριν από την εκτέλεση εργασιών στο μηχάνημα.
- Για τον χειρισμό θερμών μερών, χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία και/ή φοράτε χοντρά γάντια με μόνωση για τη συγκόλληση και ρουχισμό για την αποφυγή εγκαυμάτων.

Ο ΚΑΠΝΟΣ και τα ΑΕΡΙΑ ενδέχεται να είναι επικίνδυνα.

Η συγκόλληση παράγει καπνό και αέρια. Η εισπνοή αυτών των αερίων και του καπνού μπορεί να είναι επικίνδυνη για την υγεία σας.

- Κρατάτε το κεφάλι σας μακριά από τον καπνό. Μην εισπνέετε τον καπνό.
- Όταν βρίσκεστε σε εσωτερικούς χώρους, εξαερίζετε τον χώρο και/ή χρησιμοποιείτε εξαναγκασμένο τοπικό αερισμό μπροστά από το τόξο για την απομάκρυνση του καπνού και των αερίων της συγκόλλησης.
- Όταν ο εξαερισμός δεν είναι κατάλληλος, χρησιμοποιείτε συγκεκριμένο αναπνευστήρα.
- Διαβάστε και κατανοήστε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού, καθώς και τις οδηγίες του κατασκευαστή όσον αφορά τα υλικά, τα αναλώσιμα, τις επιστρώσεις, τα καθαριστικά, τα μέσα απολίπανσης.
- Εκτελείτε εργασία σε κλειστό χώρο μόνο εφόσον έχει αεριστεί καλά ή με τη χρήση αναπνευστήρα. Να υπάρχει πάντα ένα εκπαιδευμένο άτομο πλησίον σας. Ο καπνός και τα αέρια συγκόλλησης ενδέχεται να εκτοπίσουν τον αέρα και να μειώσουν τα επίπεδα οξυγόνου προκαλώντας βλάβη στην υγεία ή επιφέροντας τον θάνατο. Βεβαιωθείτε ότι ο αναπνευστικός αέρας είναι ασφαλής.
- Μη συγκολλάτε σε τοποθεσίες όπου βρίσκονται κοντά σε εργασίες που περιλαμβάνουν γράσο, καθαρισμό ή βάψιμο με καθαρισμό. Η θερμότητα και οι ακτίνες του τόξου ενδέχεται να αντιδράσουν με ατμούς και να σχηματίσουν εξαιρετικά ερεθιστικά και τοξικά αέρια.
- Μη συγκολλάτε σε υλικά επίστρωσης, όπως γαλβανισμένο χάλυβα, μολύβδο ή χάλυβα με επίστρωση καδμίου εκτός εάν η επίστρωση έχει αφαιρεθεί από την περιοχή συγκόλλησης.

ο χώρος έχει αεριστεί καλά και ενώ φοράτε αναπνευστήρα με πηγή αέρα. Οι επιστροφές από οποιοδήποτε υλικό που περιέχει τα εν λόγω στοιχεία δύνανται να προκαλέσουν την εκπομπή καπνού κατά τη συγκόλληση.

Οι ΑΚΤΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΞΟ ενδέχεται να προκαλέσουν οφθαλμικά και δερματικά εγκαύματα.

Οι ακτίνες από το τόξο μιας συγκόλλησης παράγουν έντονη θερμότητα και υπεριώδη ακτινοβολία που ενδέχεται να προκαλέσουν οφθαλμικά και δερματικά εγκαύματα.

- Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένη μάσκα συγκόλλησης με φίλτρο σκίασης για την προστασία του προσώπου και των ματιών κατά τη συγκόλληση ή παρατήρηση, βλ. τα πρότυπα ασφαλείας ANSI Z249.1, Z175, EN379.
- Χρησιμοποιείτε γυαλιά ασφαλείας με πλαϊνά προστατευτικά.
- Χρησιμοποιείτε προστατευτικά φράγματα ή παραπετάσματα για την προστασία των άλλων από αναλαμπές, αντανάκλασεις και σπινθήρες· ειδοποιείτε τους άλλους να μην κοιτάνε στο τόξο.
- Χρησιμοποιείτε προστατευτικό ρουχισμό από ανθεκτικό, πυρίμαχο υλικό (από δέρμα, χοντρό βαμβάκι ή μαλλί) και προστατευτικά υποδήματα.

Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ενδέχεται να προκαλέσει φωτιά ή έκρηξη.

Η συγκόλληση σε κλειστό δοχείο, όπως δεξαμενές, βαρέλια ή σωλήνες ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη. Ενδέχεται να εκτοξευθούν σπινθήρες από το τόξο συγκόλλησης. Η εκτόξευση σπινθήρων, τα θερμά τεμάχια προς κατεργασία και ο θερμός εξοπλισμός ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά και εγκαύματα. Η τυχαία επαφή του ηλεκτροδίου με τα μεταλλικά μέρη ενδέχεται να προκαλέσει σπινθήρες, έκρηξη, υπερθέρμανση ή φωτιά. Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι ο χώρος είναι ασφαλής πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας συγκόλλησης.

- Αφαιρείτε οποιοδήποτε εύφλεκτο υλικό σε απόσταση 11 μέτρων από το τόξο της συγκόλλησης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, ασφαλίστε με εγκεκριμένα καλύμματα.
- Μην εκτελείτε εργασίες συγκόλλησης όπου οι σπινθήρες ενδέχεται να επιδράσουν σε εύφλεκτο υλικό. Προστατεύετε τον εαυτό σας και άλλους από την εκτόξευση σπινθήρων και θερμών μετάλλων.
- Να έχετε κατά νου ότι εν λόγω σπινθήρες και τα θερμά υλικά που εκτοξεύονται από την εργασία συγκόλλησης ενδέχεται να διέλθουν μέσω σχισμών ή ανοιγμάτων σε παρακείμενους χώρους.
- Να είστε πάντα σε επιφυλακή ότι δεν υπάρχει φωτιά και διατηρείτε έναν πυροσβεστήρα σε κοντινή απόσταση.
- Να είστε σε εγρήγορση ότι κατά τη συγκόλληση οροφής, δαπέδου, τοίχου ή οποιουδήποτε είδους διαχωριστικού, η θερμότητα ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά σε αποκρυπτόμενα μέρη που δεν είναι ορατά.
- Μην εκτελείτε εργασίες συγκόλλησης σε κλειστούς περιέκτες, όπως δεξαμενές ή βαρέλια ή σωληνώσεις εκτός και εάν έχουν προετοιμαστεί καταλλήλως σύμφωνα με το πρότυπο AWS F4.1.
- Μην εκτελείτε εργασίες συγκόλλησης όπου η ατμόσφαιρα μπορεί να περιέχει εύφλεκτη σκόνη, αέριο ή ατμούς από υγρά (όπως η βενζίνη).
- Συνδέετε το καλώδιο εργασίας με την περιοχή εργασίας όσο το πιο δυνατόν πλησιέστερα στο μέρος όπου θα συγκολλήσετε, προκειμένου να εμποδίσετε το ρεύμα συγκόλλησης να διανύσει πιθανώς μεγάλη διαδρομή μέσω άγνωστων μερών προκαλώντας ηλεκτροπληξία, σπινθήρες και κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συγκόλληση για αποπάγωση σωλήνων.
- Αφαιρείτε το ηλεκτρόδιο από την τσιμπίδα ηλεκτροδίου ή κόβετε το σύρμα συγκόλλησης κοντά στον σωλήνα επαφής όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
- Χρησιμοποιείτε προστατευτικό ρουχισμό καθαρό από λάδια, όπως δερμάτινα γάντια, χοντρό πουκάμισο, κλειστό παντελόνι

χωρίς μπαλώματα, ψηλά παπούτσια ή μπότες και κασκέτο.

- Κρατάτε μακριά σας οποιοδήποτε είδος καυσίμου, όπως αναπτήρες βουτανίου ή σπέρτα, πριν από την έναρξη της συγκόλλησης.
- Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, επιθεωρείτε τον χώρο προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σπινθήρες, υπολείμματα φωτιάς και φλόγες.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις κατάλληλες ασφάλειες ή διακόπτες κυκλώματος. Μην τοποθετείτε ασφάλειες ή διακόπτες μεγαλύτερου μεγέθους και μην τα περνάτε από τη μία πλευρά.
- Τηρείτε τους κανονισμούς σύμφωνα με τα πρότυπα OSHA 1910.252(α) (2) (iv) και NFPA 51B για εργασίες σε υψηλές θερμοκρασίες και έχετε ένα άτομο πλησίον σας ώστε να αναλάβει την πυρκαγιά και να διαθέτει πυροσβεστήρα.

Η ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Ή ΣΚΩΡΙΑΣ ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό στα μάτια

- Η συγκόλληση, το τρύχιση, το βούρτσισμα με σύρμα ή το γυάλισμα ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή την εκτόξευση μετάλλων. Όταν οι συγκολλησεις ψύχονται ενδέχεται να σχηματίσουν σκωρία.
- Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα γυαλιά ασφαλείας με πλαϊνά προστατευτικά έως κάτω από τη μάσκα σας.

Η ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ενδέχεται να σας αρρωστήσει Ή ΝΑ ΣΑΣ ΣΚΟΤΩΣΕΙ.

- Κλείνετε το προστατευτικό αέριο όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
- Αερίζετε πάντα τους κλειστούς χώρους ή χρησιμοποιείτε εγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή που αντικαθιστά τον αέρα.

Τα ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ενδέχεται να επιδράσουν σε εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

- Τα άτομα με βηματοδότη ή άλλα εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει να απομακρύνονται.
- Τα άτομα που χρησιμοποιούν εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει να συμβουλευτούν τον ιατρό τους και τον κατασκευαστή της συσκευής πριν την προέγγιση της συγκόλλησης με τόξο, το σημείο συγκόλλησης, τη διάτρηση, την κοπή με πλάσμα ή τις εργασίες επαγωγικής θερμότητας.

Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ενδέχεται να τραυματίσει το εσωτερικό αυτί σας.

- Ο θόρυβος ορισμένων διεργασιών ή εξοπλισμού ενδέχεται να βλάψει το εσωτερικό αυτί σας. Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένη προστασία αυτιών όταν το επίπεδο θορύβου είναι εξαιρετικά υψηλό ή άνω των 75 dBA.

ΟΙ ΦΙΑΛΕΣ ενδέχεται να εκραγούν σε περίπτωση βλαβών.

- Οι φιάλες που περιέχουν προστατευτικό αέριο, περιέχουν το εν λόγω αέριο υπό υψηλή πίεση. Οι φιάλες ενδέχεται να εκραγούν σε περίπτωση βλαβών. Επειδή οι φιάλες αποτελούν συνήθως μέρος της διεργασίας συγκόλλησης, να τις χειρίζεστε πάντοτε με προσοχή.
- Προστατεύετε τις φιάλες που περιέχουν αέριο υπό πίεση από την υπερβολική θερμότητα, τις μηχανικές κρούσεις, την υλική φθορά, τη σκωρία, τις φλόγες, τους σπινθήρες και τα τόξα.
 - Εγκαθιστάτε και ασφαλίζετε τις φιάλες σε κατακόρυφη θέση ασφαλίζοντάς τις σε σταθερό υποστήριγμα ή σε στήριγμα φιάλης προκειμένου να αποτρέψετε την πτώση ή κατάρρευσή τους.
 - Κρατάτε τις φιάλες μακριά από το ηλεκτρικό κύκλωμα ή το κύκλωμα συγκόλλησης.
 - Ποτέ μην τυλίγετε την τσιμπίδα συγκόλλησης γύρω από μια φιάλη αερίου.
 - Μην επιτρέπετε ποτέ την επαφή ηλεκτροδίου με οποιαδήποτε φιάλη.
 - Μη συγκολλάτε ποτέ σε φιάλη υπό πίεση, θα προκληθεί έκρηξη.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο το σωστό προστατευτικό αέριο, καθώς και τους ρυθμιστές, τους εύκαμπτους σωλήνες και

τις συνδέσεις που έχουν σχεδιαστεί για τη συγκεκριμένη εφαρμογή· να διατηρείτε το μηχάνημα, καθώς και τα μέρη του σε καλή κατάσταση.

- Κρατάτε πάντα το πρόσωπό σας μακριά από την έξοδο της βαλβίδας εκτός από την περίπτωση χρήσης της βαλβίδας φιάλης.
- Διατηρείτε το προστατευτικό κάλυμμα στη θέση του πάνω από τη βαλβίδα εκτός εάν η φιάλη χρησιμοποιείται ή είναι συνδεδεμένη για χρήση.
- Χρησιμοποιείτε τον σωστό εξοπλισμό, τις κατάλληλες διαδικασίες και έναν επαρκή αριθμό ατόμων για την ανύψωση και μετακίνηση των φιαλών.
- Διαβάστε και τηρείτε τις οδηγίες σχετικά με τις φιάλες με πεπιεσμένο αέριο, τον σχετικό εξοπλισμό και την έκδοση του προτύπου CGP P-1 της ένωσης Compressed Gas Association (CGP), καθώς και τους τοπικούς κανονισμούς.

Κίνδυνος ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΕΚΡΗΞΗΣ.

- Μην τοποθετείτε τη μονάδα πάνω σε, πάνω από ή κοντά σε εύφλεκτες επιφάνειες.
- Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα κοντά σε εύφλεκτα τεμάχια.
- Μην υπερφορτώνετε την καλωδίωση του κτιρίου σας· βεβαιωθείτε ότι το σύστημα τροφοδοσίας ρεύματός σας είναι το κατάλληλο σε μέγεθος και ισχύ και ότι προστατεύεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας μονάδας.

Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς.

- Για το χειρισμό βαρέος εξοπλισμού, χρησιμοποιείτε τον κρίκο ανύψωσης μόνο για την ανύψωση της μονάδας, ΟΧΙ για το σύστημα τροχών, τις φιάλες αερίου ή άλλα παρελκόμενα.
- Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό που διαθέτει την κατάλληλη ισχύ ανύψωσης της μονάδας.
- Κατά τη χρήση περionoφόρου ανυψωτικού μηχανήματος, βεβαιωθείτε ότι τα δόντια του περionoφόρου μηχανήματος είναι επαρκώς μακριά ώστε να εκτείνονται πέραν της απέναντι πλευράς της μονάδας.

Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ενδέχεται να προκαλέσει ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.

- Αφήστε χρόνο να ψυχθούν τα μέρη, τηρήστε τον ονομαστικό συντελεστή χρήσης
- Μειώστε τον συντελεστή χρήσης ή το ρεύμα προτού ξεκινήσετε πάλι τη συγκόλληση.
- Μη φράσσετε ή φιλτράρετε τη ροή αέρα προς τη μονάδα.

Η ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς

- Χρησιμοποιείτε προστατευτική προσωπίδα για την προστασία των ματιών και του προσώπου σας.
- Διαμορφώστε το ηλεκτρόδιο βολφραμίου μόνο σε τροχό με τα κατάλληλα προστατευτικά σε ασφαλή τοποθεσία χρησιμοποιώντας την απαραίτητη προστασία για το πρόσωπο, τα χέρια και το σώμα σας.
- Οι σπινθήρες ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, κρατήστε τα εύφλεκτα υλικά μακριά.

Το ΣΥΡΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ενδέχεται να σας προκαλέσει τραυματισμό.

- Μην πιέζετε τη σκανδάλη της τσιμπίδας μέχρι να λάβετε αυτές τις οδηγίες.
- Όταν περνάτε το σύρμα, μην στρέψετε την άκρη της τσιμπίδας προς οποιονδήποτε σημείο του σώματός σας, άλλα άτομα ή μεταλλικά αντικείμενα.

Τα ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.

- Μείνετε μακριά από όλα τα κινούμενα μέρη, όπως ανεμιστήρες.
- Διατηρείτε όλες τις πόρτες, τα πλαίσια, τα καλύμματα και τα προστατευτικά κλειστά και στη θέση τους.

- Εξασφαλίζετε ότι μόνο εξειδικευμένα άτομα αφαιρούν τις πόρτες, τα πλαίσια, τα καλύμματα και τα προστατευτικά για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.
- Επαναγκαθιστάτε όλες τις πόρτες, τα πλαίσια, τα καπάκια και τα προστατευτικά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και πριν από την επανασύνδεση της ισχύος εισόδου.

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές.

- Η ακτινοβολία υψηλής συχνότητας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στη ραδιοπλοήγηση, τις υπηρεσίες ασφαλείας, τους υπολογιστές και τον εξοπλισμό επικοινωνιών.
- Βεβαιωθείτε ότι μόνο εξειδικευμένα άτομα που είναι εξοικειωμένα με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό εγκαθιστούν τον εξοπλισμό. Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη πρόσληψης εκπαιδευμένου ηλεκτρολόγου ο οποίος θα διορθώσει σύντομα οποιοδήποτε πρόβλημα έχει δημιουργηθεί από την εγκατάσταση.



- Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση ελέγχεται και συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

- Κρατήστε εντελώς κλειστές τις πόρτες και τα πλαίσια με πηγή υψηλής συχνότητας, σταθεροποιήστε ορθά την απόσταση του σπινθήρα στα σημεία επαφής και βεβαιωθείτε ότι είναι γειωμένα και προστατευμένα από αναστροφή ρεύματος για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας παρεμβολών.

Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές.

- Η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια δύναται να παρεμβάλλεται σε ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως υπολογιστές ή εξοπλισμό που λειτουργούν μέσω υπολογιστή, όπως βιομηχανικά ρομπότ.
- Βεβαιωθείτε ότι οποιοσδήποτε εξοπλισμός εντός της περιοχής συγκόλλησης είναι ηλεκτρομαγνητικά συμβατός.
- Για τη μείωση πιθανών παρεμβολών, φροντίστε τα καλώδια να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε μήκος, όσον το δυνατόν πλησιέστερα μεταξύ τους ή στο δάπεδο, εφόσον αυτό είναι εφικτό.
- Εκτελείτε τις εργασίες συγκόλλησης σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρα μακριά από οποιονδήποτε ηλεκτρονικά ευαίσθητο εξοπλισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα συγκόλλησης έχει εγκατασταθεί και γειωθεί σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο.
- Εάν συνεχίζουν να υπάρχουν παρεμβολές, ο χειριστής πρέπει να λάβει έκτακτα μέτρα, όπως να μετακινήσει το μηχάνημα συγκόλλησης, να χρησιμοποιήσει θωρακισμένα καλώδια, να χρησιμοποιήσει φίλτρα γραμμής ή να προστατεύσει τον χώρο εργασίας με οποιονδήποτε τρόπο.

2.3.- ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

Για τη μείωση των μαγνητικών πεδίων (EMF) στον χώρο εργασίας, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες διαδικασίες:

1. Κρατάτε όσο το δυνατόν πλησιέστερα τα καλώδια μεταξύ τους, είτε δημιουργώντας πλεξούδες είτε ενώνοντάς τα με κολλητική ταινία ή χρησιμοποιώντας κάλυμμα καλωδίου.
2. Τοποθετείτε τα καλώδια στη μία πλευρά και μακριά από τον χειριστή.
3. Μην τυλίγετε καλώδια και μην κρεμάτε τα καλώδια γύρω από το σώμα σας.
4. Κρατάτε τις πηγές ισχύος συγκόλλησης και τα καλώδια όσο το δυνατόν μακρύτερα.
5. Συνδέετε τον σφικτήρα γείωσης στο τεμάχιο που κατεργάζεστε όσο το δυνατόν πλησιέστερα στη συγκόλληση.

Προειδοποίηση: Σε περιβάλλοντα με αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς, όπως κοντά σε εύφλεκτα προϊόντα, εκρηκτικά, ύψος, περιορισμένος χώρος, φυσική επαφή με αγωγίμα μέρη, θερμά και υγρά περιβάλλοντα που μειώνουν την ηλεκτρική αντίσταση της ανθρώπινης επιδερμίδας

και του εξοπλισμού, τηρήστε τα μέτρα πρόληψης κινδύνων στον χώρο εργασίας, καθώς και τις σχετικές εθνικές και διεθνείς προβλέψεις.

3.- ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Το μηχάνημα πρέπει να τοποθετείται σε στεγνό, αεριζόμενο χώρο και με απόσταση τουλάχιστον 15 cm από οποιονδήποτε τοίχο. Ο εξοπλισμός ενδέχεται να ολισθαίνει όταν στερεώνεται σε επιφάνειες με κλίση πάνω από 30, συνεπώς πρέπει να τοποθετείται πάντα σε επίπεδη και στεγνή επιφάνεια. Όταν τοποθετείται σε επιφάνειες με μεγαλύτερη κλίση, ασφαλίστε το μηχάνημα με αλυσίδες ή ιμάντες. Αποφεύγετε την τοποθέτηση του εξοπλισμού σε υγρασία ή βροχή.

Αποφεύγετε την είσοδο ρινισμάτων χάλυβα στο εσωτερικό του μηχανήματος. Μη χρησιμοποιείτε τον τροχό κοντά στον εξοπλισμό.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ο εξοπλισμός συναρμολογείται τηρώντας τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς και τοποθετείται ορθά.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Το μηχάνημα τροφοδοτείται από το καλώδιο και τη σύνδεση που παρέχεται στον βασικό εξοπλισμό μέσω ενός διαφορικού αυτόματου διακόπτη και ηλεκτρομαγνητικού διακόπτη με χρονοκαυστήρηση και με ένταση σύμφωνα με τον πίνακα των τεχνικών χαρακτηριστικών. Κάθε σύνδεση πρέπει να διαθέτει εγκεκριμένη σύνδεση γείωσης σύμφωνα με οποιονδήποτε εθνικό κανονισμό περί ηλεκτρικής ενέργειας.

Στη περίπτωση σύνδεσης με ηλεκτρική γεννήτρια, πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις ισχύος που δηλώνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Λαμβάνεται υπόψη ότι το μηχάνημα θα μπορεί να λειτουργεί με μια γεννήτρια με λιγότερη ισχύ από την αναφερόμενη, με τον περιορισμό ότι θα χρησιμοποιείται με την ελάχιστη δυνατή ένταση σε σχέση από την ονομαστική τιμή της.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Το μηχάνημα εγκαθίσταται βάσει του βαθμού προστασίας IP21, που σημαίνει ότι το μηχάνημα προστατεύεται στο μέγιστο βαθμό από την κάθετη πτώση σταγόνων νερού και την πρόσβαση σε επικίνδυνα μέρη με δάχτυλο από 12,5 mm $\varnothing$ ή μεγαλύτερο στέρεο ξένο σώμα. Το μηχάνημα έχει κατασκευαστεί για εργασίες σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -15°C έως 70°C, λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της μείωσης της απόδοσης (συντελεστής χρήσης) από θερμοκρασίες περιβάλλοντος άνω των 40°C.

4.- ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ

Ο χειρισμός όλων των μηχανημάτων Συγκόλλησης Stayer της σειράς πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση της λαβής που είναι διαρρυθμισμένη για μεταφορά.

Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 15 cm διάκενο γύρω από τον εξοπλισμό και πρέπει να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα για την ορθή διάχυση της θερμότητας. Πριν από κάθε εργασία, πρέπει να επαληθεύεται η καλή λειτουργία και η σωστή σύσφιξη όλων των εξωτερικών στοιχείων του μηχανήματος: ρευματοδότης, καλώδιο, περίβλημα κατασκευής και ακροδέκτες σύνδεσης και διακόπτες.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Όλα τα μηχανήματα Συγκόλλησης Stayer της σειράς διαθέτουν ταχυσύνδεσμο DINE 1/2 ιντσών για τα καλώδια συγκόλλησης. Για να αφαιρέσετε ή να τοποθετήσετε τον σύνδεσμο, αρκεί να

στρέψετε τον σύνδεσμο κατά ένα τέταρτο της στροφής προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνδέετε πάντα τον σύνδεσμο DINSE μέχρι τέρμα μέσα και βεβαιωθείτε ότι η συναρμογή με το καλώδιο είναι σε καλή κατάσταση και η επιφάνεια επαφής είναι καθαρή. Μια κακή συναρμογή ή μια σύνδεση που έχει ακαθαρσίες θα οδηγήσει σε ελλιπή απόδοση και υπερθέρμανση, τήξη ή κάψιμο του μπροστινού πλαισίου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Όλα τα μηχανήματα Συγκόλλησης Stayer περιέχουν ένα πολύπλοκο ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο είναι πλήρως βαθμονομημένο από το εργοστάσιο, έτσι ώστε για λόγους αποδοτικότητας και ασφάλειας να μην επιτρέπεται ο χειρισμός του από τον χρήστη. Σε περίπτωση αμφιβολίας όσον αφορά θέματα δυσλειτουργίας, επικοινωνήστε με τον διανομέα σας ή τη γραμμή υποστήριξης πελατών μας.

ΟΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ

Ο κύριος περιορισμός όσον αφορά το μέγεθος του τεμαχίου προς κατεργασία είναι το πάχος του το οποίο περιορίζεται από την ισχύ του εξοπλισμού. Με περισσότερη ισχύ, μπορείτε να πραγματοποιείτε ακριβείς συγκολλήσεις (με κατάλληλη διείσδυση της λωρίδας συγκόλλησης) σε τεμάχια που έχουν μεγαλύτερο πάχος. Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να σας χρησιμεύσει για καθοδήγηση:

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ

Πάχος του τεμαχίου που πρόκειται να συγκολληθεί	E6013 διάμετρος ηλεκτροδίου	Εύρος ρύθμισης έντασης
1 a 2 mm	1,6 mm	30 – 60
1,5 a 3 mm	2,0 mm	50 – 70
2,5 a 5 mm	2,5 mm	60 – 100
5 a 8 mm	3,2 mm	85 - 140
8 a 12 mm	4,0 mm	120 – 190
Mais de 12 mm	5,0 mm	180 – 240


ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

Πάχος του τεμαχίου που πρόκειται να συγκολληθεί	Διάμετρος ηλεκτροδίου βολφραμίου	Διάμετρος ράβδου πλήρωσης	Εύρος ρύθμισης έντασης	Ροή αερίου αργού	Μέγεθος ένωσης	Σχήμα ένωσης
mm	mm	mm	A	l/min	mm	
0.6	1.0 - 1.6	0 - 1.0	25 - 40	4 - 5	1	a.b
1.0	1.0 - 1.6	0 - 1.6	40 - 60	4 - 7	1	a.b
1.5	1.0 - 1.6	0 - 1.6	60 - 90	6 - 9	1	b
2.5	1.6 - 2.4	1.6 - 2.4	80 - 120	6 - 9	1	b
3.0	1.6 - 2.4	1.6 - 2.4	100 - 160	7 - 10	1 - 2	b.c
4.0	2.4	1.6 - 2.4	130 - 200	10 - 15	2 - 3	c.d
5.0	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	150 - 250	10 - 15	2 - 3	c.d
6.0	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	200 - 280	10 - 15	3 - 4	c.d
8.0	3.2 - 4.0	3.2 - 4.0	200 - 300	12 - 18	4 - 5	d

Πάχος του τεμαχίου που πρόκειται να συγκολληθεί	Διάμετρος ηλεκτροδίου βολφραμίου	Διάμετρος ράβδου πλήρωσης	Εύρος ρύθμισης έντασης	Ροή αερίου αργού	Μέγεθος ένωσης	Τύπος ένωσης
mm	mm	mm	A	l/min	mm	
0.6	1.0 - 1.6	0 - 1.0	15 - 30	4 - 5	1	a.b
1.0	1.0 - 1.6	0 - 1.6	25 - 30	4 - 7	1	a.b
1.5	1.0 - 1.6	0 - 1.6	50 - 70	6 - 9	1	b
2.5	1.6 - 2.4	1.6 - 2.4	65 - 95	6 - 9	1	b
3.0	1.6 - 2.4	1.6 - 2.4	65 - 95	6 - 9	1	b.c
4.0	2.4	1.6 - 2.4	110 - 150	10 - 15	2 - 3	c.d
5.0	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	120 - 180	10 - 15	2 - 3	c.d
6.0	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	150 - 200	10 - 15	2 - 3	c.d
8.0	3.2 - 4.0	3.2 - 4.0	160 - 220	12 - 18	4 - 5	d
12.0	3.2 - 4.0	3.2 - 4.0	180 - 240	12 - 18	6 - 8	d

 Τύπος ένωσης



ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν από την έναρξη της εργασίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και εφαρμόσει τις οδηγίες ασφαλείας, καθώς και άλλες οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Παρακάτω θα βρείτε διάφορες γενικές ενδείξεις που θα σας επιτρέψουν να εισαχθείτε στον κόσμο της συγκόλλησης και της αποδοτικής εργασίας. Στο παρόν εγχειρίδιο παρέχονται οδηγίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της συγκόλλησης με θωρακισμένο ηλεκτρόδιο με σχετικά μέτρια δυσκολία εκτέλεσης και σε σχέση με τη συγκόλληση TIG με σχετικά μεγαλύτερη δυσκολία. Λάβετε υπόψη ότι η συγκόλληση σε επαγγελματικό επίπεδο είναι μια εξειδικευμένη δραστηριότητα που ασκείται από άτομα με σχετική κατάρτιση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε σε εξειδικευμένα βιβλία και σε νομοθετικά κατοχυρωμένα προγράμματα επ'αγγελματικής κατάρτισης.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ

Σε αυτήν την κατηγορία συγκόλλησης με ηλεκτρικό τόξο, το ίδιο το ηλεκτρόδιο παράγει θερμότητα με τη μορφή ηλεκτρικού τόξου, το θωρακισμένο περιβάλλον, και βελτιώνει την περιοχή της εργασίας συγκόλλησης και το ίδιο το μέταλλο πλήρωσης, αφού ο μεταλλικός πυρήνας του ηλεκτροδίου λιώνει προοδευτικά όσο εκτελείται η συγκόλληση.

Πρέπει να επιλέξετε το ηλεκτρόδιο (μέγεθος και τύπο) που είναι κατάλληλο για την εκτέλεση της εργασίας που πρέπει να διεξαχθεί. Ένα ηλεκτρόδιο που συνιστούμε, λόγω της μεσαίας ποιότητάς του, της καταλληλότητάς του για τις περισσότερες εργασίες και της ευκολίας εύρεσής του, είναι το ηλεκτρόδιο E-6013, ευρύτερα γνωστό ως «ηλεκτρόδιο ρουτιλίου». Το κατ'εξοχήν υλικό για συγκόλληση με θωρακισμένο ηλεκτρόδιο είναι ο ανθρακούχος χάλυβας. Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να σας χρησιμεύσει ως αρχική καθοδήγηση για την επιλογή του είδους ηλεκτροδίου και της ρύθμισης της έντασης λειτουργίας για μεσαίο ανθρακούχο χάλυβα τύπου S275.

Αφού επιβεβαιωθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας και επιθεωρηθεί ο εξοπλισμός, καθαριστεί, προετοιμαστεί και στερεωθεί το τεμάχιο που πρόκειται να συγκολληθεί, συνδέονται τα καλώδια σύμφωνα με τις ενδείξεις των πινάκων. Για τη συνηθισμένη περίπτωση ενός ηλεκτροδίου E-6013, η έξοδος αρνητικής πολικότητας (με το σύμβολο -) πρέπει να συνδεθεί με το τεμάχιο μέσω του σφιγκτήρα γείωσης. Η έξοδος θετικής πολικότητας (με το σύμβολο +) πρέπει να συνδεθεί με τον σφιγκτήρα-φορέα ηλεκτροδίου, στο γυμνό άκρο του οποίου πρέπει να συνδέεται το ηλεκτρόδιο εργασίας.

Ο συγκολλητής τοποθετεί τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό του, χρησιμοποιώντας μάσκα συγκόλλησης ή κράνος που είναι κατάλληλα για την εργασία και καλύπτουν δεόντως κάθε τμήμα του δέρματός του, για να αποφευχθούν το πιπίλισμα και η ακτινοβολία. Η συγκόλληση εκκινείται με την προετοιμασία το τόξου. Υπάρχουν πολλές διαδικασίες, η απλούστερη των οποίων είναι το ξύσιμο του κομματιού.

Μόλις αρχίσει να δημιουργείται το τόξο, το ηλεκτρόδιο πρέπει να διατηρείται σε απόσταση περίπου ίση με τη διάμετρο του ίδιου του ηλεκτροδίου, και η προώθηση της συγκόλλησης πρέπει να αρχίσει με τράβηγμα προς τα πίσω, σαν να άρχιζε να γράφει ένας δεξιόχειρας δυτικός. Το ηλεκτρόδιο πρέπει να διατηρείται σε θέση κοντά στην κατακόρυφη (650 έως 800) σε σχέση με την οριζόντια, και ισοροπημένη σε σχέση με το κέντρο της περιοχής της εργασίας συγκόλλησης. Ανάλογα με το είδος του περάσματος συγκόλλησης (αρχικό ή πλήρωσης) και την ανάγκη κάλυψης της ένωσης, προχωρήστε σε ευθεία γραμμή, κίνηση ζγκ-ζαγκ ή μικρούς κύκλους. Η σωστή ρύθμιση της έντασης, της θέσης και της ταχύτητας προώθησης της συγκόλλησης έχει ως αποτέλεσμα έναν ευχάριστο και ήπιο ήχο, παρόμοιο με εκείνον ενός καλού ψησίματος σε ψησταριά. Κατά την εκτέλεση μιας ακριβούς εργασίας, η λωρίδα που προκύπτει θα είναι ομοιογενής, με ομοιόμορφα επιφανειακά σημάδια με σχήμα ημισελήνου. Αφού δημιουργηθεί η λωρίδα, αφαιρέστε τη σκωρία με ένα σφυρί και μια βούρτσα πριν δημιουργήσετε την επόμενη λωρίδα.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ TIG

Στην ηλεκτρική συγκόλληση τόξου μέσω ηλεκτροδίου βολφραμίου που προστατεύεται από αδρανές αέριο, το αναλυσίμο υλικό δεν είναι το ίδιο το ηλεκτρόδιο, αλλά μια ράβδος πλήρωσης υλικού παρόμοιου ή συμβατού με το υλικό που πρόκειται να συγκολληθεί. Σε σύγκριση με το σύστημα θωρακισμένου ηλεκτροδίου, αυτό το σύστημα έχει μεγαλύτερη παραγωγικότητα και μεγαλύτερη δυσκολία, ως αντιστάθμισμα της πολύ υψηλής ποιότητας συγκόλλησης σε σχέση με σχεδόν κάθε μέταλλο και κράμα μετάλλων, συμπεριλαμβανομένων όλων των ανοξείδωτων χαλύβων και των περιπτώσεων ενώσεων χαμηλού πάχους με ή χωρίς υλικό πλήρωσης. Η συγκόλληση πραγματοποιείται χωρίς σκωρία, εκτοξευόμενα σωματίδια ή καπνό.

Μην χρησιμοποιείτε ή ακονίζετε ηλεκτρόδια βολφραμίου ενισχυμένα με θόριο που φέρουν κόκκινο σημάδι, λόγω του κινδύνου που προκαλείται από τη μέτρια ραδιενέργεια του υλικού. Μπορείτε να αναγνωρίζετε την παρουσία και τη συγκέντρωση διοξειδίου του θορίου από την ενδεικτική λωρίδα στο ηλεκτρόδιο σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 68848:2004 (χρώματα: κίτρινο, κόκκινο, μωβ και πορτοκαλί). Αποφεύγετε αυτά τα ηλεκτρόδια και χρησιμοποιείτε υποκατάστατα προϊόντα χωρίς πρόσθετα, όπως για παράδειγμα ηλεκτρόδια με παράγωγα λανθανίου και δημητρίου (λωρίδες: μαύρη, γκρι, μπλε, χρυσαφί), που δεν έχουν ραδιενέργεια.

Προετοιμάστε το ηλεκτρόδιο ακονίζοντας την άκρη με σμύριδα, με τρόπο ώστε να παραμείνει κώνος με ύψος περίπου διπλάσιο της διαμέτρου του ηλεκτροδίου. Για καλύτερο τόξο και ικανότητα χειρισμού του ρεύματος, η σωστή τριβή της άκρης στη σμύριδα πρέπει να είναι διαμήκης και η άκρη πρέπει να είναι ελαφρώς επίπεδη.

Προκειμένου να τοποθετηθεί σωστά το ηλεκτρόδιο στην τσιμπίδα, πρέπει να προεξέχει περίπου 5 mm πάνω από το ακροφύσιο.

Κατά γενικό κανόνα, συνδέετε την έξοδο αντίστροφα από τη συνηθισμένη σύνδεση του ηλεκτροδίου, δηλ. την τσιμπίδα TIG στον αρνητικό ακροδέκτη του εξοπλισμού και τον σφικτήρα γείωσης στον θετικό ακροδέκτη. Προετοιμάστε και ασφαλίστε το τεμάχιο.

Κατά γενικό κανόνα, παρέχετε καθαρό αργό με ροή 6-7 l / λεπτό. Ρυθμίστε την ένταση του ρεύματος ανάλογα με τις ανάγκες του είδους του υλικού και την ένωση που πρόκειται να γίνει, αφού πρώτα κάνετε δοκιμή σε ένα τεμάχιο δοκιμής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, ανατρέξτε στους πίνακες 5 και 6,

σε εξειδικευμένη βιβλιογραφία ή σε νομοθετικά κατοχυρωμένη επαγγελματική κατάρτιση.

Η τσιμπίδα πρέπει να λαμβάνει τροφοδοσία αδρανούς αερίου (συνήθως καθαρό αργό) που προέρχεται από φιάλη, μέσω συστήματος μείωσης της πίεσης που έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει κατάλληλα τον απαραίτητο όγκο ροής αερίου.

Τα μοντέλα **TIG AC/DC 200HF** και **TIG AC/DC 315 HF** παρουσιάζουν χαρακτηριστικά μέγιστου επαγγελματισμού, όπως εξηγείται στο κεφάλαιο «προηγμένη συγκόλληση TIG».

Το μοντέλο TIG DC 200 HF έχει το πλεονέκτημα ότι διαθέτει μετατροπέα με επιλογή 2T / 4T, προκειμένου να μην κρατιέται η σκανδάλη κάτω, στη θέση 4T.

Για να αρχίσετε τη συγκόλληση TIG, μετακινήστε τον διακόπτη 7 στη θέση TIG, ανοίξτε τη βαλβίδα εξαγωγής αερίου και φέρτε την άκρη της τσιμπίδας σε επαφή με το τεμάχιο που πρόκειται να συγκολληθεί. Περιμένετε δύο δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σηκώστε αργά την τσιμπίδα, για να κάνετε το τόξο να εκκινηθεί αυτόματα και ομαλά.

Τα υπόλοιπα μοντέλα έχουν προετοιμασία HF (υψηλής συχνότητας) με μέγιστη ποιότητα προετοιμασίας, αφού δεν χρειάζεται να έρχονται σε φυσική επαφή με το τεμάχιο, ούτως ώστε οι συνθήκες του τόξου και της συγκόλλησης να μην υποβαθμίζονται λόγω ρύπανσης του ηλεκτροδίου βολφραμίου. Για να αρχίσετε τη συγκόλληση TIG, μετακινήστε τον διακόπτη 7 στη θέση TIG και απλά πλησιάστε την άκρη περίπου 3-5mm στο τεμάχιο που πρόκειται να συγκολληθεί. Πατήστε το μπουτόν της τσιμπίδας για να δημιουργήσετε αυτόματα το τόξο. Σε περίπτωση δυσκολιών κατά την εκκίνηση, μπ ορείτε να ακουμπήσετε ελαφρά το κεραμικό ακροφύσιο στο κομμάτι για να διευκολύνετε την προετοιμασία του ηλεκτροδίου.

Μόλις δημιουργηθεί το τόξο συγκόλλησης, προχωρήστε στη διεξαγωγή της συγκόλλησης ανάλογα με τις ανάγκες. Ως γενική καθοδήγηση, πρέπει να προχωρήσετε αντίστροφα από τη συγκόλληση με ηλεκτρόδια, ώστε αντί να τραβάτε προς τα πίσω, να πιέζετε προς τα εμπρός, σαν να βοηθούσατε τη ροή του αερίου να δράσει στην περιοχή της εργασίας συγκόλλησης. Βυθίστε αργά το υλικό πλήρωσης της ράβδου φέρνοντάς το πιο κοντά στην περιοχή εργασίας του τηκόμενου υλικού. Για να τελειώσετε, απλά σταματήστε να πιέζετε τον διακόπτη της τσιμπίδας, διαχωρίστε πολύ ελαφρά την τσιμπίδα μέχρι να διακοπεί το τόξο και κλείστε τη χειροκίνητη βαλβίδα ροής αερίου.

Τέλος, κλείστε τη γενική βαλβίδα ροής της φιάλης αδρανούς αερίου.

Το **POTENZA TIG 170 HF** περιλαμβάνει δύο ρυθμίσεις του άκρου συγκόλλησης:

1. Το ρυθμιστικό 11 «χρόνος διακοπής λειτουργίας» δημιουργεί μια κλίση ρεύματος προς τα κάτω όταν διακόπτεται η συγκόλληση. Η κλίση αρχίζει στην επιλεγμένη ένταση εργασίας και τελειώνει σε μηδέν αμέσως. Ο χρόνος διάρκειας της κλίσης (από 0 έως 5 δευτερόλεπτα) είναι εκείνος που έχει ρυθμιστεί με το ρυθμιστικό. Στόχος είναι να υπάρχει μαλακή διακοπή του τόξου και ακριβής έλεγχος του σημείου του κρατήρα του άκρου του καλωδίου. Κατά γενικό κανόνα, αυξάνετε τον χρόνο όσο αυξάνεται το ρεύμα συγκόλλησης.
2. Το ρυθμιστικό 12 «Χρόνος μετά» καθορίζει τον χρόνο (από 0,5 έως 7 δευτερόλεπτα) της πρόσθετης εξόδου αερίου (αργόν) μετά το τέλος του τόξου συγκόλλησης. Στόχος είναι η συγκόλληση να μην ρυπανθεί από τον αέρα όταν είναι υγρή ή πολύ καυτή. Κατά γενικό κανόνα, αυξάνετε τον χρόνο όσο αυξάνεται το ρεύμα συγκόλλησης.

MMA για TIG AC/DC 200HF

Η ένταση συγκόλλησης (0A - 200A) ρυθμίζεται μέσω του κουμπιού ρύθμισης παραμέτρων xy. Μέσω των δύο κουμπιών επιλογής παραμέτρων xz, μπορείτε να αυξήσετε (0 - 80A) την ενόττητα «Δύναμη τόξου» ανάλογα με το είδος του ηλεκτροδίου, το είδος του χάλυβα και το είδος της συγκόλλησης.

Για παράδειγμα, για τη συγκόλληση διείσδυσης όπου ο κίνδυνος να κολλήσει το ηλεκτρόδιο στο ένθετο είναι υψηλός, θα μπορείτε να αυξήσετε τη Δύναμη τόξου μέχρι να επιτευχθεί μια καθαρή

συγκόλληση.

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ TIG

Ισχύει για τα μοντέλα **TIG AC/DC 250HF** και **TIG AC/DC 200HF** **ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ**

Οι παράμετροι συγκόλλησης επιλέγονται διαδοχικά με πίεση του κουμπιού/ρυθμιστικού 19. Το μέγεθος της παραμέτρου προσαρμόζεται με ακρίβεια με κίνηση του ρυθμιστικού 20. Όταν, πέραν από την περιστροφή του ρυθμιστικού 20, το ωθείτε ενώ το περιστρέφετε, μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε γρήγορα τη τιμή. Το μηχάνημα διαθέτει μνήμη EEPROM, με αποτέλεσμα οι ρυθμίσεις του μηχανήματος να διατηρούνται όταν απενεργοποιείται. Για να μάθετε το εύρος ρύθμισης κάθε παραμέτρου, ανατρέξτε στον πίνακα εκτεταμένων τεχνικών χαρακτηριστικών στην αρχή του εγχειριδίου. Λειτουργικά, οι παράμετροι είναι:

1. Χρόνος εκκένωσης αερίου πριν από την εμφάνιση του ηλεκτρικού τόξου (πριν από τη ροή).
2. Χρόνος εκκένωσης αερίου μετά την εμφάνιση του ηλεκτρικού τόξου (μετά τη ροή).
3. Ένταση του ηλεκτρικού τόξου στην αρχική κλίση έντασης.
4. Ένταση του ηλεκτρικού τόξου στην τελική κλίση έντασης.
5. Αύξηση χρόνου για την αρχική κλίση έντασης.
6. Αύξηση χρόνου για την τελική κλίση έντασης.
7. Σταθεροποιημένη ένταση συγκόλλησης του ηλεκτρικού τόξου.
8. Ένταση αιχμής παλμού του τόξου συγκόλλησης.
9. Ένταση βάσης παλμού του τόξου συγκόλλησης.
10. Ποσοστό της αιχμής παλμού του τόξου συγκόλλησης σε σχέση με τη βάση παλμού.
11. Συχνότητα παλμού του τόξου συγκόλλησης.
12. Ποσοστό του αρνητικού ημίσεως κύματος του εναλλασσόμενου ρεύματος συγκόλλησης σε σχέση με το θετικό ήμισυ κύμα.
13. Ποσοστό του αρνητικού ημίσεως κύματος του εναλλασσόμενου ρεύματος συγκόλλησης σε σχέση με το θετικό ήμισυ κύμα.
14. Συχνότητα αλλαγής πολικότητας του τόξου συγκόλλησης εναλλασσόμενου ρεύματος.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Οι 4 λειτουργίες επιλέγονται με πίεση του κουμπιού 15.

1. - **Θωρακισμένο ηλεκτρόδιο**

Το μηχάνημα λειτουργεί ως τυπικό μηχάνημα συγκόλλησης με ηλεκτρόδια, όπου ενεργοποιούνται οι λειτουργίες για τη βελτίωση της συγκόλλησης «Θερμή εκκίνηση», «Αντικολλητική λειτουργία» και «Ρυθμιζόμενη δύναμη τόξου».

2. - **Τυπικό TIG**

Το μηχάνημα είναι προγραμματισμένο ως μηχάνημα συγκόλλησης TIG χωρίς παλμικό τόξο, σε συνεχές ρεύμα «DC» ή σε εναλλασσόμενο ρεύμα «AC» (κουμπί 16).

3. - **Παλμικό TIG**

Οι τέσσερις λειτουργίες παλμικού τόξου προστίθενται στα τυπικά χαρακτηριστικά TIG.

4. - **Εύκολη λειτουργία TIG**

Για να αρχίσετε τη λειτουργία, το μόνο που χρειάζεται είναι να ρυθμίσετε την ένταση της εργασίας. Το μηχάνημα θα ρυθμίσει μόνο του όλες τις παραμέτρους, υποθέτοντας ότι συγκολλάται ανθρακούχος χάλυβας όταν βρίσκεται στη λειτουργία συνεχούς ρεύματος «DC» (κουμπί 16) ή αλουμίνιο όταν είναι στη λειτουργία εναλλασσόμενου ρεύματος «AC». Σημείωση. Η εύκολη λειτουργία ισχύει μόνο για το μοντέλο **TIG AC/DC 200 HF**.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ 2T/4T

Το μπουτόν 17 επιτρέπει την επιλογή ανάμεσα στις λειτουργίες δύο επαφών (2T) και τεσσάρων επαφών (4T). Βασικά, η λειτουργία 2T επιτυγχάνει τη συγκόλληση όταν η σκανδάλη παραμένει πιεσμένη, ενώ η λειτουργία 4T επιτρέπει τη συγκόλληση χωρίς τράβηγμα της σκανδάλης, όπου επηρεάζεται η συμπεριφορά των κλίσεων έντασης. Είναι σημαντικό να κατανοείτε και να τηρείτε τους κύκλους, εφόσον επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το

μηχάνημα χωρίς προβλήματα και χωρίς εσφαλμένες αστοχίες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2T

1. - Το μηχάνημα συγκολλά όταν τραβιέται η σκανδάλη της τσιμπιδας.
2. - Το μηχάνημα δεν συγκολλά όταν δεν τραβιέται η σκανδάλη της τσιμπιδας.

Λάβετε υπόψη ότι κάθε φορά που τραβιέται πάλι η σκανδάλη, το μηχάνημα αρχίζει από το μηδέν η διεργασία συγκόλλησης που έχετε ρυθμίσει, συμπεριλαμβανομένων των χρόνων ροής αερίου και των κλίσεων. Τηρείτε τους κύκλους που έχουν ρυθμιστεί και περιμένετε την εμφάνιση του τόξου σε εύθετο χρόνο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 4T MODE

1. - Όταν τραβήξετε τη σκανδάλη για πρώτη φορά, εκτελείται ο κύκλος πριν από τη ροή, δημιουργείται το τόξο και διατηρείται η αρχική ένταση της αρχικής κλίσης συγκόλλησης.
2. - Όταν η σκανδάλη απελευθερωθεί για πρώτη φορά, εκτελείται ο κύκλος κλίσης προς τα πάνω και η προγραμματισμένη διεργασία συγκόλλησης.
3. - Όταν τραβήξετε η σκανδάλη για δεύτερη φορά, εκτελείται ο κύκλος κλίσης προς τα κάτω και διατηρείται η τελική ένταση της τελικής κλίσης συγκόλλησης.
4. - Όταν η σκανδάλη απελευθερωθεί για δεύτερη φορά, το μηχάνημα σταματά να παρέχει ρεύμα και εκτελεί τον κύκλο μετά τη ροή αερίου.

Το ίδιο ισχύει και σε σχέση με τη λειτουργία 2T. Πρέπει να τηρείτε τους κύκλους όπως έχουν ρυθμιστεί και να περιμένετε τα χρονικά διαστήματα που μπορεί να έχετε προγραμματίσει στο μηχάνημα.

ΠΑΛΜΙΚΟ TIG

Αυτή η διεργασία επιτρέπει τον βελτιωμένο έλεγχο της παροχής θερμότητας του τόξου. Η χρήση αυτής της διεργασίας συνιστάται για:

1. - Συγκόλληση τεμαχίων μικρού πάχους.
2. - Συγκόλληση μετάλλων ή θερμοευαίσθητου φινιρίσματος.
3. - Συγκόλληση υλικών με κίνδυνο συστροφής.
4. Το παλμικό TIG αποτελείται από τον μετασχηματισμό του επιπέδου και συνεχόμενου συνεχούς ρεύματος συγκόλλησης του τυπικού TIG σε περιοδικό τετραγωνικό ρεύμα δύο επιπέδων που παράγεται από μικροεπεξεργασμένο αντιστροφέα. Το υψηλό επίπεδο (που ονομάζεται απλά παλμός) επιτυγχάνει την πραγματική συγκόλληση, ενώ το χαμηλό επίπεδο (που ονομάζεται βάση) διατηρεί το τόξο αναμμένο χωρίς να υπερθερμαίνεται το τεμάχιο εργασίας.

ΡΥΘΜΙΣΗ. Ο παλμός ορίζεται από τις παραμέτρους 8, 9, 10 και 11:

1. Συχνότητα παλμού. Σε χαμηλή συχνότητα, για παράδειγμα 1 Hz, επιτυγχάνεται ακριβής πλήρωση 1 σταγόνας ανά παλμό με τέλειο φινίρισμα. Σε υψηλή συχνότητα, για παράδειγμα με έναρξη στα 80 Hz, επιτυγχάνονται βελτιωμένο φινίρισμα και βελτιωμένες αναλογίες εύρους λωρίδας καθώς και διείσδυση της.
2. Ηλεκτρική ένταση του υψηλού ημίσεως κύματος του παλμού. Ανατρέξτε (σε αυτό το εγχειρίδιο) στον πίνακα των εντάσεων εργασίας και εφαρμόστε την κατάλληλη, ανάλογα με το υλικό, το πάχος του τεμαχίου, τη διείσδυση, το φινίρισμα και τον τύπο ένωσης.
3. Ηλεκτρική ένταση του χαμηλού ημίσεως κύματος του παλμού. Συνήθως είναι μεταξύ 20% και 50% της έντασης του υψηλού ημίσεως κύματος.
4. Συντελεστής χρήσης σε σχέση με το εύρος παλμού. Είναι ο λόγος μεταξύ του εύρους του υψηλού παλμού και του χαμηλού παλμού. Ο συνήθης λόγος είναι 40% παλμός έναντι 60% βάσης.

Λάβετε υπόψη ότι η ονομαστική ένταση θα είναι υψηλότερη για να επιτευχθεί αποτελεσματική ένταση ισοδύναμη με την τυπική συγκόλληση.

Στη λειτουργία ενός παλμού ανά σταγόνα, πρέπει να λάβετε υπόψη ότι οι 4 παράγοντες συνδέονται στενά μεταξύ τους. Πριν από τη συγκόλληση παραγωγής, δοκιμάστε την προώθηση της ράβδου πλήρωσης για κάθε σταγόνα και το πλεόνασμα ή την έλλειψη τήξης, ανάλογα με την ένταση του παλμού και της βάσης και τον συντελεστή χρήσης τους. Οι υψηλότερες εντάσεις

επιτρέπουν τη μεγαλύτερη ταχύτητα ως αντιστάθμισμα της μεγαλύτερης δυσκολίας στον έλεγχο της περιοχής της εργασίας συγκόλλησης και της μείωσης της διάρκειας ζωής του ηλεκτροδίου βολφραμίου.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΞΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Επιλέξτε την κατεύθυνση του ηλεκτρικού ρεύματος του τόξου συγκόλλησης χρησιμοποιώντας το κουμπί 16.

- Επιλέξτε το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) για συγκόλληση αλουμινίου, μαγνησίου και κραμάτων τους.
- Επιλέξτε το συνεχές ρεύμα (DC) για τους χάλυβες και τα υπόλοιπα υλικά. Το εναλλασσόμενο ρεύμα διευκολύνει τη συγκόλληση σε υλικό που έχει υψηλή θερμοκρασία τήξης στην επιφάνεια ενώ έχει χαμηλή θερμοκρασία τήξης στο εσωτερικό του. Το ένα τμήμα του ημίσεως κύματος χρησιμοποιείται για την απογύμνωση και τη διείσδυση του υλικού και το άλλο για την αποτελεσματική τήξη της μάζας του.

ΡΥΘΜΙΣΗ. Η λειτουργία εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) ορίζεται από τις παραμέτρους 12, 13 και 14:

1. Συντελεστής χρήσης σε σχέση με την πολικότητα του παλμού (καθαρό εύρος) για να επιτευχθεί μεγαλύτερη καθαριότητα ως αντιστάθμισμα της μικρότερης διείσδυσης και αντίστροφα. Μπορείτε να τροποποιήσετε το εύρος εντός χρονικού διαστήματος από -40% έως + 40%.
2. Ισορροπία κύματος σε σχέση με την αλλαγή πολικότητας. Επιτρέπει τη μετακίνηση του όγκου πολικότητας από -20% σε + 20% ανάλογα με τις ανάγκες για σταθερότητα του κώνου του τόξου συγκόλλησης (ανοίγοντας ή κλείνοντας τον), ταχύτητα προώθησης και καθαριότητα.
3. Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος συγκόλλησης. 20 Hz έως 100 Hz. Χρησιμοποιείτε χαμηλή συχνότητα για να πετύχετε πλατύτερες λωρίδες, καθώς και σε εργασίες ανακατασκευής. Χρησιμοποιείτε υψηλή συχνότητα για να διεισδύσετε σε στενότερες λωρίδες.
4. Με τη σειρά της, η λειτουργία εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) μπορεί να είναι παλμική για να παρέχει ειδικά χαρακτηριστικά, όπως η διευκόλυνση της πλήρωσης σταγόνα-σταγόνα, ο θερμιδικός έλεγχος ή το βελτιωμένο επιφανειακό φινίρισμα. Αυτή η λειτουργία παράγει καθαρό τετραγωνικό κύμα χωρίς χρόνο διέλευσης, καθώς και εξαιρετική καθαριότητα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΙΣ AC/AC:

Κωδικός σφάλματος στο TIG AC/DC

804 Θερμική προστασία

805 Σπασμένη τσιμπίδα, χαλασμένος διακόπτης

806 Απώλεια νερού

5.- ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΙΠΑΝΣΗ, ΑΚΟΝΙΣΜΑ.

Για τον καθαρισμό, πάντοτε να αποσυνδέετε τον εξοπλισμό και να περιμένετε τουλάχιστον 10 λεπτά για λόγους ασφαλείας όσον αφορά την εκφόρτιση των πυκνωτών ισχύος. Καθαρίζετε το περίβλημα με ένα ελαφρώς υγρό πανί. Ανάλογα με τη μόλυνση του περιβάλλοντος εργασίας ή τουλάχιστον κάθε 1000 ώρες, καθαρίζετε το εσωτερικό με στεγνό αέρα υπό πίεση, αφαιρώντας το πάνω περίβλημα και απομακρύνοντας τη σκόνη, τα ρυπογόνα μέταλλα και τα χνούδια, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ψύκτρες και τους ανεμιστήρες. Το μηχάνημα δεν χρειάζεται κάποια ειδική συντήρηση από τον χρήστη, η προσεκτική χρήση εντός των περιβαλλοντικών ορίων συνιστούν την καλύτερη εγγύηση για τη μακροπρόθεσμη ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος. Συνιστάται η αποστολή του εξοπλισμού στις τεχνικές υπηρεσίες ύστερα από κάθε 3000 ώρες εργασίας ή κάθε 3 έτη για επαλήθευση και επαναβαθμονόμηση.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Η τεχνική υπηρεσία θα σας συμβουλευθεί για απορίες που ίσως έχετε σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση του προϊόντος σας, καθώς και για τα ανταλλακτικά. Για να βρείτε ανεπτυγμένα σχέδια και πληροφορίες σχετικά με τα ανταλλακτικά, μπορείτε

να επισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο: helpdesk@grupostayer.com

Η ομάδα τεχνικών συμβούλων μας θα χαρεί να σας καθοδηγήσει για την απόκτηση, εφαρμογή και ρύθμιση των προϊόντων και των παρελκομένων.

Κατάλογος εξαρτημάτων αντικαταστάσιμων από τον χρήστη

Λόγω της πολυπλοκότητας και του δυνητικού κινδύνου, απαιτείται επέμβαση από καταρτισμένα άτομα, εκτός από μικρές επισκευές όπως η επιθεώρηση των συνδέσεων και η αντικατάσταση του τυπικού βύσματος τροφοδοσίας και η επιθεώρηση των καλωδίων συγκόλλησης, τα οποία συνεπώς δεν θεωρούνται εξαρτήματα αντικαταστάσιμα από τον χρήστη.

6.- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

6.1.- ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

⇒  = είσοδος τάσης

⇒  = είσοδος ρεύματος

 ⇒ = έξοδος ρεύματος

 % = κύκλος λειτουργίας

 = μάζα

 = διαστάσεις

 = γεννήτρια

Splošna varnostna navodila za električna orodja

1) Delovnega mesta

a) Delovno mesto naj bo čisto in dobro osvetljeno. Zaradi nereda in slabe osvetlitve na delovnih mestih lahko pride do nesreč.

b) Električnega orodja ne uporabljajte v eksplozivnem okolju, kjer so prisotna tekoča goriva, plini ali prašni materiali. Električna orodja proizvajajo iskre, ki lahko vžgejo prašne materiale ali pare.

c) Med delovanjem električnega orodja ne dovolite otrokom in drugim osebam, da se približajo delovnemu območju. Zaradi odvrčanja pozornosti lahko izgubite nadzor nad električnim orodjem.

d) Med delovanjem električnega orodja ne spuščajte otrok in drugih oseb v bližini delovnega območja. Zaradi odvrčanja pozornosti lahko izgubite nadzor nad električnim orodjem.

2) Električna varnost

a) Vtič električnega orodja mora ustrezati uporabljeni vtičnici. Vtiča ne spreminjajte na noben način. Ne uporabljajte adapterjev z električnim orodjem, ki je opremljeno z ožemljeno vtičnico. Nespremenjeni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.

b) Ne dovolite, da se vaše telo dotika ozemljenih delov, kot so cevi, radiatorji, štedilniki in hladilniki. Nevarnost izpostavljenosti električnemu udaru je večja, če je vaše telo v stiku z zemljo.

c) Električnih orodij ne izpostavljajte dežju in preprečite, da bi vanje prišle tekočine. Obstaja nevarnost električnega udara, če v notranjost električnega orodja pridejo tekočine.

d) Napajalnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obežanje električnega orodja in ga ne izvlecite iz omrežne vtičnice. Napajalni kabel hranite stran od vročine, olja, ostrih vogalov ali gibljivih delov. Poškodovani ali zapleteni napajalni kabli lahko povzročijo električni udar.

e) Pri uporabi električnega orodja na prostem uporabljajte samo podaljške, odobrene za uporabo na prostem. Uporaba podaljška, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjša tveganje električnega udara.

f) Če je treba električno orodje uporabljati v mokrem okolju, uporabite odklopnik preostalega toka. Uporaba podaljška, primernega za uporabo na prostem, zmanjša tveganje električnega udara.

3) Osebna varnost

a) Pazite, kaj počnete, in električno orodje uporabljajte previdno. Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom alkohola, drog ali zdravil. Če pri uporabi električnega orodja niste previdni, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

b) Uporabljajte zaščitno opremo in v vsakem primeru zaščitna očala. Tveganje za poškodbe se znatno zmanjša, če glede na vrsto in uporabo uporabljenega električnega orodja nosite ustrezno zaščitno opremo, kot so maska proti prahu, varnostni čevlji z nedrsečim podplatom, trda kapa ali zaščita sluha.

c) Izogibajte se nenamernemu zagonu električnega orodja. Prepričajte se, da je električno orodje izklopljeno, preden ga priključite na električno omrežje in/ali akumulatorsko baterijo, odklopite iz omrežja ali ga prenašate. Prenašanje električnega orodja za stikalo za vklop/izklop ali vstavljanje vtičnika v električno vtičnico z vklopljenim električnim orodjem lahko povzroči nesrečo.

d) Preden vklopite električno orodje, odstranite nasta Orodje ali ključ, nameščen na vrteči se del, lahko ob vklopu

električnega orodja povzroči poškodbe.

e) Izogibajte se nerodnim delovnim položajem. Delajte na trdni podlagi in ves čas ohranajte ravnotežje. Tako boste v primeru nepričakovane situacije bolje obvladovali električno orodje.

f) (f) nosite primerna delovna oblačila. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Lasje, oblačila in rokavice naj ne bodo v bližini gibljivih delov. Ohlapna oblačila, nakit in dolgi lasje se lahko ujamejo v gibljive dele.

g) Če je le mogoče, poskrbite, da je oprema za odsesavanje ali zbiranje prahu nameščena in se pravilno uporablja. Uporaba opreme za odsesavanje prahu lahko zmanjša tveganje vdihavanja zdravju škodljivega prahu.

h) Ne dovolite, da bi zaradi samozavesti, pridobljene s pogosto uporabo orodja, zanemarili splošna varnostna načela. Eno neprevidno dejanje lahko v delčku sekunde povzroči hude poškodbe.

i) Ročaji in oprijemalne površine naj bodo suhi, čisti ter brez olja in maščob. Spolzki ročaji in oprijemalne površine ne omogočajo varnega prijema in n dzoza nad orodjem v nepričakovanih situacijah.

4) previdno ravnanje in uporaba električnega orodja

a) Naprave ne preobremenjujte. Uporabljajte orodje, ki je namenjeno za delo, ki ga je treba opraviti. Z ustreznim orodjem lahko delate bolje in varneje v okviru določenega območja moči.

b) Ne uporabljajte orodij z okvarjenim stikalom. Orodja, ki jih ni mogoče vklopiti ali izklopiti, so nevarna in jih je treba popraviti. Ne uporabljajte orodij z okvarjenim stikalom. Orodja, ki jih ni mogoče vklopiti ali izklopiti, so nevarna in jih je treba popraviti.

c) Pred kakršnimikoli nastavitvami na orodju, menjavo pribora ali shranjevanjem orodja odklopite omrežni vtič in/ali odstranite akumulator. Ta previdnostni ukrep zmanjšuje nevarnost nenamernega vklopa naprave.

d) Električno orodje shranjujte na mestu, ki je nedosegljivo otrokom. Osebam, ki orodja ne poznajo ali niso prebrale teh navodil, ne dovolite, da ga uporabljajo. Orodja, ki jih uporabljajo neusposobljene osebe, so nevarna.

e) Dobro skrbite za svoje električno orodje. Preverite, ali so gibljivi deli električnega orodja v dobrem delovnem stanju in se ne zataknejo ter ali ni zlomljenih ali poškodovanih delov, ki bi lahko vplivali na njegovo delovanje. Če je električno orodje okvarjeno, ga pred ponovno uporabo popravite. Veliko nesreč je posledica slabo vzdrževane opreme.

f) Orodje vzdržujte čisto in ostro. Ustrezno vzdrževana orodja je lažje voditi in nadzorovati.

g) Električno orodje, dodatno opremo, orodja za vstavljanje itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in nalogo, ki jo je treba opraviti. Uporaba električnih orodij za druga dela, kot so namenjena, je lahko nevarna.

		PROMA TIG 140 HF 2T/4T	PROMA TIG 170 HF 2T/4T	PROMA TIG 170 HF 2T/4T DV	POTENZA TIG 170 HF GE	TIG 200 HF B P	TIG AC/DC 200 HF PULSED	TIG AC/DC 315 B HF P
	V	1ph/230	1ph/230	110/230	1ph/230	1ph 230	1ph 230	3ph 400
	A	140	170	140/170	29	33	35	21
	A	0-140	0-170	0-170	0-170	0 - 200	0 - 200	0-315
	%	100	100	100	60	60	60	60
	Kg	4.2	4.2	4.5	7	12	12	65
	cm	40x24x14	40x24x14	40x24x14	46x27x14.5	50x39x22	50x39x22	88x42x93.6
	KVA min	5	7	7	5	7	6	12

Parameter	Enota	PROMA TIG 140 HF 2T/4T	PROMA TIG 170 HF 2T/4T	PROMA TIG 170 HF 2T/4T DV	POTENZA TIG 170 HF GE	TIG 200 HF BP	TIG AC/DC 200 HF PULSED	TIG AC/DC 315 B HF P
Nazivna napetost	V	1ph/230	1ph/230	1ph/230	1ph/230	1ph/230	1ph / 230	3ph/400
Frekvenca	Hz	50/60						
Napetost praznega teka	V	55	-	-	73	64	64	70
Frekvenca pulzov izmeničnega toka	Hz	-	-	-	-	-	0.2 - 20	0.1
Polnjenje		HF						
Frekvenca impulzov enosmernega toka	Hz	-	-	-	-	0.2 - 500	0.2 - 500	0.1 - 250
Širina impulza	%	-	-	-	-	1 - 99	1 - 99	10 - 90
Frekvenca izmeničnega toka	Hz	-	-	-	-	-	20 - 150	30 - 100
Širina čiščenja AC	%	-	-	-	-	-	(-) 20 - 20	20
Širina čiščenja izmeničnega toka	%	-	-	-	-	-	(-)15 - 40	-
Trenutna rampa: začetek/konec	s	-	-	-	0 - 5	0 - 15	0 - 15	0-10 / final 0-25
Čas pred začetkom obratovanja plina	s	0-3	0-3	0-3	0	0 - 2	0 - 15	0 - 10
Čas konca plina	s	1-5	1-5	1-5	0.5 - 7	0 - 20	0 - 20	0.2 - 20
Učinkovitost	%	>0.85						
Faktor moči	cosφ	0.7-0.9						
Stopnja zaščite	EN60529	IP21S						
Hlajenje		Air	Air	Air	Air	Air	Air	Voda
Flakela	Model	WP 17	WP 17	WP 17	WP 17	WP-26	WP-26	SR18

OPIS OPREME

Ta izdelek je oprema za ročno varjenje kovin z uporabo toplote, ki jo proizvaja električni oblok. Tehnološko gledano je oprema Stayer Welding vir električnega napajanja za varjenje z visokofrekvenčnim prenosom energije, ki ga upravlja inteligentna krmilna logika. V primerjavi s tradicionalno tehnologijo, ki temelji na transformatorjih ki deluje na frekvenci javnega omrežja 50Hz, tehnologija Inverter Stayer Welding predstavlja večjo gostoto moči na enoto teže, večjo ekonomičnost in možnost za avtomatsko, takojšnje in natančno krmiljenje vseh varilnih parametrov. Posledično boste lažje izdelali boljši varilne opreme z manjšo porabo in manjšo težo od tistih tradicionalna enakovredna oprema, ki temelji na težkem transformatorju. Vsa oprema za varjenje Stayer serije TIG je primerna za varjenje s pokrito elektrodo in varjenje z gorilnik z

volframovo elektrodo z zaščito inertnega plina.

SLIKOVNI OPIS FUNKCIJ

PROMATIG 140 HF 2T 4T / PROMATIG 170 HF 2T 4T / PROMATIG 170 HF 2T 4T DV / POTENZA TIG170HF/ TIG200HF BP / TIG AC/DC200HF / TIG AC/DC315HF (FIG. 1, 2, 3,4,5 y 6)

1. Stikalo za vklop/izklop.
2. Indikator napajanja.
3. Indikator alarma.
4. Gumb za nastavitev intenzivnosti varjenja.
5. Priključne sponke za varilni kabel.
6. Stikalo za način elektrod / TIG.
7. Časovno stikalo za čas pred pretokom in po njem za izhod inertnega plina.
8. Prikluček za plin za gorilnik.

9. Prikluček za vodno hlajenje TIG AC/DC 315 HF.
10. Prikluček za sprožilec gorilnika.
11. Stikalo „čas navzdol“ tig 170 hf.
12. Stikalo za čas po pretoku tig 170 hf.
13. Prikluček pedala TIG AC/DC 315 HF.
14. Prikluček za varjenje z izmeničnim tokom in ozemljitev.
15. Gumb 2T/4T.
16. Prikluček za daljinski upravljalnik. C).

NADZORNA PLOŠČA TIG 200 HF BP / TIG AC/DC 200 HF PULSED (FIG. 7 y 8).

1. Prikaz vrednosti.
2. Izbirnik vrste varjenja.
3. Izbirnik vrste delovne funkcije.
4. Konfiguracija valov.
5. Indikator funkcije dvotaktnega sprožilca, 2T.
6. Štiritačni 4T indikator funkcije sprožilca.
7. Standardni indikator načina varjenja TIG brez impulza.
8. Indikator načina impulznega TIG varjenja.
9. Nastavitev časa predtoka plina in indikator vrednosti.
10. Nastavitev varilnega začetnega ojačevalnika in indikator vrednosti.
11. Indikator vrednosti in nastavitev sekund rampe vzpona.
12. Nastavitev vrha/največjega varilnega toka in indikator vrednosti.
13. Visoka nastavitev širine varilnega impulza v odstotkih in indikator vrednosti.
14. Nastavitev frekvence cikla varilnega impulza in indikator vrednosti.
15. Nastavitev ampera cikla osnovnega impulza in indikator vrednosti.
16. Indikator vrednosti in nastavitev sekund rampe spusta.
17. Indikator vrednosti in nastavitev končnih amperov varjenja.
18. Nastavitev časa po pretoku plina in indikator vrednosti.
19. AC/DC frekvenca. - Čiščenje.

NADZORNA PLOŠČA TIG AC/DC 315 B HF P (FIG. 9).

1. Začetni čas plina.
2. Vrednost vročega zagona.
3. Začetni ojačevalci
4. Trenutni čas vzpona.
5. Varilni ojačevalci.
6. Maksimalni impulzni tok.
7. Širina impulza.
8. Hitrost utripa.
9. Trenutni čas padca.
10. Zaključni ojačevalniki
11. Končni plinski čas.
12. Izbirnik postopka varjenja MMA (prevlečena elektroda), pulzni TIG, standardni TIG, samodejni TIG.
13. Izbirnik TIG varjenja AC/DC.
14. Izbirnik načina dela 2T/4T: z vzponom/spustom ali standardnim naklonom.
15. Izbirnik parametrov.
16. Amperi
17. Sekund.
18. Odstotek.
19. Hertz.
20. Test plina.
21. Impulzno varjenje.
22. AC frekvenca
23. Shrani parametre.
24. Pridobi parametre.
25. Nadzor ravnovesja AC

1.- 1.- RAZLAGA OZNAK REGULATIVNO

1					
2			3		
4			5		
6	8	10			
		11	11a	11b	11c
7	9	12	12a	12b	12c
		13	13a	13b	13c
14		15		16	
14		15		16	
18					

Pos.1 Naziv in naslov ter blagovna znamka proizvajalca, distributerja oz uvoznik.

Pos.2 Identifikacija modela.

Pos. 3 Sledljivost modela.

Pos. 4 Simbol vira varilnega toka.

Pos. 5 Sklicevanje na standarde, ki jim ustreza oprema.

Pos. 6 Simbol za varilni postopek.

Pos. 7 Simbol za uporabo v okoljih s povečanim tveganjem električnega udara električni.

Pos. 8 Simbol varilnega toka.

Pos. 9 Nazivna napetost v prostem teku.

Pos. 10 Nazivni izhodni tok in območje napetosti.

Pos. 11 Delovni cikel vira energije.

Pos. 11a Delovni cikel pri 45 %.

Pos. 11b Delovni cikel pri 60 %.

Pos. 8 Simbol varilnega toka.

Pos. 9 Nazivna napetost v prostem teku.

Pos. 10 Nazivni izhodni tok in območje napetosti.

Pos. 11 Delovni cikel vira energije.

Pos. 11a Delovni cikel pri 45 %.

Pos. 11b Delovni cikel pri 60 %.

Pos. 11c Delovni cikel pri 100 %.

Pos. 12 Nazivni prekinitveni tok (I₂).

Pos 12a Trenutna vrednost za delovni cikel 45 %.

Pos 12b Trenutna vrednost za delovni cikel 60 %.

Pos 12c Trenutna vrednost za delovni cikel 100 %.

Pos 13 Napetost bremena (U₂).

Pos. 13a Vrednost napetosti z delovnim ciklom 45 %.

Pos. 13b Vrednost napetosti z delovnim ciklom 60 %.

Pos. 13c Vrednost napetosti z delovnim ciklom 100 %.

Pos. 14 Simboli za moč.

2.- IVARNOSTNA NAVODILA

PREBERITE NAVODILA.

- Preden v celoti preberete in razumete uporabniški priročnik za uporabo ali servisiranje enote.
- Uporabljajte samo originalne dele proizvajalca.

UPORABA SIMBOLOV



NEVARNOST! - Označuje nevarno situacijo, ki, če se ji ne izognete, lahko povzroči smrt ali resne poškodbe. Možne nevarnosti so prikazane v simbolih priloženo ali pojasnjeno v besedilu.



Označuje nevarno situacijo, ki se ji, če se ji ne izognete, lahko povzroči smrt ali resne poškodbe. The Možne nevarnosti so razložene v besedilu.

NEVARNOSTI PRI OBLOČNEM VARJENJU



Namestitev naj izvajajo samo usposobljene osebe, upravljati, vzdrževati in popravljati ta stroj.



Med operacijo držite vse, predvsem otrokom.

ELEKTRIČNI ŠOK vas lahko ubije.

Dotikanje električno nabitih delov pod napetostjo lahko povzroči a smrtni šok ali hude opekline. Elektrodno vezje in delo je pod električno napetostjo, kadar koli je izhod stroj je vklopljen. Vhodno vezje in vezja tudi notranjost stroja je pod električno napetostjo ko je stroj vklopljen. Pri varjenju z avtomatska ali polavtomatska oprema, žica, koluti, okvir, ki vsebuje podajalne zvitke in vse kovinski deli, ki se dotikajo varilne žice, so pod napetostjo električno. Oprema nameščena nepravilno ali brez ozemljitev je zelo resna nevarnost.

- Ne dotikajte se delov, ki so pod električno napetostjo.
- Nosite suhe izolacijske rokavice brez rež in zaščito v telesu.
- Izolirajte se pred delom in zemljo s preprogami ali pregrinjali. dovolj velik, da prepreči kakršen koli stik fizično z delom ali zemljo.
- Ne uporabljajte električne vtičnice v mokrih prostorih, če ste omejeni v gibanju ali obstaja nevarnost padca.
- Vtičnico AC uporabljajte SAMO, če to zahteva postopek varjenje.
- Če je potreben AC izhod, uporabite daljinski upravljalnik, če je na voljo prisoten v enoti.

Potrebni so dodatni varnostni ukrepi, ko katerega koli od naslednjih nevarnih električnih stanj so prisotni v vlažnih prostorih ali med nošenjem mokrih oblačil, na kovinskih konstrukcijah, kot so tla, rešetke ali gradbeni odri; ko je v tesnih položajih, kot je sedenje, klečanje, ležanje ali kadar obstaja tveganje visoka zaradi neizogibnega ali naključnega stika z obdelovancem. delo ali zemlja.

- Pred tem odklopite vhodno napajanje ali zaustavite motor namestiti ali servisirati to opremo.
- Namestite opremo in jo ozemljite v skladu z navodili za uporabo operaterja ter nacionalnih, državnih in lokalnih kod.
- Vedno preverite ozemljitveno napajanje - preverite in preverite, ali je vhod električne energije v napajalno žico je ozemljitev pravilno povezana z ozemljitvenim priključkom v odklopno omarico ali da je njen vtič priključen pravilno na priključeno izhodno vtičnico na Zemljo. Ko vzpostavljate vhodne povezave, najprej priključite ozemljitveni vodnik in ga še enkrat preverite povezave.
- Vrvce ali žice naj bodo suhe, brez olja ali masti, in zaščiten pred vročo kovino in iskrami.
- Pogosto pregledujte vhodni kabel napajanje zaradi poškodbe ali gole žice. zamenjajte kabel takoj, če je poškodovan - gola žica lahko Ubij ga.
- Izklopite vso opremo, ko je ne uporabljate.
- Ne uporabljajte kablov, ki so obrabljeni, poškodovani, preveliki, majhna ali slabo povezana.
- Ne ovijajte vrvi okoli telesa.
- Če je pri delu potrebna ozemljitvena sponka, izvedite povezavo ozemljite z ločeno žico.

- Ne dotikajte se elektrode, če ste v stiku z delom ali ozemljitveno vezje ali drugo elektrodo iz drugega stroja.
- Ne dotikajte se dveh držal elektrod, povezanih z dvema različnih strojev hkrati, ker bodo prisotni potem dvojna napetost odprtega tokokroga.
- Uporabljajte dobro vzdrževano opremo. Popravite ali zamenjajte dele poškodovan takoj. Enoto vzdržujte v skladu z priročnik.
- Nosite varnostne naramnice, da preprečite padec, če padete delo nad nivojem tal.
- Vse plošče in pokrovi naj bodo na mestu.
- Objemko delovnega kabla namestite z dobrim ozemljitvenim stikom kovina do kovine do dela ali klopi čim bližje zvar, ki je praktičen.
- Shranite ali izolirajte ozemljitveno sponko, ko ni priključena na obdelovanec, tako da ni stika z nobenim kovino ali kakšen predmet, ki je ozemljen. Izolirajte ozemljitveno sponko, ko ni priključena na obdelovanca, da preprečite stik s katerim koli predmetom iz kovine.

VROČI DELI lahko povzročijo hude opekline..

- Ne dotikajte se vročih delov z golo roko.
- Pred delom počakajte, da se ohladi v stroju.
- Za rokovanje z vročimi deli uporabljajte ustrezna orodja in/ali nosite težke, izolirane rokavice za varjenje in oblačila za preprečevanje opeklin.

DIM in PLINI so lahko nevarni.

Pri varjenju nastajajo dim in plini. Vdihavanje teh hlapov in plini so lahko nevarni za vaše zdravje.

- Držite glavo stran od dima. Ne vdihavajte dima.
- Če ste v zaprtih prostorih, prezračite prostor in/ali uporabite prisilno lokalno prezračevanje. pred oblokom za odstranitev dima in varilnih plinov.
- Če je prezračevanje slabo, uporabite odobren respirator.
- Preberite in razumejte varnostne liste za Material (MSDS) in navodila proizvajalca z glede kovin, potrošnega materiala, premazov, čistil in razmaščevalci.
- Delajte v zaprtem prostoru le, če je dobro prezračen ali ko nosite respirator. vedno imeti a usposobljena oseba v bližini. Varilni hlapi in plini lahko izpodrine zrak in povzroči znižanje ravnin kisika poškodbe zdravja ali smrti. Prepričajte se, da je zrak za dihanje seveda.
- Ne varite v bližini obratov za mazanje, čiščenje ali barvanje s pršenjem. Toplota in žarki loka lahko reagirajo s hlapi in tvorijo zelo strupene pline in draži.
- Ne varite na premaze, kot je jeklo pocinkanega, svinčenega ali kadmijevega jekla do št. Razen če je bila prevleka odstranjena z območja zvara, se prostor je dobro prezračen in medtem ko nosite respirator z virom zraka. Premazi iz katere koli kovine ki vsebujejo te predmete, lahko oddajajo strupene hlapce ko so varjene.

ŽARKI LOKA lahko opečejo oči in kožo.

Žarki obloka pri varjenju proizvajajo toploto intenzivni in močni ultravijolični žarki, ki lahko opečejo oči in kožo.

• Uporablajte odobreno zatemnjeno varilno čelado ustrezen filter za leče za zaščito obraza in oči med varjenje ali opazovanje, glejte varnostne standarde ANSI Z49.1, Z87.1, EN175, EN379.

• Nosite odobrena zaščitna očala s stranskimi ščitniki.

• Uporabite ščite ali pregrade, da zaščitite druge pred bliskom, bleščanjem in iskrenjem ter jih opozorite, naj ne gledajo v oblok.

• Nosite zaščitna oblačila iz trpežnega materiala, odpornega na plamene (usnje, težak bombaž ali volna), in zaščito za noge

VARJENJE lahko povzroči požar ali eksplozijo.

Varjenje v zaprti posodi, kot so rezervoarji, bobni ali cevi, lahko povzroči eksplozijo. Iz varilnega obloka lahko letijo iskre. Leteče iskre, vroč obdelovanec in vroča oprema lahko povzročijo požar in opekline. Naključni stik elektrode s kovinskimi predmeti lahko povzroči iskre, eksplozijo, pregrevanje ali požar

Pred začetkom varjenja preverite in se prepričajte, da je območje varno.

• Odstranite ves vnetljiv material znotraj 11 m od varilni oblok. Če to ni mogoče, ga tesno pokrijte s odobreni pokrovi.

• Ne varite tam, kjer lahko iskre zadenejo vnetljiv material. Zaščitite sebe in druge pred letečimi iskrami in vročo kovino.

• Bodite pozorni, da lahko varilne iskre in vroči materiali pri varjenju prehajajo skozi majhne razpoke ali odprtine na sosednjih območjih.

• Vedno pazite na požar in imejte v bližini gasilni apara

• Zavedajte se, da lahko pri varjenju na stropu, tleh, steni ali kakšni pregraditoplotapovzroči požar v skritem delu, kiga ni mogoče videti.

• Ne varite na zaprtih posodah, kot so rezervoarji, sodi ali cevovodi, razen če so bili ustrezno pripravljeni v skladu s standardom AWS F4.1.

• Ne varite tam, kjer lahko ozračje vsebuje vnetljiv prah, plin ali tekoče hlape (kot je bencin).

• Delovni kabel priključite na delovno območje čim bližje mestu varjenja, da preprečite, da bi varilni tok opravil dolgo pot morda skozi neznane dele, kar bi povzročilo električni udar, iskre in nevarnost požara.

• Ne uporabljajte varilnika za odtaljevanje zamrznjenih cevi.

• Quite el electrodo del porta electrodos o corte el alambre de soldar cerca del tubo de contacto cuando no esté usándolo.

• Nosite zaščitna oblačila brez olja, kot so usnjene rokavice, težka srajca, ohlapne in zaprte hlače, visoki čevlji ali škornji in klobuk.

• Preden začnete variti, odmaknite vse vnetljive snovi, kot so butanski vžigalniki ali vžigalice, stran od svoje osebe.

• Po končanem delu preverite, ali na območju ni iskric, žerjavice in plamena.

• Uporabljajte le ustrezne varovalke ali odklopnike. Ne predimenzionirajte jih ali jih obidite.

• Upoštevajte predpise iz OSHA1910.252 (a) (2) (iv) in NFPA51B za vroča dela ter imejte v bližini požarno stražo in gasilni aparat.

LETEČA KOVINSKA ŽLINDRA lahko poškoduje oči.

• Varjenje, drobljenje, krtačenje žice ali brušenje lahko povzročijo iskre in leteča kovina. Ko se zviri ohladijo, si lahko spustijo žlindro.

• Nosite odobrena zaščitna očala s stranskimi ščitniki tudi pod njegovo masko.

NABIRANJE PLINA vas lahko zboli ali vas ubije.

• Izklopite zaščitni plin, ko ga ne uporabljate.

• Vedno zračite v zaprtih prostorih ali nosite respirator odobren nadomestek zraka.

MAGNETNA POLJA lahko vplivajo na implantirane medicinske naprave.

• Osebe, ki uporabljajo vzpodbujevalnik srčnega utripa in druge medicinske vstavljene naprave, jih je treba držati stran.

• Osebe, ki uporabljajo implantirane medicinske pripomočke, se morajo pred obločnim varjenjem, točkovnim varjenjem, žaganjem, plazemskim rezanjem ali indukcijskim segrevanjem posvetovati s svojim zdravnikom in proizvajalcem pripomočka.

HRUP lahko poškoduje vaš sluh.

Hrup zaradi določenih postopkov ali opreme lahko poškoduje vaš sluh.

• Če je raven hrupa zelo visoka ali višja od 75 dBA, nosite odobreno zaščito sluha.

CILINDE lahko ob poškodbi poči.

V jeklenkah z zaščitnim plinom je zaščitni plin pod visokim tlakom. Če se poškodujejo, lahko počijo. Ker so jeklenke pogosto del varilnega postopka, z njimi vedno ravnejte previdno.

• Jeklenke s stisnjenim plinom zaščitite pred prekomerno vročino, mehanskimi udarci, fizičnimi poškodbami, žlindro, plameni, iskrenjem in obloki.

• Jeklenke namestite in zavarujte v pokončnem položaju tako, da jih pritrdite na nepremično oporo ali stojalo za jeklenke, da ne padejo ali se prevrnejo.

• Jeklenke hranite stran od varilnih ali električnih tokokrogov.

• Varilnega gorilnika nikoli ne ovijte čez plinsko jeklenko.

• Nikoli ne dovolite, da bi se varilna elektroda dotaknila katere koli jeklenke.

• Nikoli ne varite na tlačni jeklenki: lahko pride do eksplozije.

• Uporabljajte le ustrezen zaščitni plin ter regulatorje, cevi in priključke, namenjene za določeno uporabo; ohranjajte jih in dele v dobrem stanju.

• Pri upravljanju ventila jeklenke vedno držite obraz stran od izhoda ventila.

• Zaščitni pokrovček naj bo nameščen na ventilu, razen kadar je jeklenka v uporabi ali priključena za uporabo.

• Za dvigovanje in premikanje jeklenk uporabljajte ustrezno opremo, pravilne postopke in zadostno število ljudi.

• Preberite in upoštevajte navodila za jeklenke s stisnjenim plinom, pripadajočo opremo in publikacijo Compressed Gas Association (CGA) P-1 ter lokalne predpise.

NEVARNOST POŽARA ALI EKSPLOZIJE.

• Enot ne postavljajte na ali blizu površin goriva.

- Enote ne nameščajte v bližino vnetljivih predmetov.
- Ne preobremenjujte žic v vaši zgradbi – poskrbite, da bodo napajalni sistem je ustrezne velikosti zmogljivost in zaščiten za izpolnjevanje potreb tega enota.

PADEČA ENOTA lahko povzroči poškodbe.

Pri težki opremi uporabljajte samo dvižno uho dvižne enote, NE podvoza, plinskih jeklenk ali drugega dodatki.

- Za dvigovanje enote uporabite opremo ustrezne zmogljivosti.
- Če za premikanje enote uporabljate viličarje, se prepričajte, da je nosovi viličarja dovolj dolgi, da segajo čez nasprotno stran enote.

PREKOMERNA UPORABA lahko povzroči PREGRETJE OPREMA

- Počakajte, da se ohladi, upoštevajte delovni cikel Nazivna.

- Pred ponovnim varjenjem zmanjšajte tok ali delovni cikel novo.
- Ne blokirajte ali filtrirajte zračnega toka do enote.

LETEČE ISKRE lahko povzročijo poškodbe.

- Nosite ščitnik za obraz, da zaščitite oči in obraz.
- Volframovo elektrodo oblikujte samo v enem mlin z ustreznimi varovali na mestu varno nošenje potrebne zaščite za obraz, roke in telo.
- Iskre lahko povzročijo požar – hranite vnetljive snovi daleč.

VARILNA ŽICA lahko povzroči poškodbe.

- Ne potegnite sprožilca pištole, dokler jih ne prejmete navodila.
 - Konice gorilnika ne usmerjajte v noben del telesa, drugih ljudi ali katerega koli kovinskega predmeta, ko je prehajanje žice
- PREMIKLJIVI DELI se lahko poškodujejo.**
- Izogibajte se vsem gibljivim delom, kot so ventilatorji.
 - Vsa vrata, plošče, pokrovi in ščitniki naj bodo zaprti. in namesto tega.
 - Vrata naj odstranijo samo usposobljene osebe, plošče, pokrovi ali varovala za vzdrževanje e bilo potrebno.
 - Ko končate, znova namestite vrata, pokrove ali varovala opravite vzdrževanje in preden ponovno priključite vhodno napajanje.

VISOKO FREKVENČNO SEVANJE lahko povzroči motnje.

- Visokofrekvenčno (H.F.) sevanje lahko moti z radijsko navigacijo, varnostnimi službami, računalniki in komunikacijsko opremo.
- Prepričajte se, da le usposobljeni ljudje, ki so seznanjeni z opremo za namestitve elektronske opreme.
- Uporabnik je odgovoren za usposobljenega električarja da boste kmalu odpravili morebitne težave, ki jih je povzročila namestitve.
- Zagotovite, da je objekt deležen pregledov in vzdrževanja redna.
- Vrata in plošče držite stran od visokofrekvenčnega vira. popolnoma zaprto, zaščitite pred iskrami na točkah v njihovi pravilni nastavitvi ter ozemljite in zaščitite navzgor, da zmanjšate možnost motenj.

OBLOČNO VARJENJE lahko povzroči motnje.

- Elektromagnetna energija lahko moti opremo občutljiva elektronika, kot so računalniki ali oprema, ki jo poganja z računalniki, kot so industrijski roboti.
- Prepričajte se, da je vsa oprema v območju varjenja elektromagnetno združljiv.
- Za zmanjšanje možnih motenj shranite napajalne kable zvarite čim krajše, čim tesneje skupaj ali na tla, če je mogoče.
- Varjenje postavite vsaj 100 metrov stran oddaljenosti od katere koli elektronsko občutljive opreme.
- Ponga su operación de soldadura por lo menos a 100 metros de distancia de cualquier equipo que sea sensible electrónicamente.
- Prepričajte se, da je varilni stroj nameščen in nastavljen. zmlet v skladu s tem priročnikom.
- Če se motnje kljub temu pojavijo, mora upravljavec ukrepati dodatni ukrepi, kot je premik varilnega stroja, uporaba oklopljene kable, uporabite omrežne filtre ali oklop na en način oz drugo delovno področje.

ZMANJŠANJE ELEKTROMAGNETNIH POLJ

Za zmanjšanje magnetnih polj (EMF) v delovnem območju, uporabite naslednje postopke:

1. Kable držite čim bližje skupaj z zvijanjem oz jih zlepite skupaj s trakom ali uporabite pokrov za kabel.
2. Napeljite kable v stran in stran od operaterja.
3. Kablov ne ovijte in ne obešajte na telo.
4. Varilne vire energije in kable hranite kjer koli dlje, kot je praktično.
5. Priključite ozemljitveno objemko na del, na katerem delate čim bližje zvaru.



Opozorilo: V okoljih s povečano nevarnostjo šoka elektrike in požara kot v bližini izdelkov vnetljivo, eksplozivno, višina, svoboda gibanja omejen fizični stik s prevodnimi deli, vroče in vlažno okolje zmanjša odpornost električni udar s človeške kože in opreme upoštevajte preprečevanje nevarnosti pri delu ter nacionalne in mednarodne določbe ki ustrezajo.

3.- NAVODILA ZA ZAGON SERVIS

NAMESTITEV

Stroj mora biti nameščen v suhem, prezračenem prostoru z vsaj 15 cm razmika pred katero koli steno. Ekipa Na podlagah z večjim naklonom lahko spodrsneš do 3., tako da bo vedno nujno postavljen na ravno in suho površino. Za namestitve na površine strmejšje pobočje prosimo, da stroj zavarujete z verigami ali trakovi.

Izogibajte se postavljanju opreme v prostore z vlago ali dežjem. Prepričajte vstop jeklenih ostružkov v notranjost stroja. Mlinčka ne uporabljajte poleg opreme.

MONTAŽA

Oprema bo sestavljena ob upoštevanju okoljskih omejitev in pravilno namestitve.

MREŽNA POVEZAVA

Oprema se napaja s priloženim kablom in priključkom standardno prek diferenčnega stikala in stikala elektromagnetno počasna značilnost in jakost glede na tabela tehničnih lastnosti. Vsaka povezava mora imeti predpise o ozemljitvi in upoštevajte vse predpise nacionalni električni.

V primeru priklopa na električni agregat mora biti upoštevajte zahteve za napajanje, navedene v tehnične lastnosti. Upoštevano bo, da ekipa lahko deluje z generatorjem z močjo, manjšo od indicirano z omejitvijo uporabe pri največji intenzivnosti manj kot nominalno.

OMEJITEV OKOLJSKIH POGOJEV

Oprema mora biti nameščena v skladu s svojo klasifikacijo IP21, To pomeni, da je naprava zaščitena največ pred navpični padec vodnih kapljic in dostop do nevarnih delov s prstom proti trdnim tujkom $\varnothing$ 12,5 mm In starejši.

Oprema je pripravljena za delo v obsegu temperature od -15°C do 70°C ob upoštevanju omejitve padca uspešnosti (faktor trajanja) od temperatura okolja nad 40°C .

4.-NAVODILA ZA UPORABO

NAMESTITEV IN TESTIRANJE

Vse serije Stayer Varilni aparati morajo rokovati s pomočjo ročaja, ki je omogočen za transport.

Okoli opreme al. mora biti zagotovljen prost prostor vsaj 15 cm in zagotovite prosto kroženje zraka za pravilno odvajanje toplote. Pred vsako službo dobro stanje in pravilno zategovanje vseh zunanjih elementov oprema: vtič, kabel, mizarstvo ohišja in priključne sponke in stikala.

MENJAVA ORODJA

Vsi varilni stroji Stayer v seriji imajo polpalčni hitri priključek DINSE za napajalne kable varjenje. Če želite odstraniti ali vstaviti konektor, preprosto obrnite na levo ali desno četrtino obrnite priključek.



POZOR: Konektor DINSE vedno priključite do konca in se prepričajte, da je spoj s kablom v dobrem stanju in da je kontaktna površina čista. A slab spoj ali umazana povezava povzroči slabo delovanje in bo povzročilo pregrevanje naprave, taljenje ali gorenje. sprednja plošča.

PRILAGAJALNE OPERACIJE

Vsi varilni stroji Stayer vsebujejo sistem zapleteno elektroniko in so v celoti umerjeni tovarne, zato ni pooblaščen za manipulacije s strani uporabnika za zaradi učinkovitosti in varnosti. V primeru dvomaokvare se obrnite na prodajalca oz naš sistem za pomoč uporabnikom.

OMEJITVE VELIKOSTI DELA

Glavna omejitev glede velikosti dela, ki ga je treba variti to je njegova debelina, ki je omejena z močjo opreme. TO večjo močjo boste lahko naredili pravilne zware (z zadostna penetracija zvara) v kosih večjo debelino. Naslednja tabela lahko služi kot vodilo:

UNION SHAPE



VARJENJE ALUMINA

VARJENJE S PALIČNO ELEKTRODO

PREMER ELEKTRODE E6013	PREMER ELEKTRODE E6013	OBMOČJE NASTAVITVE AMPERAŽE
1 do 2 mm	1,6 mm	30 – 60
1,5 do 3 mm	2,0 mm	50 – 70
2,5 do 5 mm	2,5 mm	60 – 100
5 do 8 mm	3,2 mm	85 – 140
8 do 12 mm	4,0 mm	120 – 190
Več kot 12 mm	5,0 mm	180 – 240

VARJENJE ALUMINIJA

Debelina kosa, ki ga je treba variti	Premer elektrode Volfram	Premer sodelujoče palice	Območje nastavitve amperaže	Pretok plina argona	Velikost unije	Sindikalna oblika
mm	mm	mm	A	l/min	mm	
0.6	1.0 - 1.6	0 - 1.0	25 - 40	4 - 5	1	a.b
1.0	1.0 - 1.6	0 - 1.6	40 - 60	4 - 7	1	a.b
1.5	1.0 - 1.6	0 - 1.6	60 - 90	6 - 9	1	b
2.5	1.6 - 2.4	1.6 - 2.4	80 - 120	6 - 9	1	b
3.0	1.6 - 2.4	1.6 - 2.4	100 - 160	7 - 10	1 - 2	b.c
4.0	2.4	1.6 - 2.4	130 - 200	10 - 15	2 - 3	c.d
5.0	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	150 - 250	10 - 15	2 - 3	c.d
6.0	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	200 - 280	10 - 15	3 - 4	c.d
8.0	3.2 - 4.0	3.2 - 4.0	200 - 300	12 - 18	4 - 5	d

IZ NERJAVEČEGA JEKLA

Debelina kosa, ki ga je treba variti	Premer elektrode Volfram	Premer sodelujoče palice	Območje nastavitve amperaže	Pretok plina argona	Velikost unije	Sindikalna oblika
mm	mm	mm	A	l/min	mm	
0.6	1.0 - 1.6	0 - 1.0	15 - 30	4 - 5	1	a.b
1.0	1.0 - 1.6	0 - 1.6	25 - 30	4 - 7	1	a.b
1.5	1.0 - 1.6	0 - 1.6	50 - 70	6 - 9	1	b
2.5	1.6 - 2.4	1.6 - 2.4	65 - 95	6 - 9	1	b
3.0	1.6 - 2.4	1.6 - 2.4	65 - 95	6 - 9	1	b.c
4.0	2.4	1.6 - 2.4	110 - 150	10 - 15	2 - 3	c.d
5.0	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	120 - 180	10 - 15	2 - 3	c.d
6.0	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	150 - 200	10 - 15	2 - 3	c.d
8.0	3.2 - 4.0	3.2 - 4.0	160 - 220	12 - 18	4 - 5	d
12.0	3.2 - 4.0	3.2 - 4.0	180 - 240	12 - 18	6 - 8	d

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO.

Preden začnete, ne pozabite prebrati, razumeti in uporabiti varnostna navodila in druga navodila, vključena v ta priročnik. Spodaj boste našli vrsto splošnih navodil ki vam bo omogočil vstop v svet varjenja in začeti učinkovito delati.

Ta priročnik daje navodila o osnovah varjenje z oplašeno elektrodo, težko relativno zmerna izvedba in na TIG varjenje, razmeroma težje. Upoštevajte, da je Varjenje na profesionalni ravni je kvalificirana dejavnost in specializirano. Obrnite se na specializirane knjige in tečaje usposabljanja urejeno strokovno izobraževanje za več informacij.

VARJENJE SOPLAŠČENO ELEKTRODO.

V tem razredu elektroobločnega varjenja je elektroda sama proizvaja toploto v obliki električnega obloka, okolje zaščita in izboljšava zvarnega bazena in same kovine prispevek, saj se kovinsko jedro elektrode tali glede na opravite varjenje.

Izbrati morate elektrodo (velikost in tip), ki ustreza tipu dela, ki ga je treba opraviti. Elektroda, ki jo priporočamo za njeno povprečna značilnost, velja za večino del in se preprosto najti je elektroda

E-6013, splošno znana kot "rutilna elektroda". Material par excellence za varjenje s pokrito elektrodo je ogljikovo jeklo. Naslednji Tabela lahko služi kot izhodiščna orientacija za izbiro vrste nastavitve elektrode in delovne amperaže za mehko jeklo srednji karbonski tip S275.

Varjenje se začne z vžigom obloka. Veliko jih je postopki, najenostavnejši je strganje dela. Ko se oblok sproži, bo elektroda ostala pri a razdalja približno enaka premeru same elektrode in varilni napredek se bo začel s potegom nazaj kot bi tipkal zahodni desničar.

Elektroda bo držana v enem položaju v enem položaju blizu (65° do 80°) navpičnici glede na vodoravno in uravnoteženo glede na sredino zvarnega bazena.

Odvisto od vrste izkaznice (začetna ali polnilna) in potrebe pokritosti sklepa napredovanje v ravni črti, gibanje cik-cak ali majhni krogi. Dobra nastavitve intenzivnosti, položaj in hitrost varjenja bo dala kot rezultat s prijetnim, glatkim zvokom, podobnim zvoku a dobra pečenka na žaru. Ko je delo opravljeno pravilno nastala kroglica bo homogena, s površinskimi sledi enotna oblika polmeseca. Prerez ne bo štrleče ali ugreznjene in vsa žlindra, ki nastane, bo odstranjena zlahka.

Ko je kroglica izdelana, odstranite žlindro s pomočjo kladivo in krtačo, preden naredite morebitno naslednjo kroglico.

TIG VARJENJE

Pri elektroobločnem varjenju z uporabo elektrode volfram, zaščiteno z inertnim plinom, potrošni material ni sama elektroda, ampak polnilna palica iz podobnega materiala ali združljiv z materialom za varjenje. Pred sistemom elektrod prevlečen, sistem TIG predstavlja manjšo produktivnost in večje težave v zameno za zelo visoko kakovost varjenja skoraj vse kovine in njihove zlitine, vključno z vsemi iz nerjavečega jekla in tankih spojev z ali brez vhodnega materiala. Varjenje poteka brez žilindre, projekcije ali hlapi.



Opozorilo: ne uporabljajte in ne brusite volframovih elektrod dopiran s torijem z rdečo oznako zaradi tveganja izhaja iz zmerne radioaktivne aktivnosti material. Boste znali prepoznati prisotnost in koncentracija torijevega dioksida z indikativnim pasom v elektroda po EN ISO 68848:2004 (barve: rumena, rdeča, vijolična in oranžna). Izogibajte se teh elektrod in jih uporabljajte.

Nadomestni izdelki brez vsebine kot npr elektrode z derivati lantana in cerija (pasovi: črna, siva, modra, zlata), ki ne kažejo aktivnosti radioaktivno.

Pripravite elektrodo tako, da konico nabrusite na smirkov kamen tako da ostane stožec višine približno 2 krat premer elektrode. Za boljši oblok in zmogljivost trenutnega ravnanja s pravilnim napadom od konice do vrha kamen naj bo vzdolžen, konica pa zelo rahlo ploščat.

Za pravilen položaj elektrode v gorilniku je to iz šobe mora štrleti približno 5 mm. Splošno pravilo je, da priključite izhod v obratni smeri povezave elektrodo gorilnika TIG na negativni priključek opreme in ozemljitveno sponko na pozitivni pol. Pripravite in zavarujte del.

Praviloma dovajajte čisti argon s pretokom 6-7 l/l. min.

Prilagodite intenzivnost toka glede na potrebe vrste materiala in spoja, ki ga je treba izvesti tako, da se najprej izvede preskus na testnem kosu. Glejte literaturo tabel 5 in 6 specializirano ali regulirano strokovno usposabljanje za starejše informacije o tem.

Gorilnik mora biti opremljen z inertnim plinom (običajno čisti argon), ki prihaja iz jeklenke skozi sistem reduktor tlaka, ki lahko ustrezno uravnava pretok potreben plin.

Modela **TIG AC/DC200HF** in **TIG AC/DC315HF** imata funkcijo značilnosti največje profesionalnosti, pojasnjene v razdelek »napredno TIG varjenje«.

Model TIG DC 200HF predstavlja prednost stikala za izbira 2T / 4T, da se izognete držanju sprožilca v položaju 4T.

Za začetek TIG varjenja premaknite stikalo 7 na Položaj TIG, odprite izhodni ventil za plin in vstavite konico gorilnika v stiku z varjenim kosom. počakaj približno 2 sekund in počasi dvignite gorilnik, tako da lok zažene samodejno in gladko.

Ostali modeli predstavljajo vžig s HF (visokofrekvenčnim) z najvišjo kakovostjo vžiga obloka, saj ni potreben fizičnega stika s kosom in zato ne pokvari obloka in pogojev varjenja zaradi kontaminacije volframova elektroda. Za začetek TIG varjenja premaknite preklop 7 v položaj TIG in preprosto približajte konico približno 3-5 mm od kosa, ki ga želite variti. Pritisnite gumb na gorilniku se oblok samodejno zažene. Če je prišlo do težav pri zagonu lahko keramično šobo rahlo naslonite kos za lažje polnjenje elektrode.

Ko se oblok začne, nadaljujte z varjenjem. glede na svoje potrebe. Kot splošno vodilo mora nadaljevati v obratnem vrstnem redu do paličnega varjenja tako da namesto vlečenja nazaj zareže potiskanje naprej, kot da bi pomagal pretoku plina, da bi udaril

varilni bazen. Nagnite baklo tako, da zadene v položaju blizu (70° do 80°) glede na navpičnico vodoravno in sredinsko glede na zvarni bazen.

Počasi odlagajte polnilni material s palice zaporedno približevanje tej kopeli staljenega materiala.

Za zaključek preprosto spustite stikalo. svetilko premaknite na rahlo narazen, dokler ne prekinite oblok in zaprite ročni plinski ventil. Avtor: nazadnje zaprite splošni zaporni ventil jeklenke inertnega plina.

Model **POTENZA TIG170HF** vključuje dve nastavitvi zaključek zvara:

1. 1. Kontrolnik »Čas izpada« 11 nastavi rampo navzdol tok, ko je varjenje ustavljeno. Klančina začne z izbrano intenzivnostjo dela in konča pri nič amperih. Čas trajanja rampe (od 0 do 5 sekund) je tisto, kar prilagodi nadzor. Cilj je imeti gladko zaustavitev obloka in natančen nadzor od končne točke grebena kraterja. standardno na splošno podaljšajte čas, ko se poveča jakost toka varjenje.

2. Kontrolnik »Post Time« 12 nastavi čas (0,5 do 7 sekund) dodatnega izpusta plina (argona) po zaključite varilni oblok. Cilj je, da kopalnica zvar ni onesnažen z zrakom, ko je še tekoče ali prevroče. Na splošno se poveča čas, ko se poveča varilna amperaža.

MMA, za TIG AC/DC200HF

Varilni tok (0A - 200A) se nastavlja s pomočjo gumb za nastavitev parametra xy. Uporaba dveh gumbov izbira parametra xz bo lahko povečala (0 - 80A) modul sile obloka, odvisno od vrste elektrode, vrste jekla in vrste varjenje.

Na primer za prebojno varjenje, pri katerem je tveganje če se elektroda zatakne v vložek je visoka, lahko povečujete silo obloka, dokler ne dosežete čistega zvara.

NAPREDNO TIG VARJENJE

Modela TIG AC/DC 200HF in TIG AC/DC 315HF

NASTAVITEV VARILNIH PARAMETROV

Z zaporednim pritiskom gumba/gumba 19 izberete varilni parametri. Premikanje gumba 20 prilagodi natančno velikost parametra. Če poleg obračanja gumb 20 ga med vrtenjem potisne bo lahko povečal oz hitro zmanjševanje vrednosti. Stroj ima EEPROM pomnilnik, tako da je lahko ohranijo nastavitve stroja, ko je ta izklopljen.

Prosimo, če želite poznati obseg nastavitve vsakega parametra glej tabelo razširjenih tehničnih lastnosti začetek priročnika. Funkcionalno so parametri:

1. Čas izstopa plina pred pojavom obloka električni (predtok).
2. Čas izstopa plina po prenehanju električnega obloka (naslednji tok).
3. Jakost električnega obloka na začetku rampe začetna intenzivnost.
4. Jakost električnega obloka na koncu rampe jakosti dokončno.
5. Čas vzpona za začetno tokovno rampo.
6. Čas padca za končno tokovno rampo.7. Konsolidirana intenzivnost elektroobločnega varjenja.
8. Najvišja jakost impulza varilnega obloka.
9. Osnovna jakost impulza varilnega obloka.
10. Odstotek najvišjega impulza varilnega obloka v primerjavi z osnova pulza.
11. Frekvenca impulzov varilnega obloka.
12. Delež negativnega polcikličnega časa toka zmeničnega varjenja v primerjavi s pozitivnim polcikličnim.
13. Delež negativnega polcikla toka izmenično varjenje proti

pozitivnemu polciklu.

14. Pogostost spremembe polarnosti varilnega obloka nadomestni.

PRILAGODITEV VARILNEGA RAZREDA

S pritiskom na gumb 15 izberete 4 načine.

1.- Prevlečena elektroda:

Stroj deluje kot standardni palični varilec aktiviranje funkcij za izboljšanje varjenja **Hot Start, Anti Stick y Arc Force, ki ga je mogoče** regulirati.

2.- Standardni TIG:

Aparat je programiran kot TIG varilec brez pulznega obloka v enosmernem toku 'DC' ali v izmeničnem toku 'AC' (gumb16).

3.- Impulzni TIG:

Lastnostim standardnega TIG so dodani 4 funkcije impulznega obloka.

4.- Enostaven način TIG:

Le intenzivnost dela morate prilagoditi začetni spajkanje. Stroj se bo vse prilagodil sam parametri ob predpostavki, da varite ogljikovo jeklo, če je v enosmernem načinu 'DC' (gumb 16) ali aluminij, če je v načinu izmeničnega toka 'AC'.

Opomba. Enostaven način velja samo za model **TIG AC/DC 200 HF.**

PRILAGODITEV POSTOPKA SPROŽILA 2T/4T

Z gumbom 17 lahko preklapljate med dvotaktnim in štiritačnim načinom delovanja. štiritačni način. V bistvu dvotaktni način vari medtem ko sprožilec držite pritisnjen, medtem ko 4T način omogoča varjenje, ne da bi morali pritisniti sprožilec, kar vpliva na varjenje obnašanje rampe intenzivnosti. Potrebno je ciklov je treba razumeti in upoštevati, če naj se stroj uporablja brez težav in brez lažnih napak.

2T način:

1. Stroj vari, ko potegnete sprožilec pištole.
2. Stroj ne bo varil, če ne potegnete sprožilca pištole bakla. Upoštevajte, da vsakič znova potegnete sprožilec stroj začne varilni postopek iz nič ki ste jih konfigurirali, vključno s časi pretoka plin in rampe. Upoštevajte konfigurirane cikle in počakajte na pojav loka pravočasno.

4T način:

1. Ko prvič potegnete sprožilec, se cikel predtoka zažene oblok in vzdržuje amperažo začetek začetne rampe varjenja.
2. Ko prvič sprostite sprožilec, se zagonski cikel in postopek varjenja programirano.
3. Ko je sprožilec drugič potegnjeno, se sprožilec izvede. cikel zniževanja in končno amperažo rampa za zaključek varjenja.
4. Ko drugič sprostite sprožilec, se stroj ustavi dobavlja energijo in vodi cikel po pretoku plina.
Tako kot v načinu 2T upoštevajte nastavljene cikle in počakajte na čas, ki ste ga programirali za stroj.

IMPULZNI TIG

Ta postopek omogoča boljši nadzor vnosa toplote lok. Uporaba pulznega postopka se priporoča za:

1. Varjenje majhnih debelin.
2. Varite kovine ali zaključke, občutljive na vročino.
3. Varjenje materialov s tveganjem deformacije.
Impulzni TIG je sestavljen iz transformacije toka ravno in kontinuirno varjenje standardnega TIG v toku dvonivojska kvadratna periodika, ki jo ustvari pretvornik mikroprocesirano. Visoka raven (imenovana preprosto utrip) doseže dejanski zvar, medtem ko nizka raven (imenovana osnova) ohranja oblok brez

pregrevanja obdelovanca. služba.

PRILAGODITEV. Impulz je določen s parametri 8, 9, 10 in 11:

1. Utrip. Pri nizki frekvenci, na primer 1 Hz natančna dobava ene kapljice na impulz je dosežena z zaključkom popolna. Pri visokih frekvencah, na primer od 80 Hz, doseči boljše zaključke in boljša razmerja med širino vrvi in njene penetracije.

2. Električna jakost visokega polvala impulza. sklicevati se (v tem priročniku) v tabelo intenzivnosti dela in uporabite odvisno od materiala, debeline dela, preboja, zaključka in vrste Unije.

3. Električna jakost nizkega polvala impulza. Običajno je med 20 % in 50 % intenzivnosti visok pol val.

4. Delovni cikel glede na širino impulza. je odnos med širino visokega utripa proti nizkemu utripu. Odnosi običajno je 40 % impulz v primerjavi s 60 % bazo. Upoštevajte, da bodo vrednosti amperaže višje visoka za doseganje učinkovite amperaže, ki je enaka a standardni zvar. V načinu enega impulza na kapljico morate to upoštevati 4 dejavniki so tesno povezani. Prej do napredovanje testne palice za zvar prispevek za vsako kapljico in presežek ali pomanjkanje fuzije glede na impulzne in osnovne jakosti ter njihov delovni cikel. Večji intenzivnosti omogočajo večjo hitrost za ceno večje težko je nadzorovati zvarni bazen in skrajšati življenjsko dobo volframova elektroda.

NASTAVITEV SMERI VARILNEGA LOKA

S tipko 16 izberite smer toka varilni oblok.

- Izberite izmenični tok (AC) za varjenje aluminija, Magnezij in njegove zlitine.
- Izberite enosmerni tok (DC) za jekla in drugo materialov.

Izmenični tok olajša varjenje v materialih z visoka temperatura taljenja površine, njegova notranjost pa ima nizko temperaturo taljenja. Delček polovica cikla za luženje in prodiranje v kovino, druga pa za taljenje res svojo maso.

PRILAGODITEV. Nadomestni način (AC) je opredeljen s parametri 12, 13 in 14:

1. Delovni cikel glede na polarnost impulza (čist širina) za večjo čistočo po nižji ceni prodor in obratno. Širina lahko spremenite v a časovna rezerva od -40% do +40%.
2. Ravnotežje valov glede na spremembo polarnosti. Omogoča premaknite glasnost polarnosti od -20 % do +20 %, odvisno od potrebe po stabilnosti stožca varilnega obloka (odpiranje ali zapiranje), hitrost naprej in čiščenje.
3. Frekvenca varjenja z izmeničnim tokom. 20Hz do 100Hz Za širše kroglice uporabite nizko frekvenco in pri obnovitvenih delih. Uporabite visoko frekvenco za prodrejo v ožje grebene.

Nadomestni način (AC) lahko nato pritisnete, da zagotovite posebne lastnosti, kot je olajšanje kapljice za kapljico, nadzor toplote ali izboljšana površinska obdelava. Prisoten proizvaja čisti kvadratni val z ničelnim časom koraka in odlično čiščenje.

AC/AC TIG DIAGNOSTIKA:

804 Toplotna zaščita
804 Toplotna zaščita
805 Gorilnik pokvarjen, stikalo v kratkem stiku
806 izguba vode

Model **TIG200HF P**

Vrsta varjenja

S pritiskom na tipko 2 označite eno izmed 3 vrst dela na voljo: palica (št. 11 zasveti), TIG običajni (vklopi št. 12) ali pulzni TIG (vklopi št. 13). Običajni TIG se bo uporabljal v preprostih primerih in enostavni uporabi medtem ko se pulzni TIG lahko uporablja za delovna mesta bolj občutljive ali posebne, kjer je nadzor pomemben ekonomičnost dovedene toplote ali hitrost prenosa toplote padec.

Varilna funkcija

Z gumbom se izberejo parametri posamezne funkcije št. 4. S pritiskom izberete parameter, ki bo zasvetil na SCADA shema na centrali (številke led luči 14 do 24). Z vrtenjem se izbere količina magnitude izbran z ogledom glavnega zaslona št. 1.

Za vsako vrsto varjenja se lahko uporabijo določene vrste varjenja deluje s pritiskom funkcijskega gumba # 3. TIG lahko delo s preprostim sprožilnim delovanjem v normalnih dveh časih (2T, št. 5) ali dvakrat z rampami (NAPON 2T, št. 9) za ustvarjanje/postopno izginjanje prispevka intenzivnosti varilni oblok. Postopno pritiskanje gumba 3 bo lahko izberete funkcijo 4T, št.6, ki vključuje parametre za popoln nadzor nad delom, kot je čas predtoka plina (št. 14), udarni tok obloka (#15) in čas vzpona amperov od začetnega toka in dobro deluje enostavnem načinu (št. 12) ali v impulznem načinu (št. 13). z načinom.

Nastavljeni so 4 cikli ponovitev (REPEAT 4T, #9) dela, v katerem je četrti čas povezan s prvim. V teh pogojih se proces prekine le z dvigom gorilnik, da fizično prerežete lok.

S funkcijo SPOT se proizvaja varilni tok št.10 v času, prednastavljenem kot parameter, od 0,1 sek do 50 sek. Ko pritisnete na sprožilec, bo stroj nadaljeval dovaja tok v tem času do nastavite čas.

S funkcijo VRD (Voltage Reduction Device).

Napetost v prostem teku varjenja z elektrodo se zmanjša na izboljšati varnost, ki je morda potrebna v okoljih ali posebne situacije. Cena za plačilo je majhnOa poslabšanje začetnega udarca loka, torej če ni zahteva, da je priporočljivo ne aktivirati.

Parametri impulza so vršni tok, številka 17, ki je ki se res topi in osnovna številka 21, ki vzdržuje. Živimaktiven v loku oblok, ne da bi komaj prispeval nepotrebno toploto. Za optimizacijo kakovosti varjenja se lahko igrate z drugimi dva parametrai, ki omogočajo spreminjanje značaja obloka in vnos toplote. To je frekvenca, n°17, impulza v cikli na vsako sekundo (Hz) in porazdelitev v odstotkih med tok vrh in osnova, št. 18.

Končno je mogoče prilagoditi dva parametra odziva dinamike obloka v načinu palice. so sila loka, sila loka, n°26, tako da se bo povečala na celuloznih ali aluminijastih elektrod in se bo zmanjšal na

mehkejše odzivne elektrode, kot je rutil. z družino osnovnih elektrod je priporočljivo začeti za testiranje v vmesni nastavitvi. Zadnji parameter, impulz ali Hot Start, #27 ARC START, vzpostavi a kratkotrajno povečanje moči, ravno ko je elektroda pripravljena in omogoča zagon elektrode brez lepljenja vstopite v običajni režim vlijanja.

okolja oz najmanj vsakih 1000 ur očistite notranjost s stisnjenim zrakom sušenje, odstranitev zgornjega ohišja in odstranjevanje prahu, onesnaženja kovine in vlaken, pri čemer je posebna pozornost namenjena hladilnikom in ventilator.

Oprema ne zahteva posebnega vzdrževanja uporabnika pazljiva uporaba v okviru omejitev okoljski pogoji uporabe najboljše garancija za dolgoletno delovanje seveda. Priporočljivo je, da opremo pošljete tehničnim službam vsakih 3000 delovnih ur ali vsaka 3 leta za preverjanje in ponovno umerjen.

STORITVE POPRAVIL

Tehnična služba vam bo svetovala glede morebitnih vprašanj. o popravilu in vzdrževanju vašega izdelka ter glede rezervnih delov. Eksplozirane risbe in lahko dobite informacije o rezervnih delih tudi na internetu pod: helpdesk@grupostayer.com Naša ekipa tehničnih svetovalcev vas bo z veseljem vodila glede pridobivanja, uporabe in prilagajanja izdelkov in dodatki.

Seznam delov, ki jih lahko zamenja uporabnik.

Glede na kompleksnost in potencialno nevarnost je treba kvalificiran poseg razen manjših popravil kot npr pregled priključkov in zamenjava standardnega vtiča dobavo in pregled varilnih kablov, zato ni veljajo za dele, ki jih lahko zamenja uporabnik.

6.- PREDPISI**TEHNIČNE ZNAČILNOSTI**

 = Napetostni vhod

 = Trenutni vhod

  = Trenutni izhod

 = Delovni cikel

 = Masa

 = Dimenzije

 = Moč generatorja

5.NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE IN SERVIS**ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE, MAZANJE, BRUŠENJE**

Za čiščenje vedno odklopite opremo in počakajte najmanj 10 minut za varno praznjenje kondenzatorja moči. Ohišje rahlo očistite s krpo navlaženo. Odvisno od onesnaženosti delovnega

CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA

En STAYER IBERICA S.A. (en adelante "STAYER"), se realizan unos estrictos procesos de control, para que todos productos cumplan con los parámetros de seguridad y calidad requeridos.

Para entender el ámbito de aplicación de este escrito, diferenciamos:

- Consumidores o usuarios, como las personas físicas que actúan con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.

- Profesionales, como aquellos que sacan un rédito comercial, laboral o empresarial con la utilización de cualquier tipo de producto de la marca STAYER.

STAYER ofrece una garantía para todas las herramientas electroportátiles, de jardín y equipos de soldadura con arreglo a las siguientes condiciones.

1- STAYER ofrece una garantía de 36 meses contra defectos de fabricación o faltas de conformidad para el usuario o consumidor, teniendo en cuenta que este fallo de fabricación tiene que ser fácilmente visible o comprobable, ya que se analizará dicho producto en nuestros laboratorios para analizar dicha disconformidad. En el caso de que el producto en cuestión haya estado sometido a un uso industrial, profesional o similar, dicha garantía se limita exclusivamente a 12 meses desde que se realizó la compra por parte del primer comprador.

2- Los siguientes casos no están contemplados en la garantía:

- a. Defecto en el producto, derivados de la no aplicación de las medidas de seguridad y de mantenimiento del producto, indicadas en su manual de instrucciones.

- b. Que la herramienta haya sido dañada, debido a que se han utilizado accesorios, consumibles o repuestos de otras marcas, no compatibles con el modelo original de STAYER o defectuosos que provoquen daños en el equipo o herramienta.

- c. Que la máquina o producto haya sido manipulada, modificada o reparada por personal ajeno al Grupo STAYER o a sus Servicios de Asistencia Técnica Autorizados.

- d. Variaciones mínimas de las características del producto, que no influyan en su correcto funcionamiento y en el valor del producto.

- e. Productos que hayan sido conectados con una tensión o voltaje diferente a la indicada en las características del equipo, provocando un fallo eléctrico.

- f. Cualquier producto que haya sufrido algún desgaste en alguna de sus piezas, por el uso normal de la herramienta, siendo esta pieza un consumible,

accesorios o elemento sujeto al desgaste que debería de cambiarse por su propio uso por parte del usuario.

- g. Cualquier producto que presente una falla, debida a un manejo inadecuado de la herramienta, incompatible con los usos o aplicaciones indicadas en el manual de la herramienta.

- h. Productos que presenten una falla debida a que el propietario no ha cumplido con el mantenimiento correcto de la herramienta. El comprador es el encargado de realizar los mantenimientos del producto que compra, para respetar su vida útil.

- i. Los accesorios y consumibles de las herramientas, debido a que tienen una vida limitada y se desgastan en condiciones normales por su uso.

3- Para que se aplique el proceso de reclamación de la garantía, antes que nada se deberá rellenar el formulario de reparación en formato físico o digital, y tramitarlo directamente con el vendedor del producto o con los Servicios de Asistencia Técnica Autorizados correspondientes. Se deberá adjuntar una copia del justificante de compra, donde se vea claramente la fecha en la que se produjo la compra. Los gastos de envío no estarán cubiertos en el caso de que se envíe la herramienta al vendedor o al servicio técnico sin haberlo tramitado con anterioridad.

4- En el caso de que los Servicios de Asistencia Técnica Autorizados de STAYER, no detecten una falta de conformidad o un fallo de fabricación, STAYER no se hará cargo de los gastos de envío, ni de comprobación de dicha anomalía.

5- Queda prohibido la cesión de la actual garantía, no se aplicará en equipos de segunda mano.

6- Durante la aplicación de la garantía por faltas de conformidad o fallos de fabricación, el equipo a reparar quedará bajo custodia en las instalaciones STAYER o los Servicios de Asistencia Técnica Autorizados, sin derecho por parte del consumidor de obtener un equipo de sustitución durante el periodo de reparación.

7- Para proceder a eliminar las faltas de conformidad o fallos de fabricación incluidos en las condiciones de la garantía, STAYER se limitará a reparar o sustituir todas las piezas necesarias de forma gratuita para que la herramienta o equipo funcione correctamente acorde a los parámetros de calidad y seguridad. STAYER se reserva el derecho de poder sustituir el equipo por uno similar en casos donde no sea posible la reparación del equipo.

Puede encontrar esta información en otros idiomas en:

<https://www.stayer.es/>

WARRANTY GENERAL CONDITIONS

In STAYER IBERICA S.A. (from now on "STAYER"), strict control processes are conducted to comply with the security and quality required.

To understand the application area of this text, we differentiate the following users:

- Users or consumers, as private individuals whose acts are not related to their main commercial, business activity or their main profession or trade. Legal persons and entities without legal personality which act with non-profit means in an unrelated commercial or corporate environment.
- Professionals, whom obtain commercial, business or working profits by using any STAYER product.

STAYER offers a guarantee for all of its power tools, garden tools and welding tools, subject to the following conditions:

1- STAYER offers a 36 month guarantee against manufacturing defects or consistency issues, bearing in mind that any issue must be easily visible or provable, as the product will be tested at our labs to verify said issues. If the product has been subjected to industrial or professional use, said guarantee will cover exclusively 12 months since the first buyer acquired the product.

2- The following cases are exempt from the guarantee:

- a. Any kind of defect or malfunctioning caused by not applying the safety and maintenance instructions given in the User's guide.
- b. Any damage caused by using other brand's accessories, incompatible accessories with the tool model or faulty accessories.
- c. Any manipulation, modification or repair conducted by staff unrelated to STAYER or its associated Technical Support Services.
- d. Products with minimal deviations from the features that do not impact on the tool's optimal performance and its value.
- e. Products which have been connected to a different voltage tension grid than the one stated on the tool's features, causing an electrical failure.
- f. Products or components which have suffered wear due to the normal use of the tool, being said components consumables, accessories or components subject to wear that must be replaced by the owner.
- g. Products that show any kind of misuse or application which deviates from its original intended uses, listed in the Users guide.
- h. Products that show lack of correct maintenance from the owner. The owner is responsible for the tool's maintenance in order to preserve its service life.
- i. Accessories and tool consumables, as their intended use has a limited service life that includes wear.

3- In order to claim the guarantee rights, the tool owner must first fill the repair order either digitally or physically, and process it with the tool's vendor or the Authorized Technical Support Services before shipping the tool. A copy of the purchase receipt or invoice must be attached to the form where the purchase date can clearly be seen. Shipping costs are not included if the product is delivered to the vendor or the Technical Support Services without processing the repair form first.

4- If the Authorized Technical Support or STAYER is unable to locate the defect or issue, STAYER will not assume the shipping costs, nor the costs derived from testing the tool to locate the issue.

5- Guarantee transfer is completely forbidden, the guarantee does not cover second-hand products.

6- During the guarantee application due to manufacturing defects or consistency issues, the product will remain under STAYER's custody in its facilities or its Authorized Technical Support Services. During this period of time the tool's owner is not entitled to receive a substitution tool in place of the product that is being repaired.

7- In order to correct the manufacturing defects or consistency issues contemplated in the guarantee terms, STAYER will only repair or substitute all the necessary components free of charge in order for the tool to perform according to the quality and safety standards. STAYER withholds the right to substitute the product for a similar one in cases where reparations would not be possible.

You can find this information in other languages at:

<https://www.stayer.en/>



STAYER

Área Empresarial Andalucía - Sector 1
C/ Sierra de Cazorla, 7
28320 - Pinto (Madrid) SPAIN
Email: sales@grupostayer.com
Email: helpdesk@grupostayer.com



www.grupostayer.com